

ARQUITECTURA EM TERRAS ERMAS

CENÁRIOS NO LITORAL ALENTEJANO VOLUME II: ANEXO


Cláudia Alexandra de Oliveira Calado Gaspar

Tese apresentada à Universidade de Évora para obtenção do Grau de Doutor em Arquitectura

Orientadores:


Professor Doutor Miguel Reimão Lopes da Costa Professor Doutor João Gabriel Candeias Dias Soares

ÉVORA, Julho 2017 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO AVANÇADA

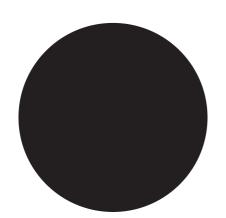

VI- Anexo Fichas de Inquérito

Introdução Fichas de Montes Cartografia e elementos gráficos e fotográficos do trabalho de campo

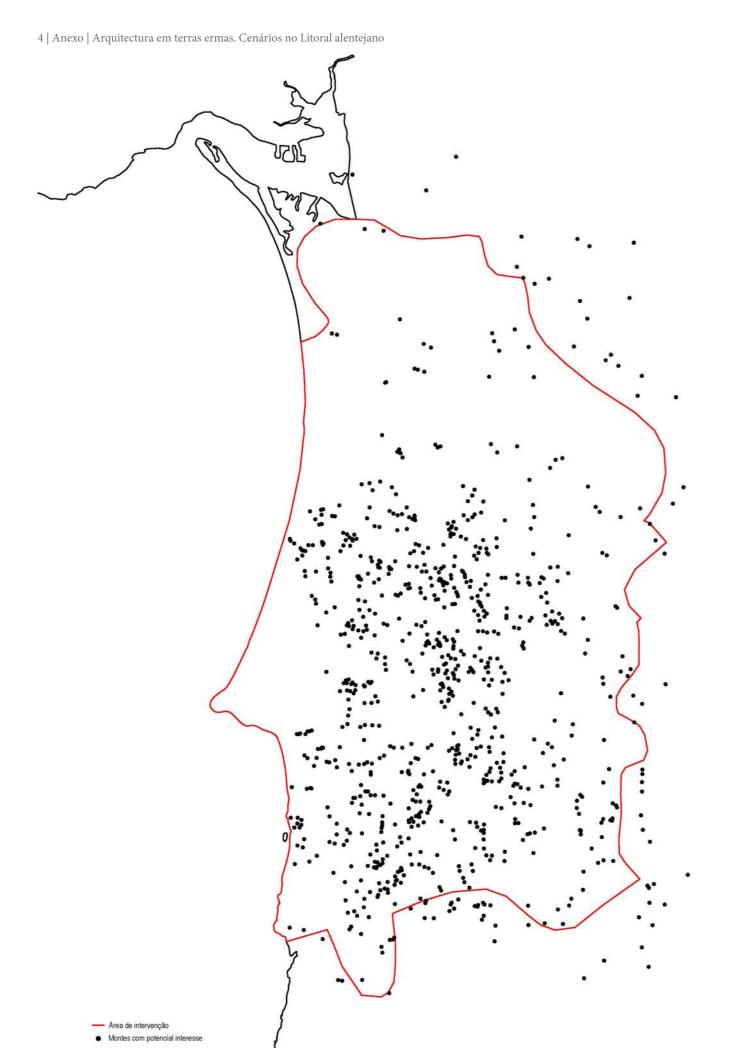

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 5

VI- ANEXO – Fichas de inquérito

A história é uma fonte que nos fornece dados aproximados acerca do objecto de estudo -o monte na relação com a paisagem- e é usada como ferramenta, mas é através do conhecimento *in situ* do trabalho de campo¹ que se obtém a fonte directa.

A arquitectura lida com elementos concretos e dada a escassez de fontes e a natureza das mesmas como é o caso das Memórias Paroquiais², que são um instrumento do estado para controlar a população, ou o livro dos tabeliões, onde até ao século XVIII existem poucos ou nenhuns registos, o trabalho de campo torna-se uma fundamental fonte para o trabalho.

O trabalho de campo constitui uma grande parte da tese. A sistematização e categorização dos elementos recolhidos, assim como a elaboração de desenhos à escala da paisagem e da arquitetura, revelam pormenores elementares e significativos³ na constituição da dissertação. Por esse motivo optou-se por incluir na tese um volume anexo resultante do trabalho de campo e que pode funcionar como um instrumento de trabalho que funciona por si só. Quer isto dizer que é um elemento operativo que pode ter uma leitura autónoma, mas que é, em simultâneo, parte integrante da mesma.


O volume anexo é composto por fichas, resultantes do trabalho de campo, com o conteúdo específico a cada monte. Cada ficha contem informação que relaciona o património construído com a paisagem, optandose por não fazer uma classificação exaustiva, como por exemplo, as fichas utilizadas para classificação do património⁴ pois o objectivo não é identificar construções passiveis de serem classificadas mas sim, enunciar

¹ Veja-se *Metodologia para o trabalho de campo*, parte II da presente dissertação.

² São o resultado de um inquérito realizado a todas as paróquias de Portugal em 1758. O inquérito estava dividido em três partes relativas aos aspectos geográficos, são elas: "O que se procura saber da terra", "Oque se procura saber da serra" e "O que se procura saber do rio". A primeira parte indaga sobre as povoações, questões de propriedade e autoridade, acerca dos danos do sismo de 1755, etc.; a segunda e terceira partes referem-se a questões geográficas, cultivos, criações de gado, construções de interesse fora dos aglomerados, entre outros; havendo sempre espaço par «E qualquer outra coisa notável que não vá neste interrogatório». O resultado do inquérito, apesar de ser um instrumento de poder "real", serve as várias disciplinas, incluindo a arquitectura e a paisagem.

³ Como são as variações à tipologia reconhecida no monte do Alentejo litoral, ou outros pormenores como o uso da mó como pedra de soleira da porta numa relação de proximidade com moinhos (monte da Fome, Santiago do Cacém; monte da Casa Nova da Nogueira, Santiago do Cacém; ou Quinta das Relvas, São Bartolomeu), o mapear a existência de muros numa leitura que coincide com a divisão da propriedade (monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo; monte Venda do Fontanal, Santiago do Cacém; Horta do Gonçalves, São Francisco da Serra; monte Cabeço de Cardo de Cima, Grândola; monte da Boa Vista, Grândola; monte da Penha, Grândola; etc.), o estudo da morfologia do monte que deixa antever a actividade (*monte do trigo, monte do arroz, monte do moleiro, monte do seareiro*, abrigo, dependência animal), entre outros que tal como estes, apenas o desenho evidencia.

⁴ Fichas de inventariação do património arquitectónico. Modelo SIPA- DGCP (Sistema de Informação para o Património

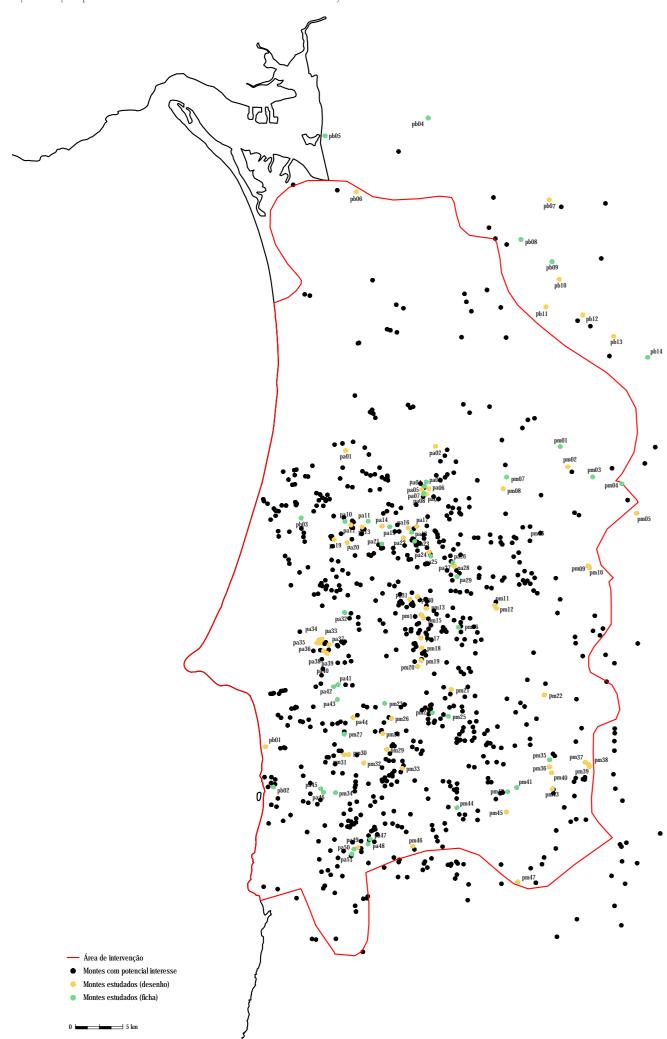

		n.					17	7				- 2	0					+	11				4
wv	None Acresi v	None Astories w	Frequent v	Concoller w	Forts	Curs	Av	Dimension v	Localasção	Tipologia v	Proprietário y	Coats w	Obcorregistation w	Emodo de	Pessivel car	rich v	To w	ri v	Dust	We w	PH 💝		-
min	3000000		Trickers (C.		Shiopis *	Pury 15. *	15.5		Geográfica un Cunpo Biodindad	(Commonwell)	110000000	****	Name (September 1997)	concurreção.	condo .T	1400	1117	-	4.0	200	12	-	
	(AR ADD)								Robeiro de Sescini do	construção propins			tipologis poquina. Esistem outrac tipologisc igene na bono				150						
_	Dates	4			1				Date	- Arthurston		_	Z construçãos midra			ir com intereces.	ala.		_				_
	1,000												- Charles 102 (12 a) 11 a 14			-						=	
													A months on torse do setted pumper comprises de alles do										
													parregions. He pury mirris										
	Contains	Fores de Cursicaire		2942	CU 40	200			Purcepaire	more mide			specia seu courtração. O monte de Carsiculas continus como	Paleta		procies volts	150		ale:				
									0.000				propriedude daire, embers or										
													autroit 3 (regulator) pi estigua en processor de lotamento.										
	Comicolrists			Once		sto			Purqui di Ris do				poecy interesse	releas		proxima violes	also.						_
-	2000000		2			_			Paragolita Parque da Bia de	-					_					-	-	-	_
	FIR SORE			6646		não .		ų.	Parpopules Parque de Blu de				peace interests	release		proxima violes	166				_		
	DOMESTIC .			please		»Šo			Purque de the do Ferrogastro				poeco latarezoe	releas		proxima visita	also.						
	rim some	Varzos de Baltio		chic		rim							poeco interesse	releas		proxima visita	also						
	JUR SERV	Victors de Clars	0	(ALI)		105		1					2 court linear en rains, entror	Falsace		bresser seas	als						
													montes de pone estão habitados			100000000							
	Pairlo								Serra do Palranho				ou de uco balsear. Impliatado			provins vicins	não.						
	1000						- 1		NAME OF THE OWNER, THE				name produces zone der sandr nu-			50000000	42.80				- 1	- 1	
									_				E const facur on reins, outros							_	-	-	_
	Redo								Serre de Palranho				moster de sons urthe habitados.			proxima visita	ala						
	mon.												Implantado numa parquena zuera			pour los	-						
_								_	_				qui rarga un rosa plasa			And the second		Flahor		_	_	_	_
	Mosts & Burrate	Budde to Burney		6840	CSAR	686		mids.		a construções			Referência Bibliográfica Cá- Cubusur do Sudo, Fabre	release		presentation in	250	fichi	nžo			- 1	
	100000000000000000000000000000000000000	-0.000				100				No. of Contract of			DESENHOS	1000		- com leturarys		www		_		_	
											Noul da lièra (agusto		Control of por mainta da Cabra.	a falos dos trils				- 31					
									to consider da un 1200.	Monte con monte	analities de		A pri custindo é un monte muto	mainter que sitté			15						
	per man_Calro			Simp					nems Palmatatorical	Fanciosa como marco geodícico	Sconge v proprietário de		you non information Fahous	recoperate was pile semaps a deterror	cuelito montani	-	-						
										THE PROPERTY OF	Printed months)		preprietal	Plant of the last									
	Melaks_Morcepears			Shor						mosts con moiske			moleko um ruika. O moeto polig Fultica da sulmaio		reside meditor	delonge	sin						
										Bergin Com Berlifet			1000000000		7							_	
1	Moldes, Pier			Text						Functions come					curitio metables	dilma	-						
	Mosto da Amoroira			Stear		são.		_	Burrygim du	more goddine						proxima visita	slo			-	_		_
	Monto du Bick du Taregioire	Burdulo du Teragueiro	0	DAU		(m.		-	Burnque du		- 4		Maja ladai as Faraz do Bos.			provins visits	464						
	Force do Date Farece Force de Date Farece	2 8		Shed					Durrigon do				100			144	also also		_	=	=		_
	Force do Bum Purcos			Desc		-		_	Durregun de Durregun de								150		_	_	\rightarrow	-	_
	Forer de Bam Parise	The second second		Shor		100			Byrogen de		-		E			3,000,000	1000	100					
	Margard	Mondada da Micegorul	4	Stant		- COM	-		Burnaum At-				-			Process of the	also						
_	Fallerie's dic tipoles			News		ario.			Charagem de	_		_	Hardada que foi parcelada com pa			procine water	also.		_	_	_	_	_
									Durregem de				vil ex corregratis dus dicada da										
	Meets de Galo	Berdado de Yale do Golo		Seco		200			Morgani .				50 e posterior esterrado pela Barragos. O scosto persuacco	roles		provins vides	não						
													Burragon, O monte permiseco										
=	Meets do Guinta	Handada da Debria		Steel		rim			Dyrogen de				mosts moder	twine		province visits	afre						
=	Rombo	Hurdodi do Rombio		Desc		in.			Dumpin di					rales		procing visits	160	_				_	
=	Pope di Sillia	Nebal de Balso Merdede de Page de Siño		Since Since		500 600			Burragem de Burragem de				Locatração mido mosta mido	rains		proxima visita	265						_
	Patition	Fatibus		Shed		700			Davingon du				mosts modes				and the						
	Curedials de Bure	Mondada da Carochiela		Sacr		13							dustro de hordede, já em 1990, existism doir moster sinds boje	22000000			alia						
	Carecines & Dylle	Miranas as Cirrostales		2002		- Cite							vizirsis (de baixo e de cima)	reles sysegads			nio.						
	Constitute to Cites	Mordado da Carochisto		Saur		6m							ton construção nova un tudo				also:			-	-	-	_

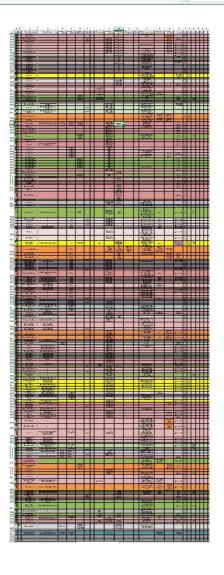


Imagem genérica da base de dados elaborada com inventariação de todos os montes em estudo e organizados por várias categorias.

características em cada uma das construções. Assim, cada ficha tem quatro tipos de cartografia diferente, que por sua vez também correspondem a momentos diferentes, a partir das quais se pode perceber a evolução das edificações – essencialmente, dada a escala, se houve lugar a novas construções ou demolições. No primeiro tipo de cartografia expõem-se as cartas de Pery, de 1883⁵, à escala 1:50 000, com o conhecimento de ocupação do território e tipo de cultura; nas cartas de cadastro⁶ à escala 1:10 000 é possível ler a evolução dos limites da propriedade que recorrentemente está na origem de muitos montes⁷; o terceiro tipo corresponde às cartas militares⁸ à escala 1:25 000 a partir das quais se lê a implantação e o lugar da construção relativa à topografia e morfologia do território; e por último, a fotografia aérea ou ortofotomapa⁹ que permite uma leitura actual do lugar do monte, cuja escala é definida pelo utilizador *online* sendo possível uma definição à escala de 1:2 000, escala utilizada nas fichas e, em alguns casos¹⁰, recorrendo à escala 1:5 000.

No que refere à toponímia da cartografia, as cartas de Pery mostram um território parcelado maioritariamente por grandes propriedades cujo nome é sempre antecedido da tipologia "herdade" a enquanto nas cartas cadastrais surge a nomenclatura "monte" associado à toponímia dos lugares. Nas carta militares já não é feita referência às questões da propriedade nem ao tipo de actividade do solo, apenas surge o nome do monte sem antecedentes tipológicos. Os nomes que aparecem na identificação das fichas dos montes são os respeitantes às cartas militares salvo quando indicados em nota.

Arquitectónico e Direcção Geral do Património Cultural). Doravante nomeadas por Fichas SIPA- DGCP.

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 9

O modelo das fichas utilizadas incluem fotografias¹¹ tiradas nas visitas de trabalho de campo e sempre que pertinente e possível, são adicionadas fotografias de tempos diferentes de forma a ter também uma leitura diacrónica da construção. Nos casos onde foi feito levantamento das construções, o desenho do monte nomeadamente planta e alçado(s) estão também incluídos nas fichas que compõem este volume anexo.

Os desenhos não são uma hipotética reconstituição das construções mas sim o resultado do cruzamento de informação recolhida, desde cartografia e representação do que se viu no trabalho de campo. Representase a linha contínua o que efectivamente se reconhece e em linha interrompida o que é evidente apesar do avançado estado de degradação. Note-se que, por inacessibilidade ou avançado estado de degradação, uma parte dos desenhos não estão completos, em particular os interiores dos edifícios (identificados em cada ficha).

Interpretação dos modelos das fichas de inventário para concepção do modelo utilizado

Podem-se considerar várias formas de fazer as fichas de levantamento de cada construção como é o caso das fichas utilizadas para classificação do património, modelo SIPA-DGCP; das fichas utilizadas por Rosario Camacho¹² para inventariação de bens móveis e imóveis; do modelo de Mariana Correia em "Taipa no Alentejo"; do modelo considerado por Miguel Reimão Costa no "Inventário dos montes do Nordeste Algarvio"; e por último, o quinto exemplo de modelo respeitante ao modo de inventariação no "Inquérito à Arquitectura Portuguesa". Poder-se-ia fazer um estudo mais exaustivo acerca de critérios de inventariação, no entanto, estes cinco exemplos consideram-se como suficientes para a construção de um modelo adequado à inventariação dos montes.

Fichas modelo SIPA-DGCP

Em primeiro lugar faz-se uma interpretação do modelo das fichas SIPA- DGCP, que tendem a especificar a construção como uma excepção. Reconhece-se a tipologia arquitectónica como valor excepcional, mas o material recolhido não é excepção e como tal insuficiente para aplicar o modelo integral das fichas do património. Desta forma as fichas elaboradas têm um conjunto parcial de critérios, coincidentes com o modelo das fichas do património, deixando de lado os itens que não se aplicam, e que se passa a descrever.

⁵ Como referido anteriormente, correspondem às Cartas agrícolas de Gerardo Pery de 1883, disponíveis no Departamento de Cartografia da Biblioteca Nacional. Existe cartografia para grande parte da área de estudo, com folhas correspondentes aos números 169, 170,177, 178, 179, 186, 187, 188, 194 e 196 (veja-se mapa de junção de folhas das Cartas de Pery, sobrepostas com os limites da área de estudo), excepto na zona correspondente à folha 195, que está devidamente assinalado nas fichas com "Cartografia inexistente"). Veja-se *Metodologia para o trabalho de campo* - parte II da presente dissertação.

⁶ A montagem da cartografia cadastral foi feita pela autora, tendo como base as cartas de cadastro da propriedade rústica (escala 1:5 000), correspondentes aos anos de 1948 a 1951 (veja-se mapa de junção de folhas das Cartas de Cadastro, sobrepostas com os limites da área de estudo), consultadas [em linha]. Disponíveis em http://www.igeo.pt/> [03.02.2014].

Como é evidente nas ilustrações dos cadastros em que se dá o aumento do parcelamento do território e consequente aumento das construções isoladas. Imagens.

⁸ Nas fichas em anexo, as carta militares utilizadas são as de 1986 a 1994, no entanto foram consultadas as últimas edições, nomeadamente dos anos de 2009 e 2010. Os cenários apresentados foram elaborados com base na cartografia actual, acima mencionada. (veja-se mapa de junção de folhas das Cartas Militares, sobrepostas com o limite do distrito de Setúbal e com os limites da área de estudo).

⁹ Imagens aéreas consultadas [em linha]. Disponíveis em: http://www.google.pt/maps/> [20.09.2016]. Veja-se ortofotomapa sobreposto com os limites da área de estudo.

Nomeadamente nos montes das grandes herdades, em particular no concelho de Alcácer do Sal.

Tal como referido anteriormente, as fotografias presentes nesta dissertação, são da autoria da autora, excepto quando assinaladas. Foram tiradas entre 2014 e 2015, período em que foram feitas as visitas de trabalho de campo. As fotografias que têm como fonte o respectivo sítio de internet, nomeadamente o *Google Earth*, tem a data de consulta assinalada entre parêntesis rectos, tal como outras fontes electrónicas.

Rosário Camacho é Catedrática de Historia de arte na Universidade de Málaga, conhecedora do património de Málaga como poucos. Com uma vasta produção científica, promotora e coordenadora de vários trabalhos colectivos, de destacar a direção do inventário histórico-artístico de Málaga e Província (1985).

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 9

A ficha de inventário do património- modelo SIPA dispõem de 48 campos de informação ou itens¹³, organizados em seis categorias, são elas:

- 1º Categoria *Identificação*;
- 2ª Categoria *Descrição*;
- 3ª Categoria *Análise histórica*, *artística e tipológica*;
- 4ª Categoria Dados técnicos e estado de conservação;
- 5ª Categoria Bibliografia e documentação específica;
- 6ª Categoria Gestão do registo.

Constata-se que os itens relativos à primeira categoria "Identificação"¹⁴, nomeadamente "designação", "localização" e "acessos" são de leitura evidente na cartografia apresentada, que por sua vez é um elemento gráfico que as fichas do património não têm. Opta-se por uma designação curta, com base nas carta militares, e por uma localização por concelho e coordenadas geográficas. Relativo ao item relacionado com critérios de "proteção- patrimonial, cultural, natural ou outra", não se aplica a nenhum dos casos, no entanto o seu enquadramento num regime de áreas protegidas e/ou classificadas, tem leitura na cartografia apresentada ¹⁵. Relativamente ao item "utilização- inicial e actual" acrescenta-se que em relação ao uso, todos estão desabitados e em relação ao estado, todos estão em ruína ou devolutos. Esse foi aliás um dos critérios de seleção dos montes em estudo, uma vez que esta investigação tem em vista uma dimensão de ensaio projectual. Quanto ao último item da primeira categoria, a questão da "propriedade", na maioria dos casos, os montes são de propriedade privada sendo irrelevante a identidade do proprietário. Interessa sim, reconhecer os limites da propriedade e conhecer a sua evolução, cuja leitura é evidente nas cartas de cadastro que compõem cada ficha.

Na segunda categoria "descrição", o item respeitante ao critério do "enquadramento e descrição" resultantes do cruzamento da observação responde-se a partir dos desenhos elaborados e complementados com a cartografia, enquanto a "informação bibliográfica ou histórica" que possa estar associada, surge num item "outras observações".

Meios de saber a idade precisa das construções

No que diz respeito à "época de construção", os montes em estudo 16, estes estão maioritariamente enquadrados: no período de consolidação do antigo regime após a reconquista que resultou no aparecimento de muitos montes – montes antigos -; no período decorrente da implantação do liberalismo, em finais do século XIX, e as novas fundações associadas aos proprietários abastados; e em meados do século XX, resultantes das leis do trigo no período do Estado Novo - montes recentes -; no entanto a estrutura agrícola pode remeter para construções anteriores, até ao século XV e XVI. É possível precisar o ano, quando a datação está inscrita na chaminé¹⁷, ou quando tal informação é dada por proprietários ou habitantes. Pode-se ainda concluir a partir da cartografia de Pery, quais os anteriores a 1883. A data de construção, quando é conhecida, surge na descrição da ficha, enquanto os aspectos relativos à cronologia da construção surgem no item "construção evolutiva" onde é possível identificar se a construção sofreu alterações morfológicas ao longo dos tempos, muito comum nos montes, nomeadamente, quando se dava o aumento da actividade agrícola e consequente aumento de recursos económicos, ou do aumento do agregado familiar que se traduzia na construção de mais compartimentos ou na divisão interior de células existentes.

Reconhecimento da autoria do mestre

O mestre (autor) da construção é na grande maioria dos casos, anónimo, por esse motivo, o item não surge na ficha. São autores não eruditas inscritos no campo do vernáculo, e embora não seja uma arquitectura tratadística, os mestres dos montes são detentores de um conhecimento empírico e recorrem ao rigor próprio da arquitectura. O reconhecimento autoral dos mestres foi abordado por alguns autores, nomeadamente por Bartolozzi (ano)¹⁸ na "identificação da saga familiar" em que os mestres que assinavam as chaminés das várias casas que eram propriedade da família (Ramirez, 2005, p. 401). É comum, no que diz respeito à arquitectura vernacular¹⁹ encontrar, inscritos nas construções, assinaturas ou símbolos relacionados com a questão da autoria, no entanto este é um tema que não se irá abordar.

Importa referir, que sempre que se verificaram aspectos relevantes, estes estão identificados em "outras observações", independentemente da categoria da informação. Relativamente à "tipologia" arquitectónica são elaborados os desenhos técnicos de cada construção e, sendo este um dos temas em estudo na tese,

¹³ É uma base de dados alfanumérica em que 28 dos 48 itens podem ser consultados [em linha]. Disponíveis em: http://www.monumentos.pt/> [17.19.2016].

¹⁴ Enumeram-se as categorias entre aspas.

Sítios de Rede Natura, Áreas Protegidas e Zonas de Protecção Especial, onde se incluem o Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha e Reserva Natural do Estuário do Sado.

¹⁶ Acerca da datação dos montes, veja-se abordagem na parte III, subcapítulo 10. Considerações acerca do desenho dos montes.

As datas inscritas nas chaminés nem sempre correspondem à data da sua construção, podem dizer respeito a obras na construção, como é o caso de Fonte Ferrenha, onde surgem as duas datas.

¹⁸ Ver *Las folies humeantes de los «Oliveiras» (Cañaveral, Cáceres)* In Ramirez, Juan Antonio (dir.) "Escultecturas Margivagantes. La Arquitectura Fantástica en España": Ediciones Siruela. Fundación Duques de Soria.

Ver abordagem ao tema Arquitectura sem arquitectos na Parte I da presente dissertação.



gridates efabrares cans folias estadas os estada con estada competidade de estemanación has estadas respondente consequencia de consequencia de la consequencia del conse


1_modelo SIPA-DGCP



2_modelo de Rosario Camacho na Historia de arte



3_modelo de Mariana Correia em Taipa no Alentejo

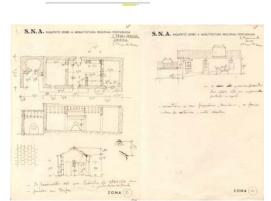

4_modelo de Miguel Reimão Costa em Inventário dos montes do Nordeste Algarvio

5_modelo de SA em *Inquérito da Arquitectura Regional Portuguesa*

alguns dos montes voltam a surgir em quadros tipológicos apresentados. Outros "dados técnicos", técnicas construtivas ou "materiais" utilizados surgem como critério nas fichas.

A quinta categoria das fichas do património diz respeito a "bibliografia e documentação específica", a informação existente acerca estas estruturas agrícolas é escassa, no entanto estão consideradas no campo das "outras observações". A sexta e última categoria, que diz respeito à "gestão do registo" é outro item que não se aplica, uma vez que todos os registos foram elaborados pela autora.

Um modelo de ficha utilizada no âmbito da História da Arte (Camacho, 1996)

Como segundo exemplo de modelo, considera-se as fichas de inventário elencada por Rosario Camacho quando questionada por Ramirez sobre o que deveria ter uma das fichas ideais e que se passa a descrever: "Deve ser escueta y contendrá en el caso de los bienes inmuebles los datos de situación (planos de la región, localidade, sector), tipologia, materiales, cronologia, especificando si hay diferentes etapas, datos estilísticos, una escueta y sumaríssima descripción que generalmente se ciñe a los epigrafes de la ficha, datos de propriedade, usos, estado de conservación y la bibliografia, completando-se com referencias planimétricas, un plano actual y las fotografias." (Ramirez, 2005 [1996], p. 158)

Modelo de ficha usado em Taipa no Alentejo (Correia, 2007)

O modelo de ficha usado em *Taipa no Alentejo* é o terceiro exemplo tido em consideração. Tem a categoria "identificação" com descrição e recurso à carta militar; a categoria de "dados sobre o edifício" com dados "cronológicos", "técnicos" e "tipológicos (da taipa)", é feito desenho da construção e tem também recurso à fotografia. Nestas fichas respeitantes às construções de taipa existem critérios mais específicos relativos tipologia da taipa, tema da investigação de Correia (2007), e menos coincidentes com o objecto de estudo que aqui se aborda – o monte na sua relação com a paisagem –. O modelo que se propõe considera grande parte desses critérios, deixando de parte aqueles de menor relevância para a presente dissertação ou cuja resposta é transversal a todos aqui em estudo, como "estado actual" que nos casos estudados é o avançado estado de degradação; "quem deu as informações" que aqui é recolhida pela autora ou "quem construiu" que, por norma, é um mestre local.

Modelo de ficha considerado em Inventário dos montes do Nordeste Algarvio (Costa, 2001)

Com um âmbito mais próximo da tipologia em estudo, considera-se o modelo elaborado por Reimão Costa para *Inventário dos montes do Nordeste Algarvio* (2001). O estudo não foi terminado mas esteve na origem dos trabalhos elaborados pelo Gabinete Técnico de Apoio às Aldeias do Sotavento [GTAA Sotavento] que resultaram nas publicações: *Materiais, sistemas e técnicas de construção tradicional. Contributo para o estudo*

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 13

da arquitectura vernácula na região oriental da serra do Caldeirão (Costa et al., 2008) e Património rural construído do Baixo Guadiana (Costa et al., 2005).

Trata-se de uma ficha realizada para caracterizar cada um dos montes visitados, que no caso do Nordeste Algarvio, têm um funcionamento semelhante a pequenas aldeias. Considera aspetos relacionados com a escala da paisagem, do núcleo e dos edifícios. Organizada em 9 categorias faz a caracterização do monte a partir de três escalas de leitura. No verso e, se necessário, noutras folhas juntavam-se o extrato da carta militar, os desenhos realizados e as fotografias.

- 1- Identificação do monte (localização, acesso, uso)
- 2- Caracterização do aglomerado (nº fogos, nº habitantes, ocupação, nº de proprietários, serviços, equipamentos: escola/capela-igreja/outras)
- 3- Infra-estruturas (electricidade/água/esgotos/telefone)
- 4- Tipo de assentamento (linear/via de cumeada/nuclear/polinuclear; orientação/exposição solar; vale/meia encosta/cumeada; proximidade da várzea)
- 5- Espaço edificado (paredes xisto aparente/caiação; coberturas: telhado 1 –2 águas/açoteias; beirado; vãos: com/sem guarnecimento)
- 6- Espaço livre público (arruamento, alargamento)
- 7- Espaço privado: espaços frontais/cercas/currais/hortas/logradouros
- 8- Elementos notáveis: poços/cisternas/forno/chaminés/poiais/fontes
- 9- Desenhos e notas

A preparação do Inquérito à Arquitectura Portuguesa - modelo

Mais do que um modelo de ficha, sintetizado em folhas de papel timbrado com o logotipo do Sindicato dos Arquitectos, é a preparação que antecedeu ao *Inquérito da Arquitectura Regional Portuguesa*²⁰.

Os critérios tidos em conta pelos arquitectos seriam o de encontrar dimensões na construção de um modelo da casa de habitação correspondente a cada zona e, como se pode ver pelos esquissos e notas nas folhas desenhadas, indicações de materiais e técnicas construtivas. Após consulta da cópia dos registos originais²¹ efectuados durante o inquérito, e antes da sua edição para publicação, identifica-se o recurso são só ao desenho com anotações mas também a textos, houve também recurso à fotografia, como temos conhecimento.

O modelo usado e critérios de descrição

Nome, Concelho, data de construção, coordenadas GPS

Pisos. Águas. Portas. Janelas. Chaminé. Forno. Poial. Tanque. Contrafortes. Cunhais. Cor. Ornamentos. Outros elementos. Paredes exteriores. Paredes interiores. Cobertura. Pavimento. Vãos. Construção evolutiva. Outras construções. Outras observações.

Considerações

O modelo adoptado acrescenta aos vários critérios enunciados, o facto de apresentar quatro cartas de diferentes usos e tempos, de não se cingir à caracterização da construção principal na identificação, caracterização e desenho também os restantes elementos que incorporam o monte. Para além dos elementos listados nas fichas, recorre-se também ao texto descritivo das construções na dissertação²².


Introduz-se um aspecto inovador na forma como se organiza as fichas permitindo outras relações visuais e leituras, nomeadamente com a comparação de fotografias de elementos semelhantes. Propõe ainda uma leitura em conjunto destas fichas organizadas a partir do *corte* que constrói uma abordagem diferente <u>do monte</u>, e <u>a partir do monte</u>.

Este volume anexo, para além do texto introdutório que lhe é próprio, tem também um manual de instruções para a leitura das fichas.

²⁰ Veja-se subcapítulo *Estado da Arte-* Parte I da presente dissertação.

²¹ Gentilmente cedidas pela Ordem dos Arquitectos.

Acerca dos textos das fichas Ramirez sugere ainda "Es casi seguro, en cualquier caso, que deberemos seguir redactando textos descriptivos para las fichas." (Ramirez, 2005 [1996], p. 160)

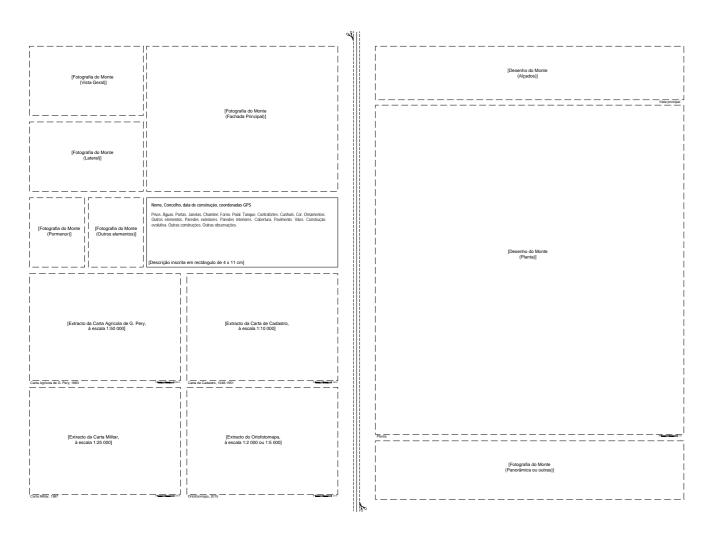

Nome, Concelho, data de construção, coordenadas GPS

Pisos. Águas. Portas. Janelas. Chaminé. Forno. Poial. Tanque. Contrafortes. Cunhais. Cor. Ornamentos. Outros elementos. Paredes exteriores. Paredes interiores. Cobertura. Pavimento. Vãos. Construção evolutiva. Outras construções. Outras observações.

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 17

Organização e modos de leitura das fichas dos montes no volume anexo (para um manual de instruções)

Nesta reunião de elementos, não se é imparcial à abordagem que se tem na dissertação e explicita na leitura do volume anexo como um livro, as fichas organizam-se a partir do *corte*²³ conceptual que permite uma leitura em três *pontos* relacionados com a altimetria, em detrimento de uma organização por concelhos ou de outra leitura administrativa ou política. Os três *pontos* a partir dos quais se faz a abordagem aos montes concentram e sintetizam uma forma de os categorizar de acordo com o território onde estão inseridos. Num primeiro momento os montes são identificados como *pontos* baixos, altos e intermédios, o que em planta representa, respectivamente uma zona de costa, outra de serra e uma terceira de peneplanície litoral²⁴. Dentro dos três grupos cria-se ainda uma subcategoria que organiza os montes que estão directamente relacionados com o sistema de *linhas*²⁵ que se aborda na tese que pretendem correspondem a sistemas lineares que influenciaram os montes quer na sua génese ou na sua evolução. Ambos os volumes desta dissertação, o principal e o anexo, podem ainda ser lidos em paralelo, isto porque a sequência das fichas coincide com a narrativa.

A sequência escolhida para organizar os montes é também feita de forma a que possa haver uma comparação análoga de alguns elementos construtivos de leitura mais detalhada. Por exemplo, a passagem de um monte para outro é feita através das fotografias que se encontram na capa e contracapa de cada ficha com o mesmo tema, a título de exemplo "forno" e logo aí é possível ter mais uma forma de leitura das fichas e do documento anexo como um todo.

Por último, e como referido anteriormente, as fichas podem ser recortadas e destacadas, passando a ser cartões fáceis de manusear e de agrupar permitindo outras leituras. Podem agrupar-se os montes segundo o seu período, tipologia, actividade, predominância de cultura, entre outros. Pode ser um instrumento base para trabalhos futuros, assim como fichas de bolso para futuros períplos pelo Alentejo litoral. Pode ainda ter o valor de uma colecção de postais.

Cartografia e outros Elementos de trabalho

As figuras apresentadas são montagens feitas pela autora a partir de cartografia existente.

Fotografias

As fotografias presentes na dissertação, são da autoria da autora, excepto quando assinaladas. Foram tiradas entre 2014 e 2015, período em que foram feitas as visitas de trabalho de campo. As fotografias que têm como fonte o respectivo sítio de internet, nomeadamente o *Google Earth*, tem a data de consulta assinalada entre parêntesis rectos, tal como outras fontes electrónicas. Sempre que pertinente e possível, são adicionadas fotografias de tempos diferentes de forma a ter também uma leitura diacrónica da construção.

²³ Apesar da literalidade da geografia, o *corte* é analógico, é uma metáfora. A técnica de fazer um *corte* resulta no entanto na identificação de pontos que correspondem a montes. (*Veja-se* mapa) O mapa mostra as três secções ou perfis efectuados na paisagem e que cortam o monte. Apesar da dimensão conceptual evidencia-se o agrupamento por geografia.

²⁴ Que coincidem com delimitações presentes no estudo das unidades de paisagem (Abreu *et al.*, 2004).

²⁵ Também a *linha* é uma metáfora. À semelhança do *corte* recorre-se a esta noção que tem valor operativo no momento da cenarização.

Índice de montes

Num total de 112 fichas, dos quais 68 incluem desenhos e 44 sem desenho. Contabilizam-se mais fichas com desenhos dos que os indicados pelo facto de alguns montes terem mais do que um conjunto edificado e por questões de escala de desenho, estes surgem em mais do que uma ficha, como é o caso do monte dos Dourados (pm13) e do monte da Brunheira (pm06). Regista-se ainda, uma ficha correspondente a mais do que um monte, como é o caso do monte da Fome (pm18) que corresponde a um conjunto de quatro edifícios de montes diferentes.

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 19

Índice de montes em estudo, categorizados por altitude

Pontos baixos

- pb01. Monte do Burrinho, Sines
- pb02. Carniceira, Sines
- pb03. Sem nome, Santiago do Cacém
- pb04. Palma, Alcácer do Sal
- pb05. Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal
- pb06. Monte Novo do Sul, Alcácer do Sal
- pb07. Herdade de Galropos, Alcácer do Sal
- pb08. Herdade da Barrosinha, Alcácer do Sal
- pb09. Monte da Vinha, Alcácer do Sal
- pb10. Alfebre do Mar, Alcácer do Sal
- pb11. Herdade de Porches, Alcácer do Sal
- pb12. Monte de Porto Rei, Alcácer do Sal
- pb13. Herdade de Frades, Alcácer do Sal
- pb14. Quinta de D. Rodrigo, Alcácer do Sal

Pontos altos

- pa01. Valinho da Estrada, Grândola
- pa02. Penha, Grândola
- pa03. Outeiro, Grândola
- pa04. Boa Vista, Grândola
- pa05. Sem nome, Grândola
- pa06. Cabeço de Cardo, Grândola
- pa07. Sem nome, Grândola
- pa08. Sem nome, Grândola
- pa09. Monte das Figueiras, Grândola
- pa10. Horta dos Gonçalves, Santiago do Cacém
- pa11. Herdade da Cabeceira, Santiago do Cacém
- pa12. Funchais, Santiago do Cacém
- pa13. Vale dos Linhos, Santiago do Cacém
- pa14. Fonte Ferrenha, Santiago do Cacém
- pa15. Sem nome, Santiago do Cacém

- pa16. Enxacafres, Grândola
- pa17. Tabuleiro, Grândola
- pa18. Monte Velho de Cima, Santiago do Cacém
- pa19. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa20. Vale Grande, Santiago do Cacém
- pa21. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa22. Boavista, Santiago do Cacém
- pa23. Outeiro do Bicho, Santiago do Cacém
- pa24. Valadas, Santiago do Cacém
- pa25. Casa Acima, Santiago do Cacém
- pa26. Venda do Fontanal, Santiago do Cacém
- pa27. Fontanal, Santiago do Cacém
- pa28. Vale da Pereira, Santiago do Cacém
- pa29. Arneiro da Vinha, Santiago do Cacém
- pa30. Relvas, Santiago do Cacém
- pa31. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa32. Vista Alegre, Santiago do Cacém
- pa33. Casa Nova de A-da-Velha, Santiago do Cacém
- pa34. Vale Lagos, Santiago do Cacém
- pa35. Barreirinhas do Vale Gavião, Santiago do Cacém
- pa36. Serro do Pião, Santiago do Cacém
- pa37. Casa Nova da Nogueira, Santiago do Cacém
- pa38. Monte da Nogueira de Cima, Santiago do Cacém
- pa39. Serro, Santiago do Cacém
- pa40. Monte Outeiro da Nogueira, Santiago do Cacém
- pa41. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa42. Monte Velho, Sines
- pa43. Fornicho, Sines
- pa44. Boavista, Santiago do Cacém
- pa45. Moinho (Cabra), Sines
- pa46. Moinho (Morcegueira), Sines
- pa47. Curralões, Santiago do Cacém
- pa48. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa49. Sem nome, Santiago do Cacém

- pa50. Rabo do Lobo, Santiago do Cacém
- pa51. Chaparral de Baixo, Santiago do Cacém

Pontos médios

- pm01. Sesmarias das Moças, Grândola
- pm02. Herdade de Mascarenhas, Grândola
- pm03. Monte da Tojeira, Grândola
- pm04. Herdade da Assencada, Grândola
- pm05. Monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo
- pm06. Monte da Brunheira, Grândola
- pm07. Monte do Canal, Grândola
- pm08. Monte da Caveira, Grândola
- pm09. Sem nome (Casa da Escola), Santiago do Cacém
- pm10. Monte da Eira, Santiago do Cacém
- pm11. Tanganhal, Santiago do Cacém
- pm12. Carapetal, Santiago do Cacém
- pm13. Dourados, Santiago do Cacém
- pm14. Peral Pobre, Santiago do Cacém
- pm15. Peral Pobre de Baixo, Santiago do Cacém
- pm16. Monte da Vinha, Santiago do Cacém
- pm17. Monte Feio, Santiago do Cacém
- pm18. Monte da Fome, Santiago do Cacém
- pm19. Casa Nova da Besteira, Santiago do Cacém
- pm20. Pardieiro, Santiago do Cacém
- pm21. Vale Chiqueirinho, Santiago do Cacém
- pm22. Vale Vinagre, Santiago do Cacém
- pm23. Chaparralinho, Santiago do Cacém
- pm24. Pinhal Novo, Santiago do Cacém
- pm25. Rochinha, Santiago do Cacém
- pm26. Courela, Santiago do Cacém
- pm27. Montinho da Rochinha, Santiago do Cacém
- pm28. Garrocheira Velha, Santiago do Cacém
- pm29. Monte da Alcaria da Ribeira, Santiago do Cacém
- pm30. Arneiro, Santiago do Cacém

pm31. Vale Ruivo, Santiago do Cacém

pm32. Beirão, Santiago do Cacém

pm33. Casito, Santiago do Cacém

pm34. Casa Velha, Santiago do Cacém

pm35. Monte Branco de Cima, Santiago do Cacém

pm36. Monte do Castelo Novo, Odemira

pm37. Sem nome, Odemira

pm38. Sem nome, Odemira

pm39. Sem nome, Odemira

pm40. Castelo Velho, Odemira

pm41. Terrazina de Baixo, Santiago do Cacém

pm42. Terrazina de Cima, Santiago do Cacém

pm43. Vale Escuro, Odemira

pm44. Corujo, Santiago do Cacém

pm45. Sem nome, Odemira

pm46. Poço Santana, Santiago do Cacém

pm47. Sem nome (Ferrarias), Odemira

Índice de montes em estudo, categorizados por concelho

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 23

Alcácer do Sal

- pb04. Palma, Alcácer do Sal
- pb05. Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal
- pb06. Monte Novo do Sul, Alcácer do Sal
- pb07. Herdade de Galropos, Alcácer do Sal
- pb08. Herdade da Barrosinha, Alcácer do Sal
- pb09. Monte da Vinha, Alcácer do Sal
- pb10. Alfebre do Mar, Alcácer do Sal
- pb11. Herdade de Porches, Alcácer do Sal
- pb12. Monte de Porto Rei, Alcácer do Sal
- pb13. Herdade de Frades, Alcácer do Sal
- pb14. Quinta de D. Rodrigo, Alcácer do Sal

Grândola

- pa01. Valinho da Estrada, Grândola
- pa02. Penha, Grândola
- pa03. Outeiro, Grândola
- pa04. Boa Vista, Grândola
- pa05. Sem nome, Grândola
- pa06. Cabeço de Cardo, Grândola
- pa07. Sem nome, Grândola
- pa08. Sem nome, Grândola
- pa09. Monte das Figueiras, Grândola
- pa16. Enxacafres, Grândola
- pa17. Tabuleiro, Grândola
- pm01. Sesmarias das Moças, Grândola
- pm02. Herdade de Mascarenhas, Grândola
- pm03. Monte da Tojeira, Grândola
- pm04. Herdade da Assencada, Grândola
- pm06. Monte da Brunheira, Grândola
- pm07. Monte do Canal, Grândola
- pm08. Monte da Caveira, Grândola

Santiago do Cacém

- pb03. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa10. Horta dos Gonçalves, Santiago do Cacém
- pa11. Herdade da Cabeceira, Santiago do Cacém
- pa12. Funchais, Santiago do Cacém
- pa13. Vale dos Linhos, Santiago do Cacém
- pa14. Fonte Ferrenha, Santiago do Cacém
- pa15. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa18. Monte Velho de Cima, Santiago do Cacém
- pa.19. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa20. Vale Grande, Santiago do Cacém
- pa21. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa22. Boavista, Santiago do Cacém
- pa23. Outeiro do Bicho, Santiago do Cacém
- pa24. Valadas, Santiago do Cacém
- pa25. Casa Acima, Santiago do Cacém
- pa26. Venda do Fontanal, Santiago do Cacém
- pa27. Fontanal, Santiago do Cacém
- pa28. Vale da Pereira, Santiago do Cacém
- pa29. Arneiro da Vinha, Santiago do Cacém
- pa30. Relvas, Santiago do Cacém
- pa31. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa32. Vista Alegre, Santiago do Cacém
- pa33. Casa Nova de A-da-Velha, Santiago do Cacém
- pa34. Vale Lagos, Santiago do Cacém
- pa35. Barreirinhas do Vale Gavião, Santiago do Cacém
- pa36. Serro do Pião, Santiago do Cacém
- pa37. Casa Nova da Nogueira, Santiago do Cacém
- pa38. Monte da Nogueira de Cima, Santiago do Cacém
- pa39. Serro, Santiago do Cacém
- pa40. Monte Outeiro da Nogueira, Santiago do Cacém
- pa41. Sem nome, Santiago do Cacém

- pa44. Boavista, Santiago do Cacém
- pa47. Curralões, Santiago do Cacém
- pa48. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa49. Sem nome, Santiago do Cacém
- pa50. Rabo do Lobo, Santiago do Cacém
- pa51. Chaparral de Baixo, Santiago do Cacém
- pm09. Sem nome (Casa da Escola), Santiago do Cacém
- pm10. Monte da Eira, Santiago do Cacém
- pm11. Tanganhal, Santiago do Cacém
- pm12. Carapetal, Santiago do Cacém
- pm13. Dourados, Santiago do Cacém
- pm14. Peral Pobre, Santiago do Cacém
- pm15. Peral Pobre de Baixo, Santiago do Cacém
- pm16. Monte da Vinha, Santiago do Cacém
- pm17. Monte Feio, Santiago do Cacém
- pm18. Monte da Fome, Santiago do Cacém
- pm19. Casa Nova da Besteira, Santiago do Cacém
- pm20. Pardieiro, Santiago do Cacém
- pm21. Vale Chiqueirinho, Santiago do Cacém
- pm22. Vale Vinagre, Santiago do Cacém
- pm23. Chaparralinho, Santiago do Cacém
- pm24. Pinhal Novo, Santiago do Cacém
- pm25. Rochinha, Santiago do Cacém
- pm26. Courela, Santiago do Cacém
- pm27. Montinho da Rochinha, Santiago do Cacém
- pm28. Garrocheira Velha, Santiago do Cacém
- pm29. Monte da Alcaria da Ribeira, Santiago do Cacém
- pm30. Arneiro, Santiago do Cacém
- pm31. Vale Ruivo, Santiago do Cacém
- pm32. Beirão, Santiago do Cacém
- pm33. Casito, Santiago do Cacém
- pm34. Casa Velha, Santiago do Cacém
- pm35. Monte Branco de Cima, Santiago do Cacém
- pm41. Terrazina de Baixo, Santiago do Cacém

- pm42. Terrazina de Cima, Santiago do Cacém
- pm44. Corujo, Santiago do Cacém
- pm46. Poço Santana, Santiago do Cacém

Sines

- pb01. Monte do Burrinho, Sines
- pb02. Carniceira, Sines
- pa42. Monte Velho, Sines
- pa43. Fornicho, Sines
- pa45. Moinho (Cabra), Sines
- pa46. Moinho (Morcegueira), Sines


Ferreira do Alentejo

pm05. Monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo

Odemira

- pm36. Monte do Castelo Novo, Odemira
- pm37. Sem nome, Odemira
- pm38. Sem nome, Odemira
- pm39. Sem nome, Odemira
- pm40. Castelo Velho, Odemira
- pm43. Vale Escuro, Odemira
- pm45. Sem nome, Odemira
- pm47. Sem nome (Ferrarias), Odemira

Fichas de montes

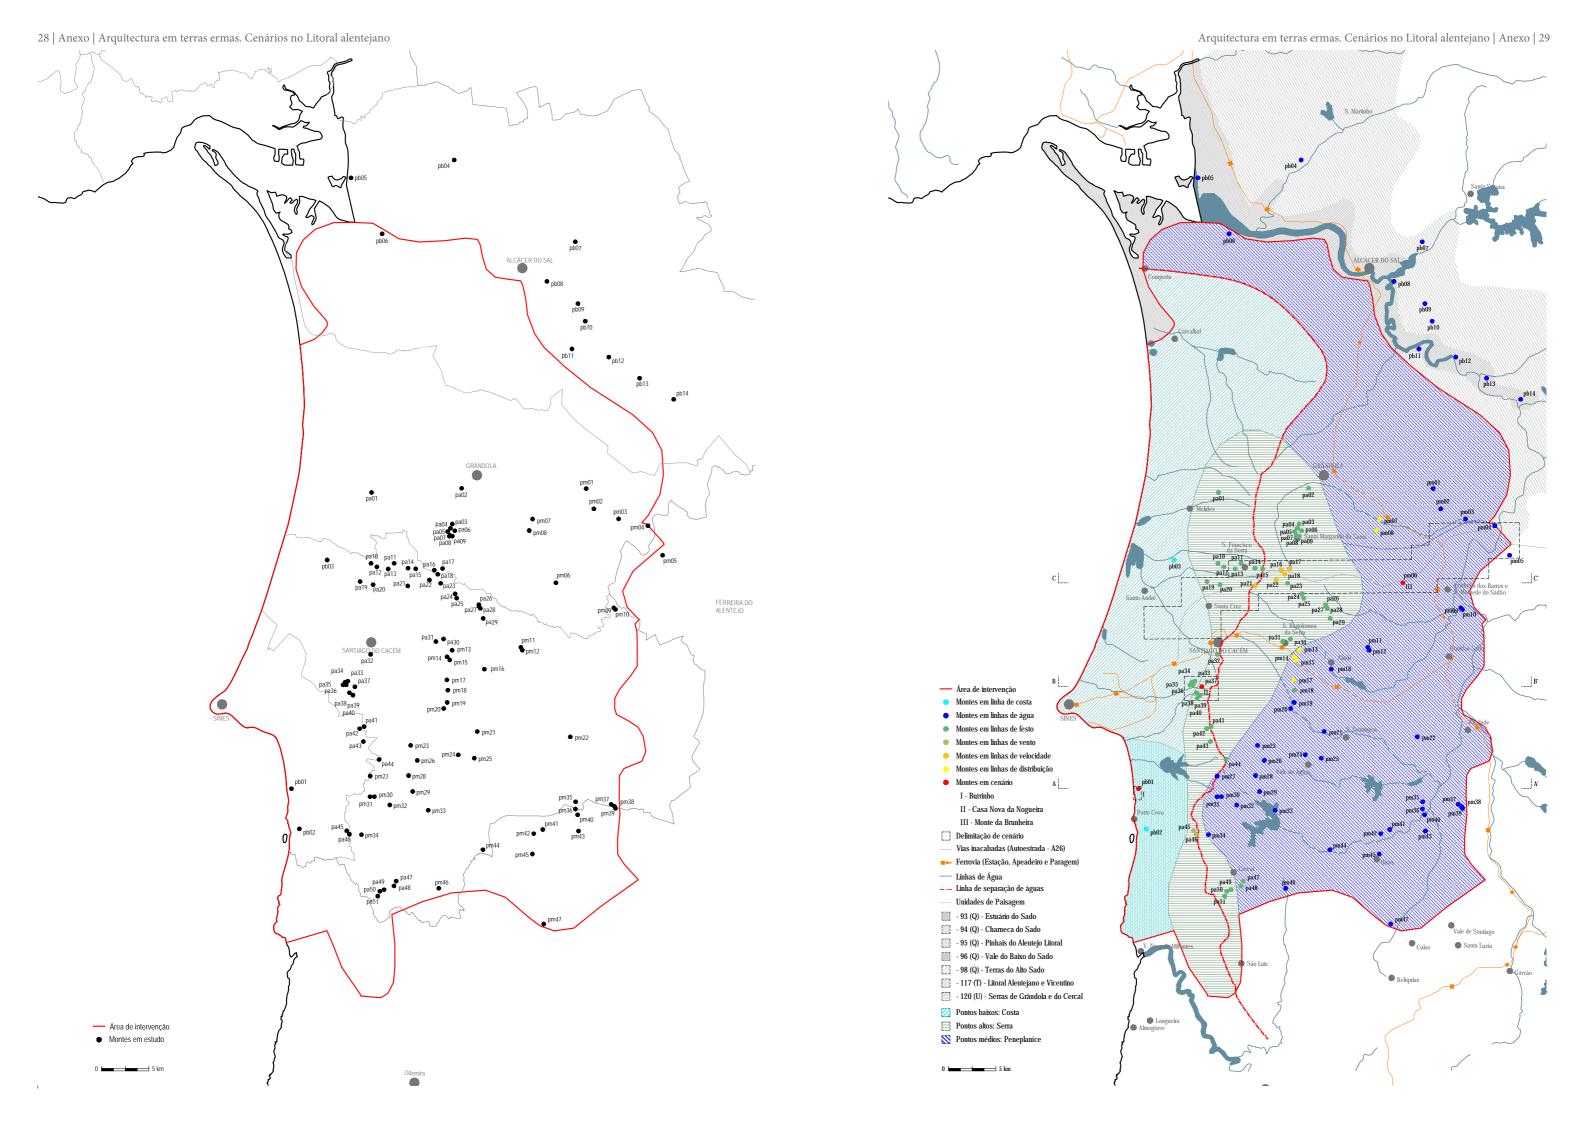

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano Anexo	31
montes em pontos baix)S












Monte do Burrinho, Sines, anterior a 1883. 37°52'43.51"N; 8°47'25.96"W

pb01

Pisos 1. Águas 2. Portas 3. Janelas 1 fachada principal e 1 fachada lateral. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes 2. Cunhais pedra. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos escadas na entrada. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais com 1 água.

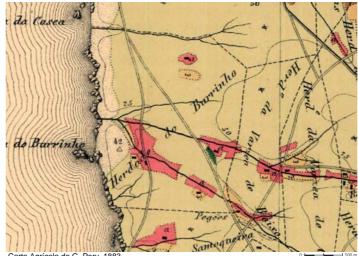

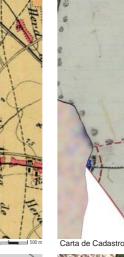


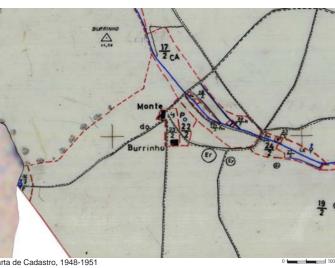

Praia do Burrinho



Vista principal pb01 | Monte do Burrinho, Sines Vista lateral

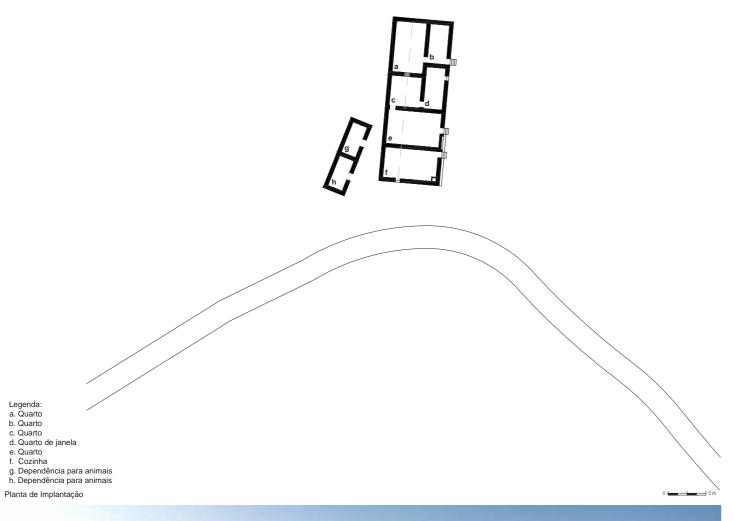










Caniceira, Sines, anterior a 1883. 37°50'27.02"N; 8°46'50.98"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3. Janelas 1 fachada principal e 3 fachada tardoz. Chaminé 3. Forno 1. Poial sem leitura. Tanque sem leitura. Contrafortes 2 gigantes na fachada tradoz. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos portadas em madeira. Construção evolutiva dois módulos de construção posterior diferenciada. Outras construções um módulo anexo em pedra e taipa, poderá ter sido a construção mais antiga, em ruína. Poço. uma estrutura recente com cobertura em betão em anexo.





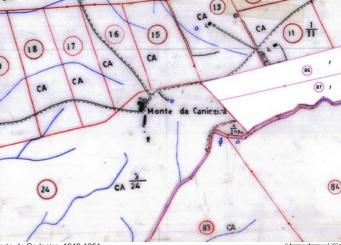















Sem nome, **Santiago do Cacém**, anterior a **1883**. 38°5'47.23"N; 8°44'52.14"W

pb03

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. **Cor** cal branca com moldura e barra azul. **Ornamentos** chaminé em adobe com inscrição da data de 1948. Outros elementos patamar exterior na fachada principal. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.

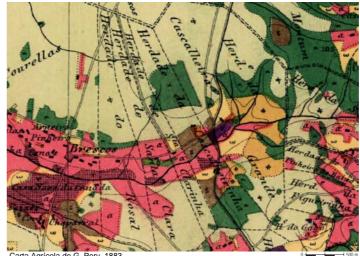



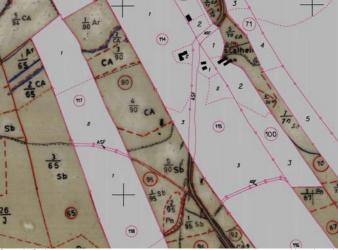

Carta de Cadastro, 1948-1951












Palma, Alcácer do Sal, anterior a 1883. 38°28'50.68"N; 8°35'40.52"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 ou 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções igreja, Monte de Palma e cantina.

pb04

Nota: a descrição refere-se ao módulo das casas em banda a este do conjunto edificado.





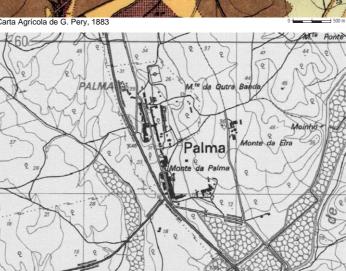















Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal, século XVIII 38°27'41.85"N : 8°43'8.97"W

pb05

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 / 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos parte integrante do conjunto. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções Casa nobre/ "Palácio" do Pinheiro e várias dependências agrícolas.

Nota: a descrição refere-se à segunda casa do conjunto de habitações em banda, parte integrante do conjunto edificado da herdade



















Monte Novo do Sul, Alcácer do Sal, anterior a 1883. 38°24'24.51"N; 8°40'49.16"W

pb06

Pisos 1. Águas 1. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. **Ornamentos** não. **Outros elementos** não. **Paredes** exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais, cantina e igreja.


Nota: a descrição refere-se à terceira casa em banda situada a sul do conjunto edificado














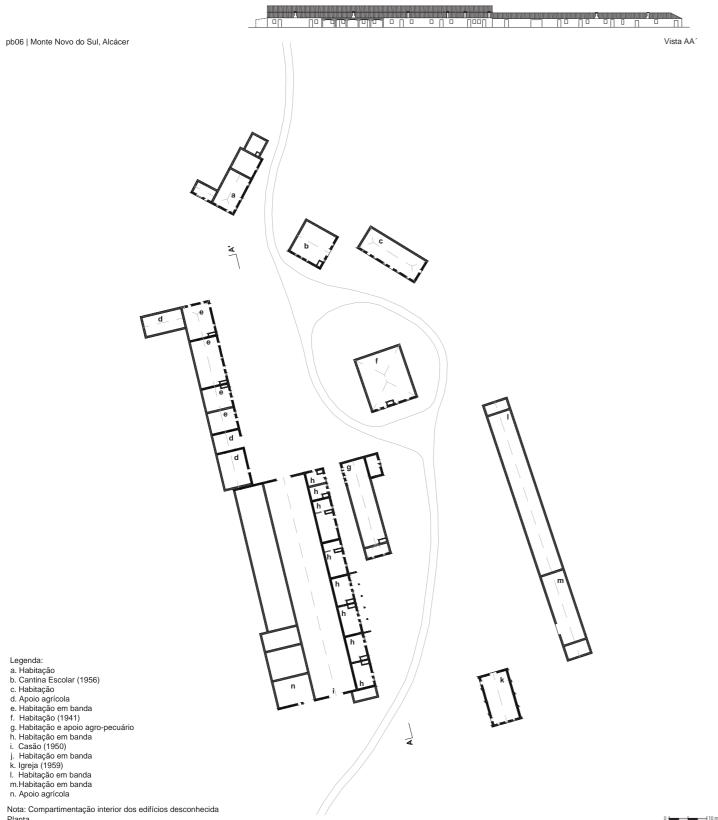



Legenda: a. Habitação b. Cantina Escolar (1956)

c. Habitação d. Apoio agrícola e. Habitação em banda f. Habitação (1941)

i. Casão (1950)
j. Habitação em banda
k. Igreja (1959)
l. Habitação em banda
m.Habitação em banda

n. Apoio agrícola
















Herdade dos Galropos, Alcácer do Sal, posterior a 1883 e anterior a 1948-1951pb07 38°23′59.89″N; 8°26′51.87″W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores sem leitura. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais e agricultura.


Nota: a descrição refere-se ao módulo da segunda casa do conjunto de habitações em banda, situadas a sul

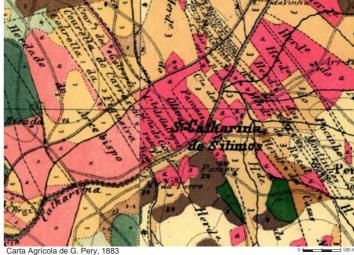










Corte AA' pb07 | Herdade de Galropos, Alcácer

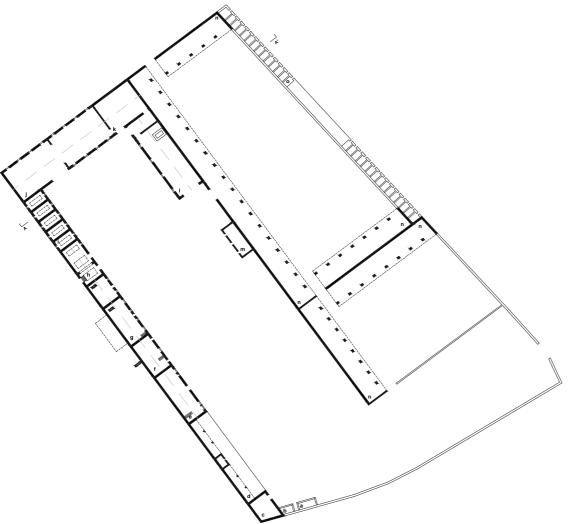

- Legenda: a. Tanque b. Tanque
- c. Poço / Depósito de água
- d. Galinheiro
 e. Oficina (compartimentação interior desconhecida)
- e. Ontaria (Compartimentação interior desconhecida)

 g. Casa de Habitação do Proprietário (compartimentação interior desconhecida)

 h. Arrecadação e Escritório

 i. Silo e depósito de água

- j. Celeiro k. Casão I. Secador de cereais
- m. Instalações sanitárias n. Curral
- o. Malhada



















Herdade da Barrosinha, Alcácer do Sal, sem data 38°21'41.80"N; 8°28'56.67"W

pb08

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1, na fachada tardoz. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes nãp. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção repete-se em simetria. Paredes exteriores sem leitura. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências agricolas e para animais.

Nota: a descrição refere-se ao módulo de habitações em banda junto à estrada de acesso, que são parte do conjunto edificado

























Monte da Vinha, Alcácer do Sal, posterior a 1883 e anterior a 1948-1951 38°20'24.90"N; 8°26'41.86"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 4 na fachada principal. Chaminé 1. Forno adossado em pedra. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais pedra. Cor cal branca e soco azul. Ornamentos desenho em estrela nos cunhais. Outros elementos construção bastante larga. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos portas em madeira de duas folhas. Janelas com portadas em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções apoios agrícolas de dimensões médias.



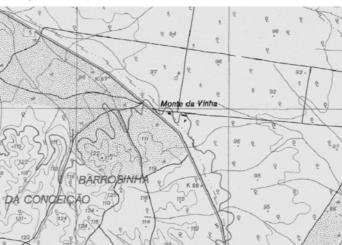

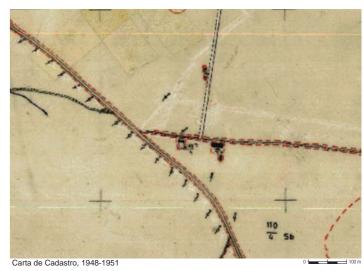















Monte Alfebre do Mar, Alcácer do Sal, posterior a 1883 e anterior a 1948-1951 pb10 38°19'25.70"N; 8°26'7.31"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores sem leitura. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções dependências para animais e apoios agrícolas.

Nota: a descrição refere-se às casas de habitação em banda situadas a sul, parte integrante do conjunto.





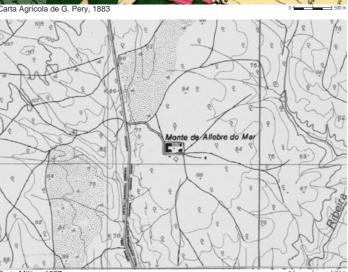


Midos Caramelos





Corte AA' pb10 | Alfebre do Mar, Alcácer

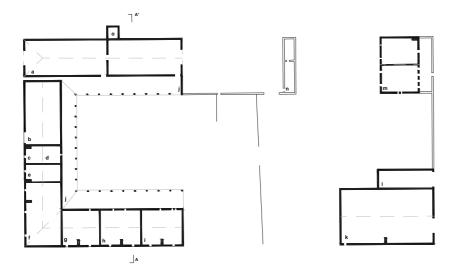

Legenda:
a. Celeiro
b. Arrecadação (Compartimentação interior desconhecida)

Casa de Habitação do Caseiro:

- c. Sala d. Quarto e. Cozinha
- f. Arrumos (Compartimentação interior desconhecida)
- Arrumos (Compartimentação interior desconhecida)
 Arrumos (Compartimentação interior desconhecida)
 Casa de Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
- j. Curral k. Curral
- Apoio à actividade agro-pecuária (Compartimentação interior desconhecida)
 Casa de Habitação
 Curral
 Depósito de água




















Herdade de Porches, Alcácer do Sal, anterior a 1883. 38°17'51.46"N; 8°27'4.02"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. **Ornamentos** não. **Outros elementos** a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e adobe rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em


adobe. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para


pb11

Nota: a descrição refere-se à segunda casa em banda do conjunto situado a norte.

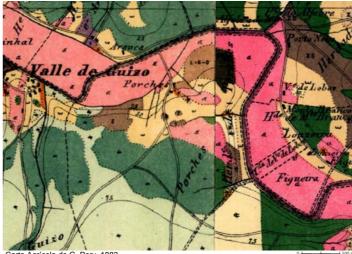




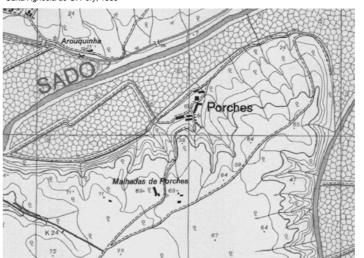

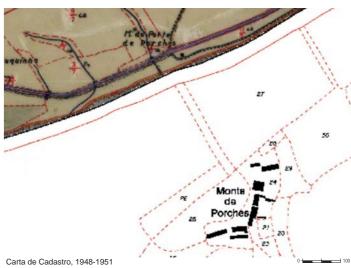



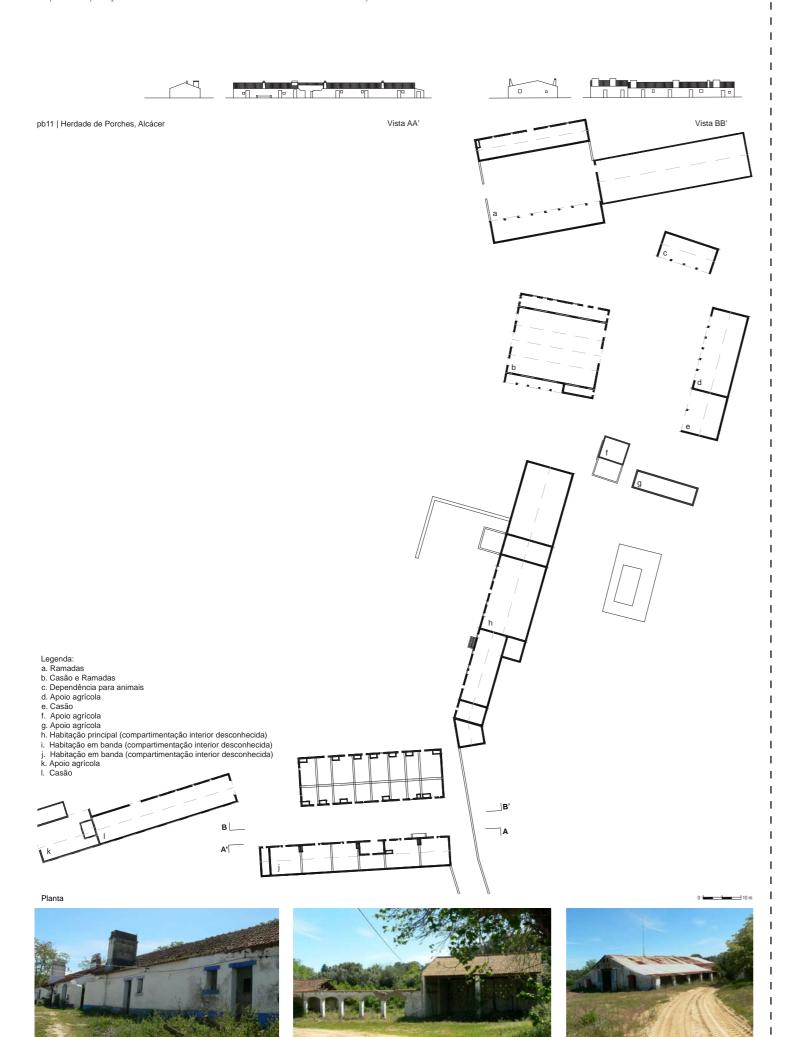













Monte do Porto Rei, Alcácer do Sal, anterior a 1883 38°17'21.64"N; 8°24'23.67"W

Pisos 2. Águas 4. Portas várias. Janelas várias. Chaminé sim. Forno não. Poial não. Tanque sem leitura. Contrafortes não. Cunhais pedra. Cor cal branca. Ornamentos brasão e outros elementos decorativos. **Outros elementos** escadas exteriores, guardas em ferro e pórtio. Paredes exteriores taipa, adobe e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva sim. Outras construções várias contruções e dependências para animais.

pb12


Nota: a descrição refere-se à construção no seu todo. A construção tem uma tipologia diferente do módulo em estudo

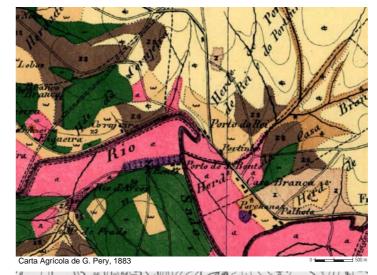

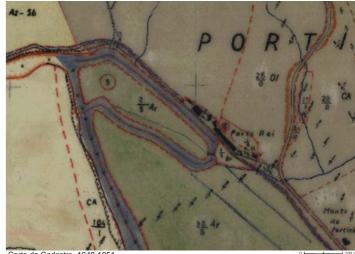



Vista principal pb12 | Monte de Porto Rei, Alcácer

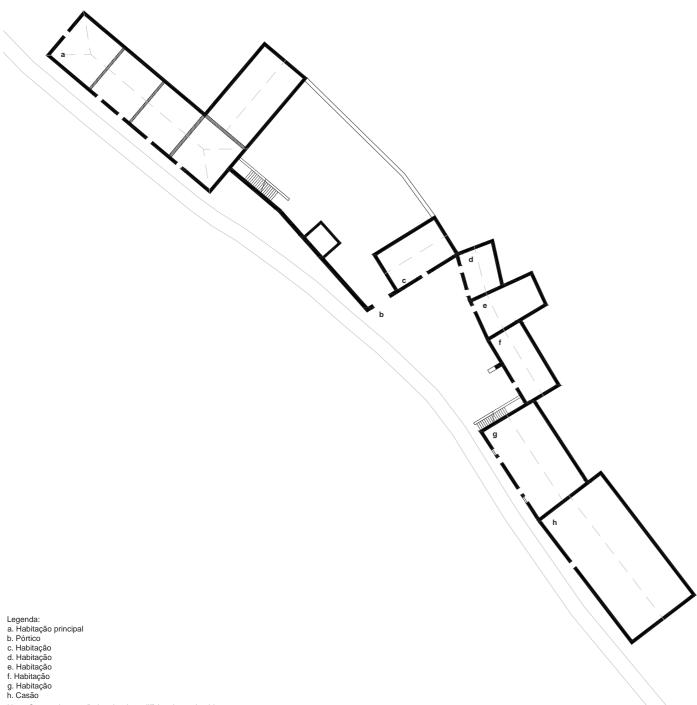

Nota: Compartimentação interior dos edifícios desconhecida Planta




















Monte da Herdade de Frades, Alcácer do Sal, anterior a 1847 38°19'25.70'N; 8°267.31"W

pb13

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. **Ornamentos** não. **Outros elementos** não. **Paredes** exteriores sem leitura. Paredes interiores taipa e tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento tijoleira. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependencias para animais e agricultura, poço e forno.


Nota: a descrição refere-se à primeira casa de habitação, situada a norte, do conjunto de habitações em banda

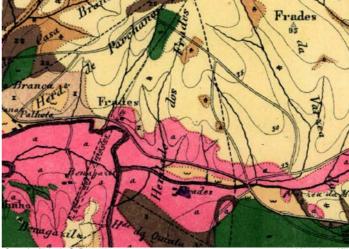







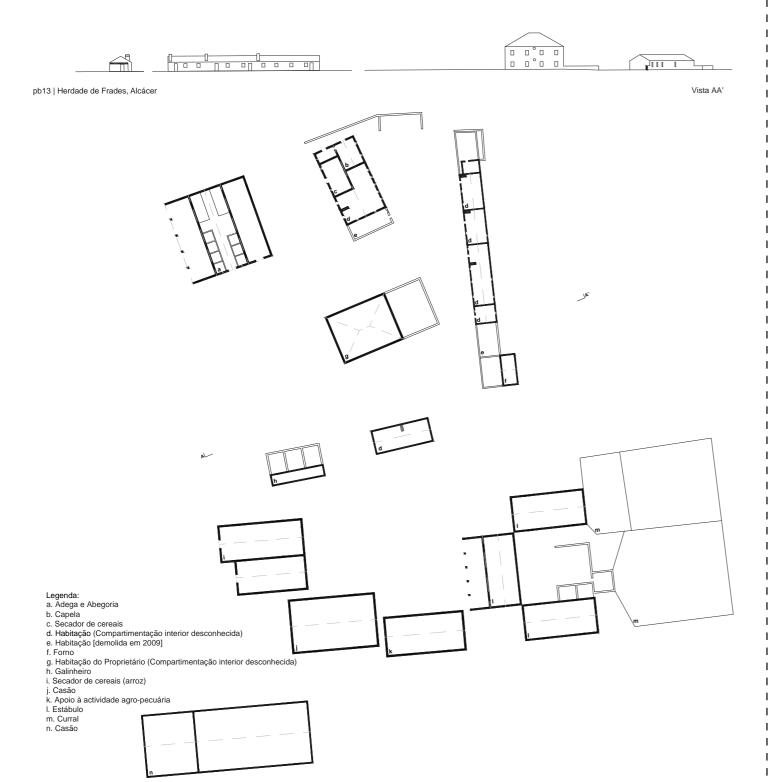
















Monte da Quinta de D. Rodrigo, Alcácer do Sal, anterior a 1883 38°14'56.38'N; 8°19'43.17"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal, de porporções alongadas semelhante às restantes construções. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos o módulo repete-se em simetria. Paredes exteriores taipa e misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais, poço e forno.

pb14

Nota: a descrição refere-se ao módulo do conjunto de duas casas situado a norte

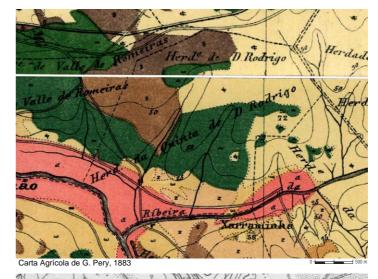





onțe de Salema





Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano Anexo 61
montes em pontos altos










Valinho da Estrada, Grândola 38°9'38.59"N ; 8°41'38.00"W

pa01


Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. **Chaminé** 2. **Forno** sim. **Poial** sim. **Tanque** não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva sim. Outras construções não.

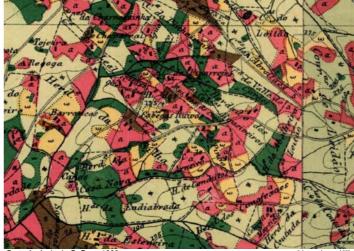









Vista principal pa01 | Valinho da Estrada, Grândola



- Legenda:
 a. Quarto de janela
 b. Arrumos/ despensa
 c. Cozinha
 d. Quarto
 e. Apoio à actividade agrícola
 f. Quarto
 g. Quarto de janela
 h. Forno
















Penha, Grândola, anterior a 1883 38°9'54.48"N; 8°35'9.24"W

pa02


Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 4 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes sim. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos elementos decorativos no friso e inscrição da data, sem leitura. Outros elementos cantaria em pedra nos vãos da fachada principal. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores adobe e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento mosaico cerâmico. Vãos janelas e portadas em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções vários anexos, dependência para animais e abrigo.

Nota: a descrição refere-se à casa de habitação

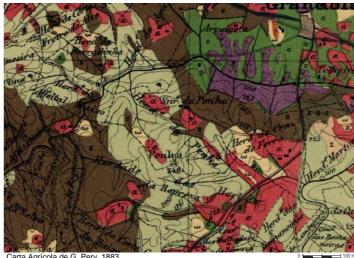






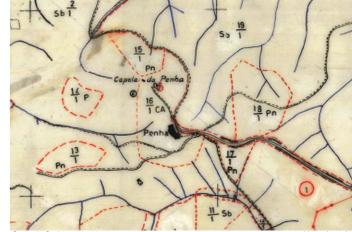





pa02 | Penha, Grândola Vista AA'

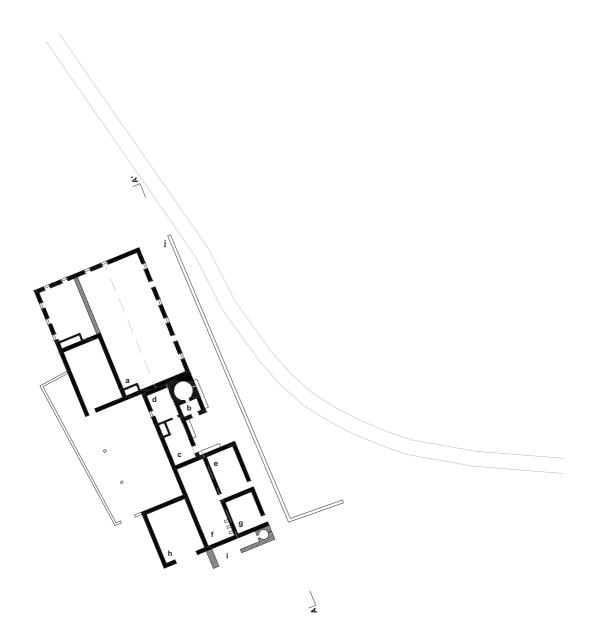

- Legenda:
 a. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
 b. Forno
 c. Cozinha

- d. Quarto
 d. Quarto
 e. Dependência para animais
 f. Dependência para animais com manjedoura
 g. Dependência para animais
- h. Compartimento anexo
- i. Forno j. Muro

Planta

















Outeiro, Grândola, anterior a 1883. 38°7'50.37"N; 8°35'45.76"W

pa03

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 para animais. Janelas não. Chaminé não. Forno não. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade, para o lado nascente. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento em terra. Vãos portas em madeira com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções casa de habitação nas proximidades.

Nota: a descrição refere-se ao curral


















Boa Vista, Grândola, anterior a 1883. 38°7'34.70"N; 8°35'56.49"W

pa04

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos chaminé com inscrição da data 1893. Outros elementos patamar exterior na fachada principal. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos portas em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções muro em taipa.





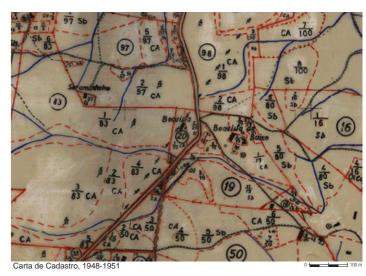













Sem nome, **Grândola**, **1939**. 38°7'24.29"N; 8°36'8.43"W

pa05

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas não. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé com datação inscrita 1939. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos cantaria pintada a vermelho. Construção evolutiva sim. Outras construções 1 curral.








Carta de Cadastro, 1948-1951





Ortofotomapa, 2015

pa05 | Monte sem nome, Grândola

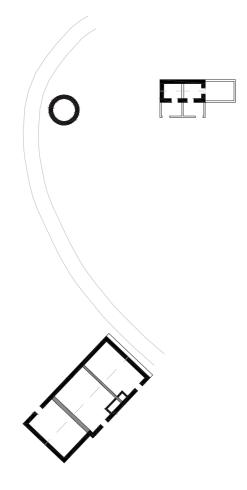

Legenda:
a. Casa de fora
b. Cozinha
c. Dependência para animais
d. Poço
e. Curral / Galinheiro
Planta













Cabeço de Cardo, Grândola, 1927. 38°7'27.26"N; 8°35'38.14"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé com inscrição 1927. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos porta com cantaria em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções não.

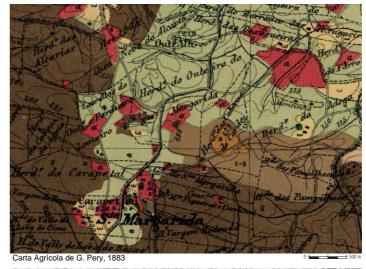

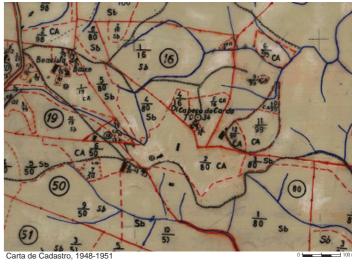





pa06 | Cabeço de Cardo, Grândola





- Legenda:
 a. Casa do forno
 b. Quarto de janela
 c. Cozinha
 d. Quarto de janela
- e. Arrumos f. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)

















Sem nome, **Grândola**, anterior a **1883**. 38°7'11.93"N; 8°35'59.33"W

pa07

Pisos 1. Águas 2. Portas 4 na fachada principal e uma entrada para animais lateral. Janelas 1. Chaminé 3. Forno adossado. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais pedra. Cor cal branca. Ornamentos chaminés em adobe, 2 com elementos metálicos decorativos. **Outros elementos** a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento mosaico hidráulico. Vãos cantaria em pedra com mais de 20 cm. Construção evolutiva sim. Outras construções são quatro casas contiguas.













I
Hard do Co de la
Carta Agrícola de G. Pery, 18
Raposa Raposa Raposa Raposa Raposa Raposa Certa Militar, 1987













Sem nome, **Grândola**, anterior a 1883. 38°7'8.06"N; 8°36'0.06"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 1. Forno adossado em pedra. Poial na fachada principal. Tanque não. Contrafortes 2. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos porta em madeira com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções não.







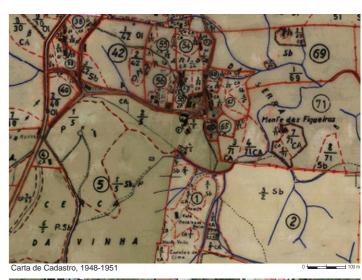










Monte das Figueiras, Grândola, anterior a 1883. 38°7'8.47"N; 8°35'49.50"W


pa09

Pisos 1. Águas 3. Portas 3 na fachada principal. Janelas sem leitura. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes 2. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição e elementos metálicos decorativos. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentado a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções 2 construções anexas para animais.

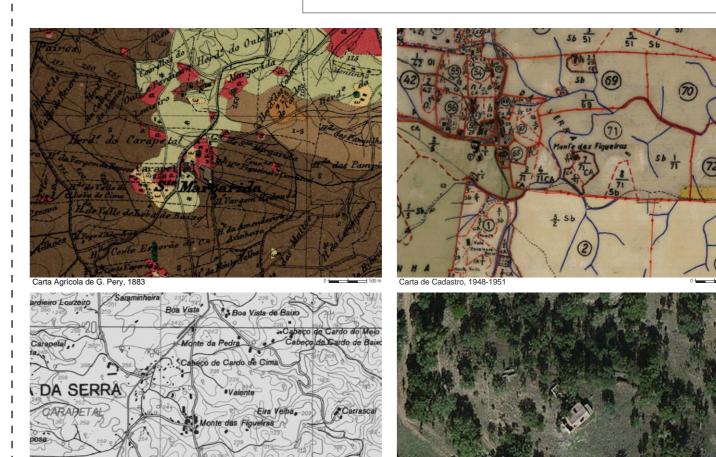



pa09 | Monte das Figueiras, Grândola

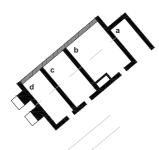

Legenda:
a. Arrumos
b. Cozinha
c. Arrumos para alfaias agrícolas
d. Arrumos

Planta










Horta do Gonçalves, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°5'35.93"N; 8°41'39.27"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 1. Janelas fachada principal sem leitura, 1 fachada lateral, 1

pa10

fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sem leitura. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções muro em taipa.

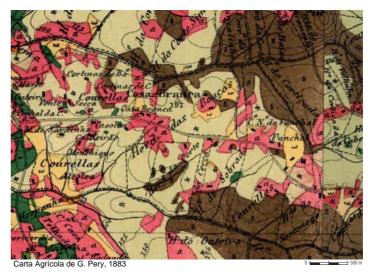



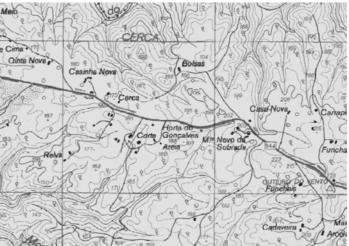














Cabeceira de Cima, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°5'35.28°N; 8°39'58.96°W Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal

branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data, sem leitura. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções uma dependencia para animais.

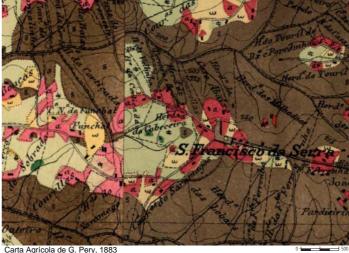









·	
	Funcha 38°5′22.47 Pisos 1 né 2. F branca. dade au interior sem leit anexo p
	Carta Agricola de G. Pery, 1883
	Cerca 193 193 193 193 Cassa Nova, Carrapito Carrapito Arcorra Sobrada Sobrada Funchal para do para de para
	Carta Militar, 1987
	χ_{ϕ}



ais, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 47"N; 8°41'13.21"W

. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chami-Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal . Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundiumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes res sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento

pa12

itura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções para animais nas proximidades.












pa12 | Funchais, Santiago do Cacém Vista principal

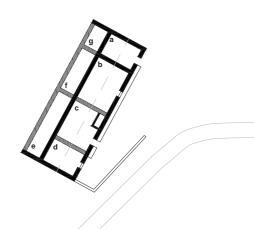

- Legenda:
 a. Arrumos e apoio à actividade agro-pecuária
 b. Quarto
 c. Cozinha
 d. Quarto
 e. Compartimentação interior desconhecida
 f. Compartimentação interior desconhecida
 g. Compartimentação interior desconhecida

Planta











Vale dos Linhos, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°5′16.12°N; 8°40′32.28″W

pa13

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções anexo na fachada tardoz.

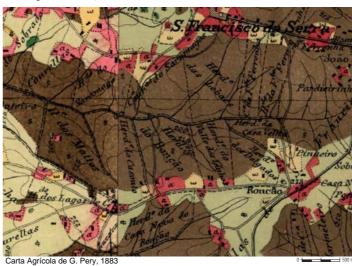



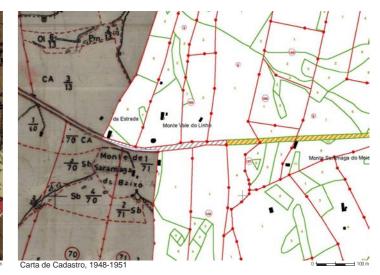









pa13 | Vale dos Linhos, Santiago do Cacém



Legenda: a. Cozinha b. Quarto Planta












Fonte Ferrenha, Santiago do Cacém, anterior a 1883 38°5′19.22″N; 8°39'0.59″W

pa14

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data de 1921. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz, escadas e patamar na fachada principal. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento tijoleira. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções construções anexas para animais.





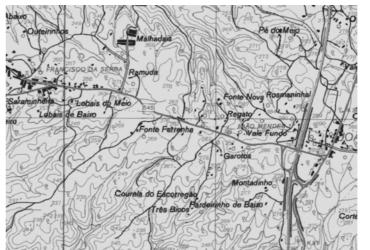




Ortofotomapa, 2015



pa14 | Fonte Ferrenha, Santiago do Cacém Corte AA' Vista principal



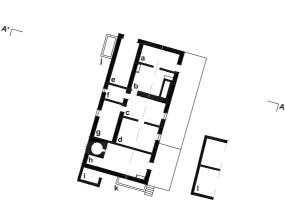

- Legenda:
 a. Casa de fora
 b. Cozinha
 c. Quarto
- c. Quarto
 d. Quarto
 e. Arrumos para alfaias agrícolas
 f. Instalação Sanitária
 g. Quarto
 h. Casa do Forno
 i. Instalação Sanitária
 j. Tanque
 k. Tanque
 l. Galinheiro
 m. Casão












Sem nome, Santiago do Cacém, sem data. 38°5'17.35"N; 8°38'27.74"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções poço, tanque e muro de taipa.








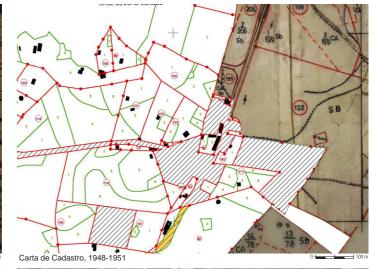



Bishardics (Addublic area of a 1992). pc.1.5 Percent Contract Con		
Pisos 1.4 gains 2. Protras 3 na handada principal a Jamelsa 2 no facultas		
Cata de Catatato (1949 195)		Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 3 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial junto ao forno. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais taipa e pedra. Cor cal branca e barra a vermelho. Ornamentos chaminés com remate trabalhado e inscrição da data de 1897. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenos alinhamentos em pedra. Paredes interiores taipa e vãos de duas folhas em madeira. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento cerâmico. Vãos cantaria em pedra, portas em madeira com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções dependencia para animais com contrafortes laterais
Mendes to Most Mendes de Baio Crista des Perillios Paracalem Vaia Batilles Contente de Eristatie Contente de Eristatie Contente de Eristatie Atonie Valve de Anotos Atonie Valve de Baso	Sobreiros Attas	Tax Control of the state of the
u .	ao Mendes de Meio João Mendes de Baixo Casas Novas dos Pereiros Enxacatres Vale Partihas, Outeiro da Ervideira Nogueirinha Monte Velho de Cima I Contenda i Vale dos Adobos. Monte Velho de Baixo	226 248 2

pa16 | Enxacafres, Grândola

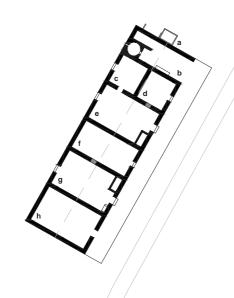



Legenda:
a. Tanque
b. Casa do forno
c. Quarto
d. Quarto
e. Cozinha
f. Casa de dentro
g. Cozinha
h. Arrumos para alfaias agrícolas
i. Dependência para animais









Tabuleiro, Grândola, anterior a 1883 38°5'17.57"N; 8°36'30.14"W


pa17


Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal, 1 na fachada tardoz. Janelas 1 na fachada principal, 3 na fachada tardoz. Chaminé sem leitura. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais xisto e tijolo. Cor cal branca. Ornamentos remate do beirado com friso em argamassa e caiado. Outros elementos não. Paredes exteriores xisto e taipa. Paredes interiores xisto e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel e cunhais dos vãos em tijolo de burro. Construção evolutiva não. Outras construções monte mais antigo ao lado e no mesmo alinhamento.

Nota: a descrição refere-se à construção situada mais a sul





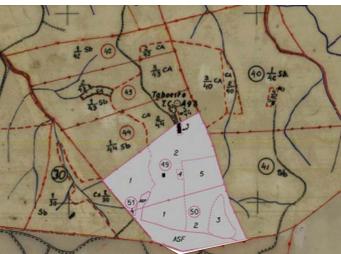

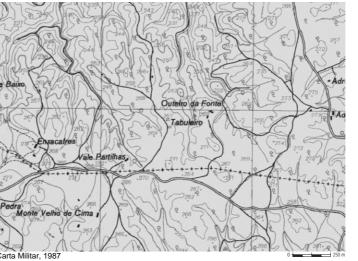





Vista principal pa17 | Tabuleiro, Grândola



- f. Compartimentação interior desconhecida















Monte Velho de Cima, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°4'56.76"N; 8°36'52.02"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque sim. Contrafortes sim. Cunhais taipa e pedra. Cor cal branca. **Ornamentos** não. **Outros elementos** não. **Paredes exteriores** taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos portas em tábua de madeira. Construção evolutiva sim. Outras construções dependencia para animais perto da casa.



Male dos Adobos









1
1
I
i
I I
i
1
i
I I
İ
l I
I
i
I I
i
l I
1
I I
i
I I
1
I I
i
I I
1
I I
i
I I
İ
l I
1
i
I I
İ
1
1
i
I I
i
I I
I.
4












Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°4'33.17"N; 8°42'28.90"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data de 1898. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções não.

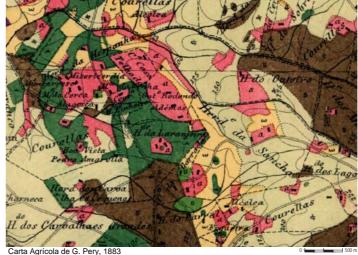



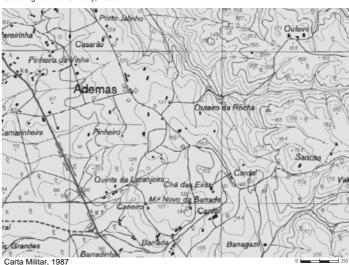


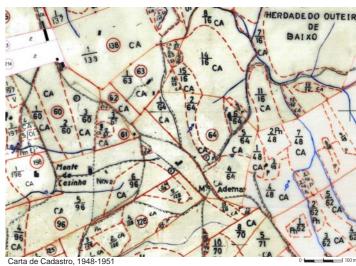





pa19 | Monte sem nome, Santiago do Cacém

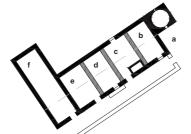

Legenda:
a. Forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Arrumos e apoio à actividade agro-pecuária
f. Apoio à actividade agro-pecuária











Vale Grande, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°4'22.63"N; 8°41'29.74"W

pa20

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. **Chaminé** 1. **Forno** sim. **Poial** sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. **Vãos** lintel em pedra. **Construção evolutiva** não. **Outras** construções anexo e dependência para animais nas proximidades.

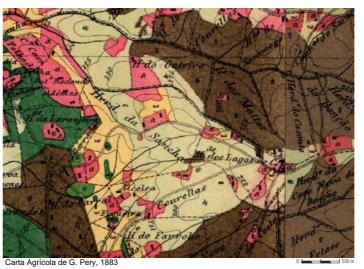

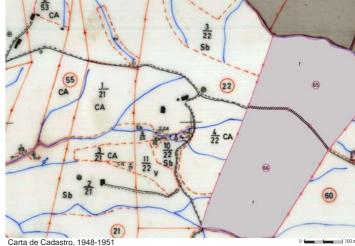








pa20 | Vale Grande, Santiago do Cacém

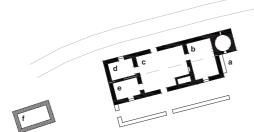



Legenda:
a. Forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Quarto
f. Dependência para animais

Planta















Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883 38°4'17.59°N; 8°39'1.98°W

pa21

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. **Ornamentos** não. **Outros elementos** não. **Paredes** exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções não.

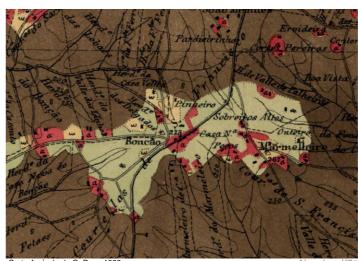



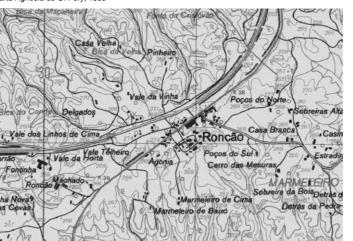





1
Pandier that Rinheiro Sobreiros Alias Carta Agricola de G. Pery, 1883
I re Pereiro Evideira, I Vale Palheiro I Altas
asinha Nova sdinha Nova Carta Militar, 1987











Boavista, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°4'39.46"N; 8°37'25.37"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chami**né** 1. **Forno** sim. **Poial** sim, junto ao forno. **Tanque** não. **Contrafortes** não. **Cunhais** não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. **Pavimento** contínuo em terra comprimida. **Vãos** lintel em madeira. **Construção evolutiva** não. **Outras construções** construção adjacente em ruina (construção mais antiga) e curral.





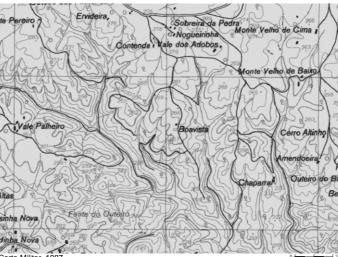

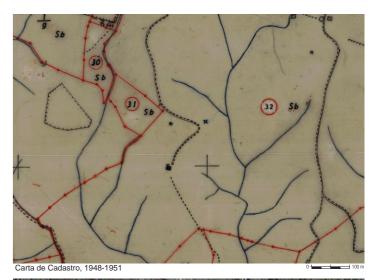

pa22 | Boavista, Santiago do Cacém



Legenda:
a. Quarto de janela
b. Arrecadação
c. Cozinha
d. Forno
e. Dependência para animais (Compartimentação interior desconhecida)
f. Dependência para animais (Compartimentação interior desconhecida)
















Outeiro do Bicho, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°4'26.62"N; 8°36'39.60"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas sem leitura. Chaminé sem leitura. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores taipa. Cobertura sem leitura. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções não.





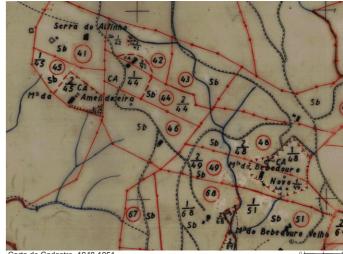















Valadas, Santiago do Cacém, sem data. 38°3'49.23"N ; 8°35'36.04"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas sem leitura. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos vários nichos, chaminé na fachada. Paredes exteriores taipa e adobe. Paredes interiores taipa e adobe. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em adobe. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais.








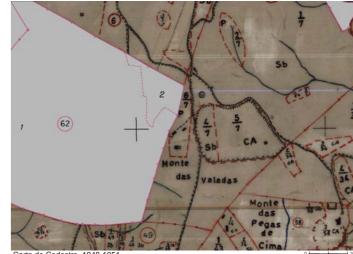





pa24 | Valadas, Santiago do Cacém Vista principal Vista principal

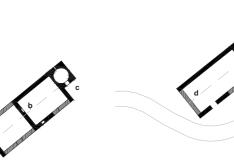



Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Forno
d. Dependência para animais
e. Dependência para animais
f. Dependência para animais

- f. Dependência para animais


















Casa Acima, Santiago do Cacém, sem data. 38°3'35.49"N; 8°35'28.82"W

pa25

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 3. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com elementos metálicos decorativos. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva sim. Outras construções não.

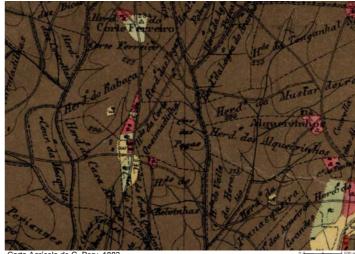









i	
	Carta Agricola de G. Pery, 1883
	Mostardeira Nova Quiteiro da Guarita Sesmarias de Ba Alquerinho Venda do Fontanal Vale Poço Fontanal Vale da Pereirs Outeiro da Vinha
	Carta Militar, 1987




Venda do Fontanal, Santiago do Cacém, posterior a 1883. $38^\circ3'12.47"N\ ;\, 8^\circ33'52.74"W$

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 3 na fachada lateral. Janelas 1 na fachada lateral norte. Chaminé 1 junto ao eixo central da casa. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos não.

pa26

Outros elementos lintel em madeira nos vãos da divisão a norte. Paredes exteriores taipa e pedra. **Paredes interiores** sem leitura. **Cobertura** estrutura de madeira com telha cerâmica. **Pavimento** contínuo em terra comprimida. **Vãos** portas em madeira com postigo. **Construção evolutiva** sim. **Outras construções** pequeno apoio agricola.










I
Fo 38° Pis 1. bra Pa Qõ late
Herd day Have de Vinha Herd de Carta Agrícola de G. Pery, 1883
Mostardeira Nova Outeiro da Guarita Seamarias de Baixo Alqueirinho Venda do Fontana) Fontana Fontana Panasqueira Panasqueira Outeiro da Vinha Carta Militar, 1987
1




ontanal, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 8°3'7.41"N; 8°33'52.13"W

pa27

isos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada tardoz. Chaminé Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal anca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra. aredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. avimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções pequeno apoio agricola com contrafortes de planta circular e entrada na fachada teral.

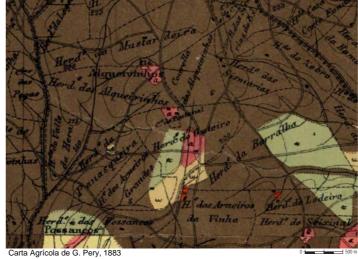




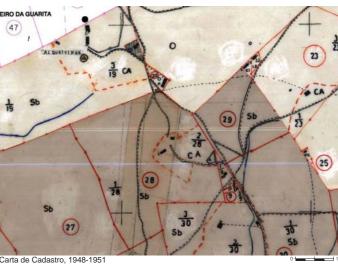









Vista principal Vista principal pa27 | Fontanal, Santiago do Cacém





- Legenda: a. Quarto b. Cozinha c. Quarto
- d. Forno e. Dependência para animais






















Vale da Pereira, Santiago do Cacém,1939 38°2'59.67"N; 8°33'45.77"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal, 1 na fachada tardoz e 1 na fachada lateral. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais sim. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data de 1989. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedra. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida e tijoleira. Vãos em madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções

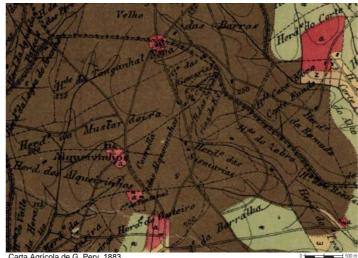

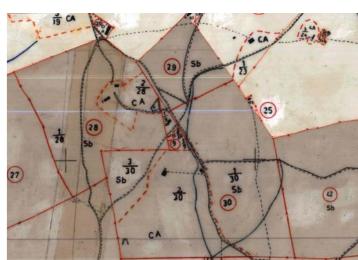










pa28 | Vale da Pereira, Santiago do Cacém

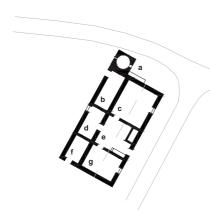

- Legenda:
 a. Forno
 b. Arrumos
 c. Quarto
 d. Quarto
 e. Cozinha
 f. Arrumos/ Dependência para animais
- g. Quarto Planta


















Arneiro da Vinha, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°2'25.31"N; 8°33'36.10"W

pa29

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal, 1 na fachada lateral esquerda e 3 na fachada lateral direita. **Chaminé** sem leitura. **Forno** não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos nãos. Outros elementos construção bastante larga com parede interior estruturante e vãos em arco. Paredes exteriores pedra e adobe. Paredes interiores pedra. Cobertura estrutura de madeira com telha de canudo. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra e adobe. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais em adobe e taipa.

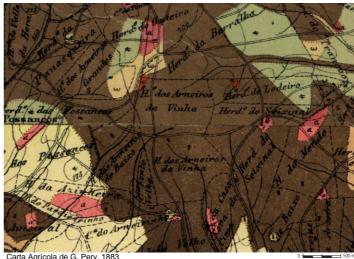





















Pisos 1. Águas 4. Portas várias. Janelas várias. Chaminé várias. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos pórtico com elementos decorativos. Outros elementos pórtico, bebedouro no pátio, pedra de

pa30

soleira é a pedra de uma mó. Paredes exteriores misto. Paredes interiores misto. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em pedra e adobe. Construção evolutiva não. Outras construções construção recente a norte e moinho.


Nota: a descrição refere-se à construção com pórtico situada a sul.

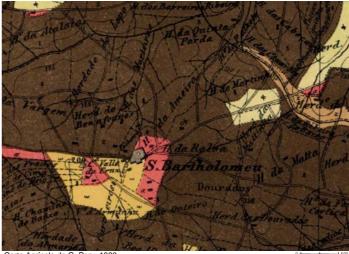









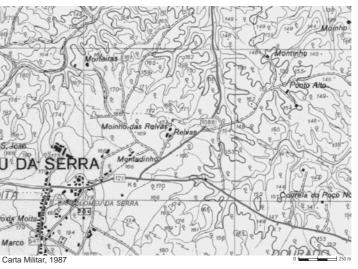

pa30 | Relvas, Santiago do Cacém



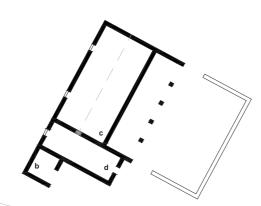

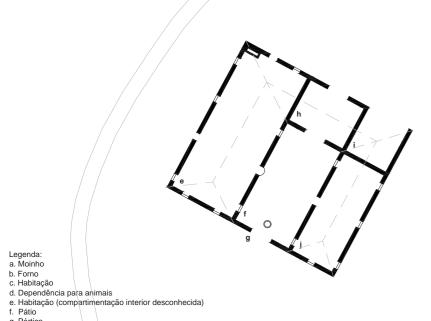

- Patro
 g. Pórtico
 h. Casão para alfaias agrícolas
 i. Casão para alfaias agrícolas
 j. Habitação (encontra-se sem compartimentação interior)
 Planta




















Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883 38°1'8.08"N; 8°36'59.83"W

pa31

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data de 1981 e elementos metálicos decorativos. Outros elementos não. Paredes exteriores pedra e taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções conjunto de duas construções simétricas adjacentes.

ota: a descrição refere-se à casa em banda situada mais a sul

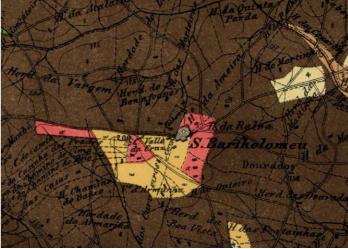













pa31 | Monte sem nome, Santiago do Cacém

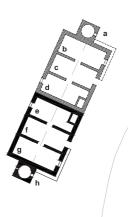

Legenda:
a. Forno
b. Quarto
c. Casa de fora
d. Cozinha
e. Cozinha
f. Casa de fora
g. Quarto
h. Forno

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013) Planta










Vista Alegre, Santiago do Cacém, sem data 38°0'23.47"N; 8°41'42.80"W

pa32

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 ou 2. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos portas e janelas em madeira. **Construção evolutiva** não. **Outras construções** casa nobre nas proximidades.


Nota: a descrição refere-se ao módulo comum das casas em banda que diferem no número de janelas e dimensão da construção

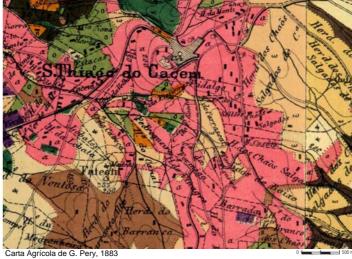







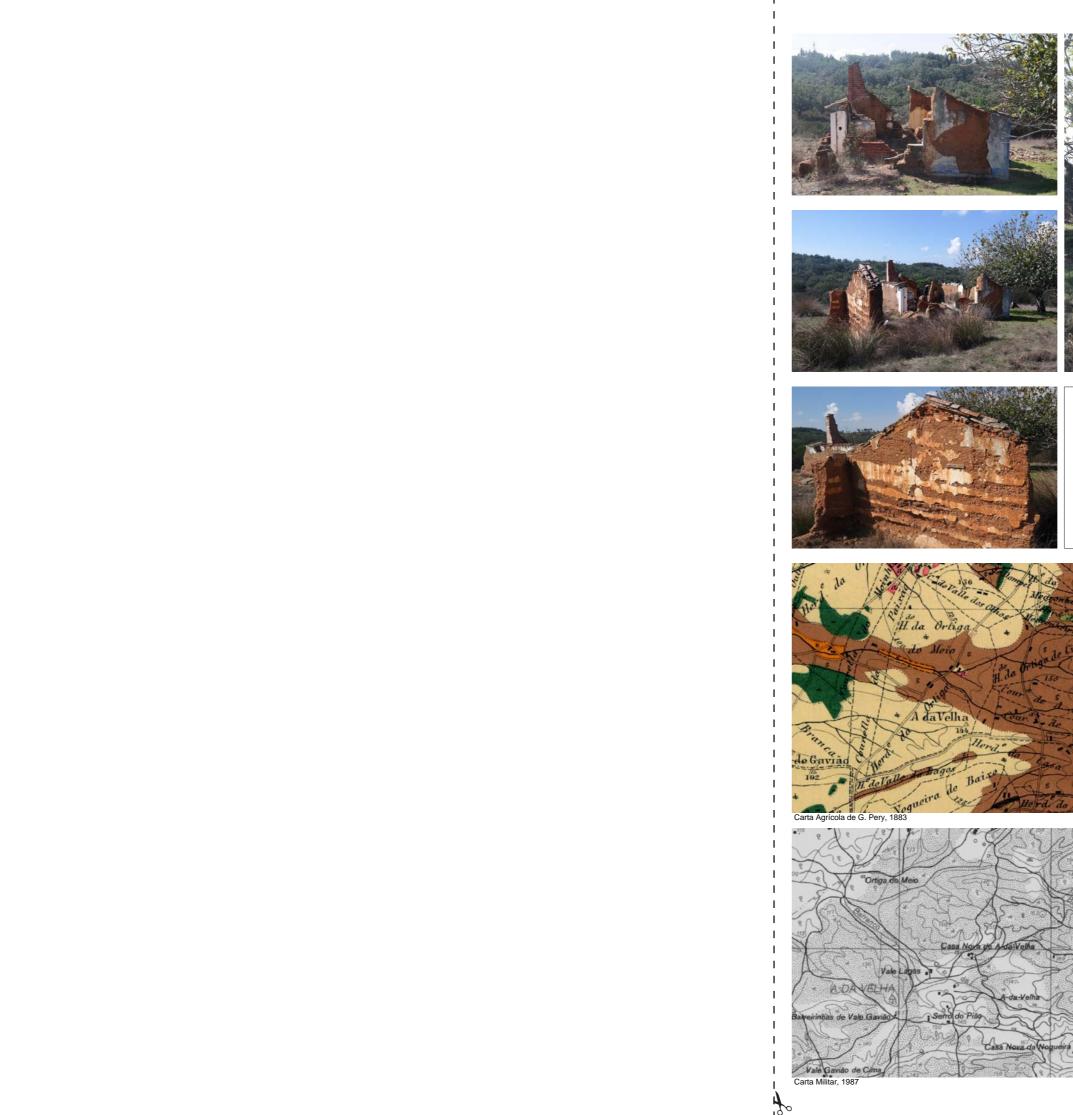






Casa Nova de A-da-Velha, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°58′51.43″N; 8°43′21.95″W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal, 1 na fachada tardoz e 1 na fachada lateral. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro e taipa. Cobertura sem leitura. Vãos sem leitura.

Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais de 2 águas.

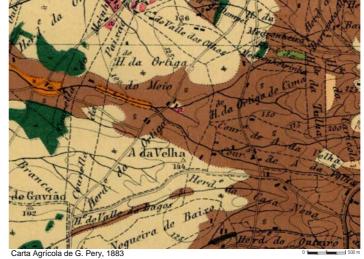

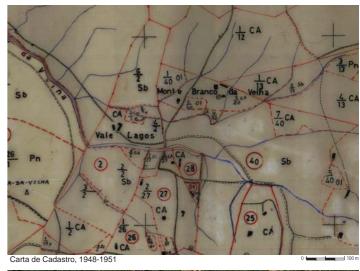


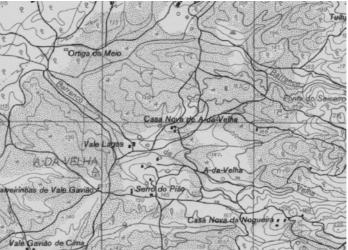



pa33 | Casa Nova de A-da-Velha, Santiago do Cacém

Vista principal

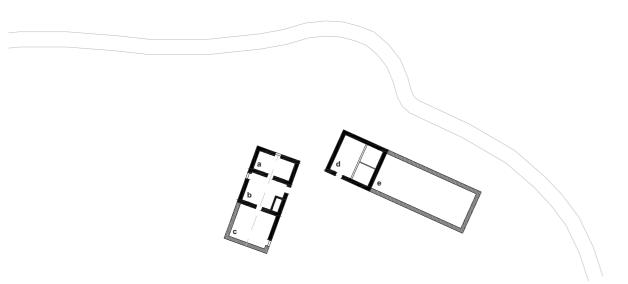

- Legenda: a. Quarto b. Cozinha c. Quarto
- d. Dependência para animais
 e. Dependência para animais (compartimentação interior desconhecida)















Vale Lagos, Santiago do Cacém, sem data. 37°58'47.78"N; 8°43'31.87"W

pa34

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim, em ruina. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. **Ornamentos** chaminé em adobe com elementos metálicos decorativos. **Outros elementos** a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa, pedra e tijolo rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções poço e dependência para animais nas proximidades.










130 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

pa34 | Vale Lagos, Santiago do Cacém

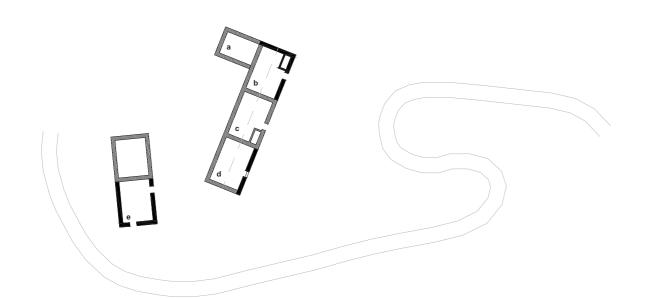

Legenda:
a. Arrumos (Compartimentação interior desconhecida)
b. Cozinha
c. Cozinha (Compartimentação interior desconhecida)
d. Quarto (Compartimentação interior desconhecida)
e. Dependência para animais (Compartimentação interior desconhecida)
f. Poço
Planta











Barreirinhas do Vale Gavião, Santiago do Cacém, sem data. 37°58'39.27"N; 8°43'42.10"W

pa35

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal 1 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores sem leitura. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções poço.

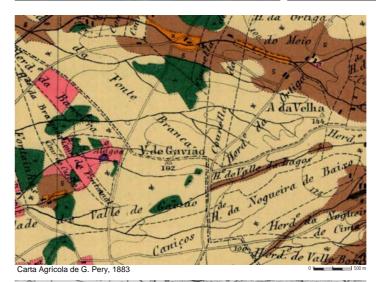




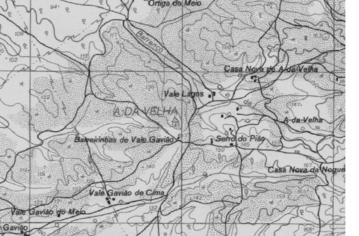





pa35 | Barreirinhas do Vale Gavião, Santiago do Cacém

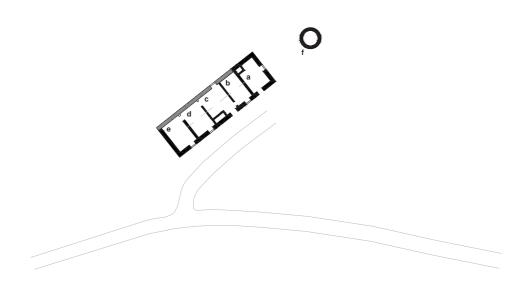

Legenda:
a. Casa do forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Quarto
f. Poço
Planta










Serro do Pião, Santiago do Cacém, sem data. 37°58'37.86"N; 8°43'30.34"W

pa36

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé não. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa e tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.

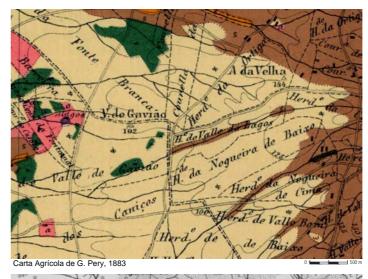










Vista principal pa36 | Serro do Pião, Santiago do Cacém

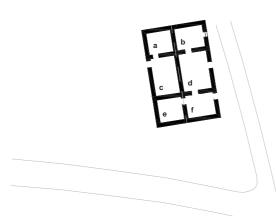

Legenda:
a. Arrumos
b. Quarto da janela
c. Quarto
d. Cozinha

e. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária f. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária












Casa Nova da Nogueira, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°58'32.47"N; 8°42'52.88"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 2 na fachada principal e na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes 2 na fachada tardoz e 1 gigante na fachada lateral. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentado a água da fachada tardoz. Pedra de soleira é a pedra de uma mó. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções construção em taipa com chaminé e poial nas proximidades.

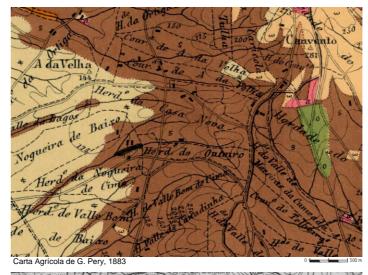








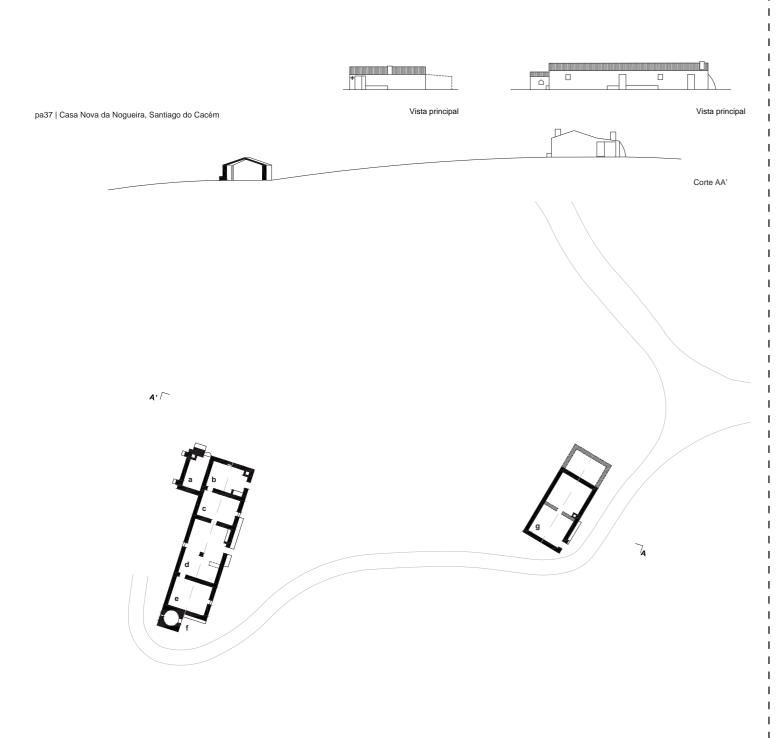



Planta















Monte da Nogueira de Cima, Santiago do Cacém, anterior a 1883 37°58'12.38"N; 8°43'21.10"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções conjunto de dois montes idênticos.












pa38 | Monte da Nogueira de Cima, Santiago do Cacém

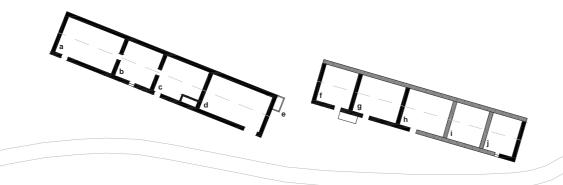



Legenda:
a. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
b. Quarto
c. Cozinha
d. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
e. Tanque
f. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária

- T. Affurnos: Apoio à actividade agro-pecuaria
 Cozinha
 Habitação (compartimentação interior desconhecida)
 Quarto (compartimentação interior desconhecida)
 Quarto (compartimentação interior desconhecida)


















Serro, Santiago do Cacém 37°58'03.03"N ; 8°43'01.59"W Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 4 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.

Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores tijolo rebocado. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções uma construção anexa.



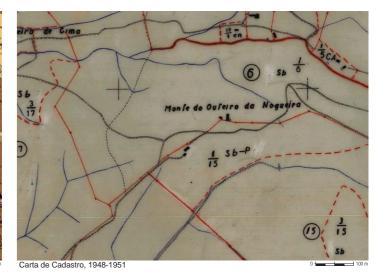








140 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano



pa39 | Serro, Santiago do Cacém



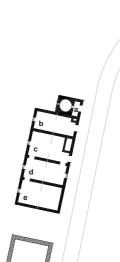

Legenda:
a. Casa do forno
b. Cozinha
c. Cozinha
d. Quarto

e. Quarto
 f. Apoio à actividade agro-pecuária (Compartimentação interior desconhecida)
 Planta












Monte do Outeiro da Nogueira, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°58'04.96"N; 8°42'57.30"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. **Chaminé** 1. **Forno** sim. **Poial** sim. **Tanque** não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais.

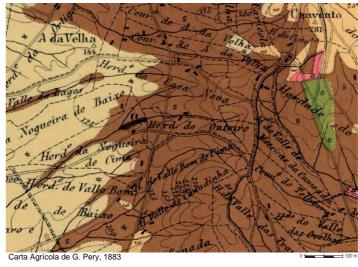

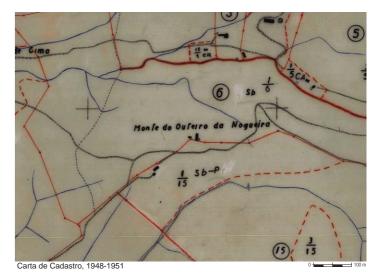

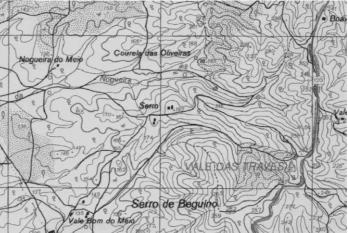



pa40 | Monte Outeiro da Nogueira, Santiago do Cacém





- Legenda: a. Quarto b. Cozinha c. Quarto d. Forno e. Dependência para animais
















Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°56'15.39"N; 8°42'11.08"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais nas proximidades.

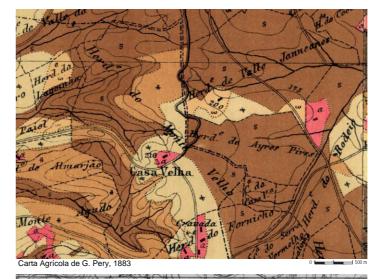




















Monte Velho, Sines, anterior a 1883. 37°56'9.09"N ; 8°42'29.22"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas não. Chaminé não. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor sem leitura. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções uma construção posterior nas proximidades.

pa42

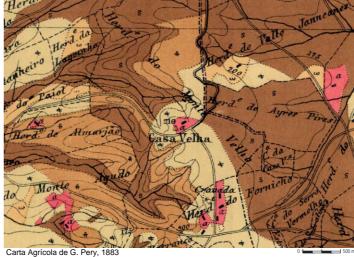





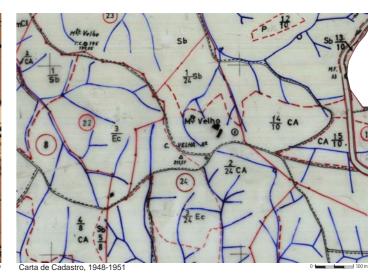











Fornicho, Sines, anteriro a 1883. 37°55'25.27"N; 8°42'13.99"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa. **Paredes interiores** sem leitura. **Cobertura** estrutura de madeira com telha cerâmica. **Pavimento** sem leitura. **Vãos** madeira e ferro. **Construção evolutiva** não. **Outras** construções não.

pa43

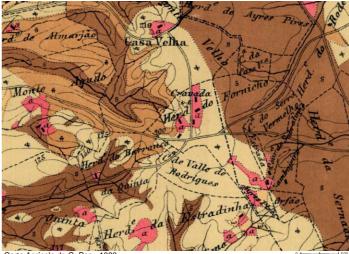



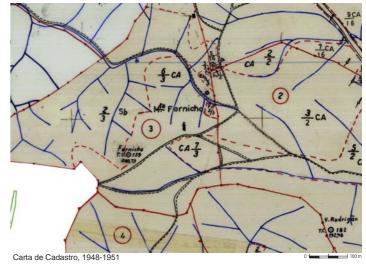





i	
I I	
i	~
I I	All and a second
! !	
i i	The last of the la
ı	
I I	
1 1	The same of the sa
i	
I I	
I	
I I	CO. 100
I I	
ı	
I I	
I I	
I	
I I	
I I	100
ı	
I I	
I I	
I	inta
I I	e
	a
I	3/
I I	abo
I I	
I	da
I I	97
I I	THE STATE OF THE S
ı	7/y
I I	S191
I I	
ı	200
I I	Sec.
	80
I	200
I I	55
I	0
I I	9205
I I	Cart
្រ រ	7













Boavista, Santiago do Cacém, anterior a 1883 37°54'22.56"N; 8°41'6.44"W

pa44


Pisos 1. Águas 2. Portas 5 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 3. Forno não. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais ligantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos chaminé com elementos metálicos decorativos. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa caiada e xisto. **Paredes interiores** sem leitura. **Cobertura** estrutura de madeira com telha cerâmica. **Pavimento** contínuo em terra comprimida. **Vãos** cantaria, lintel.**Construção** evolutiva não. Outras construções poço e dependência para animais.

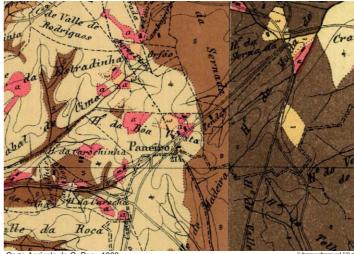





Vista principal pa44 | Boavista, Santiago do Cacém



Legenda: a. Arrumos para alfaias agrícolas

a. Arrumos para alfaias agrícolas
 b. Cozinha
 c. Quarto
 d. Cozinha
 e. Quarto
 f. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
 g. Cozinha
Planta



















Sem nome (Moinho da Cabra), Sines, anterior a 1883. 37°50'18.83"N; 8°43'26.24"W

Pisos 1. Águas 2. Portas sem leitura. Janelas sem leitura. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos construção alongada com divisões e parede estrutural interior. Paredes exteriores taipa pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções moinho com reabilitação nas últimas décadas.

pa45

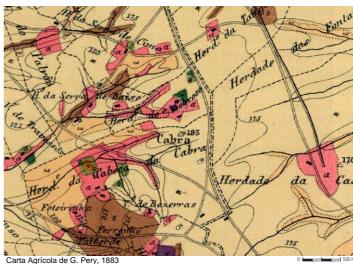




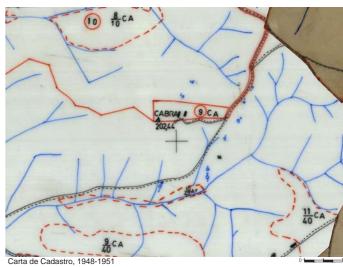






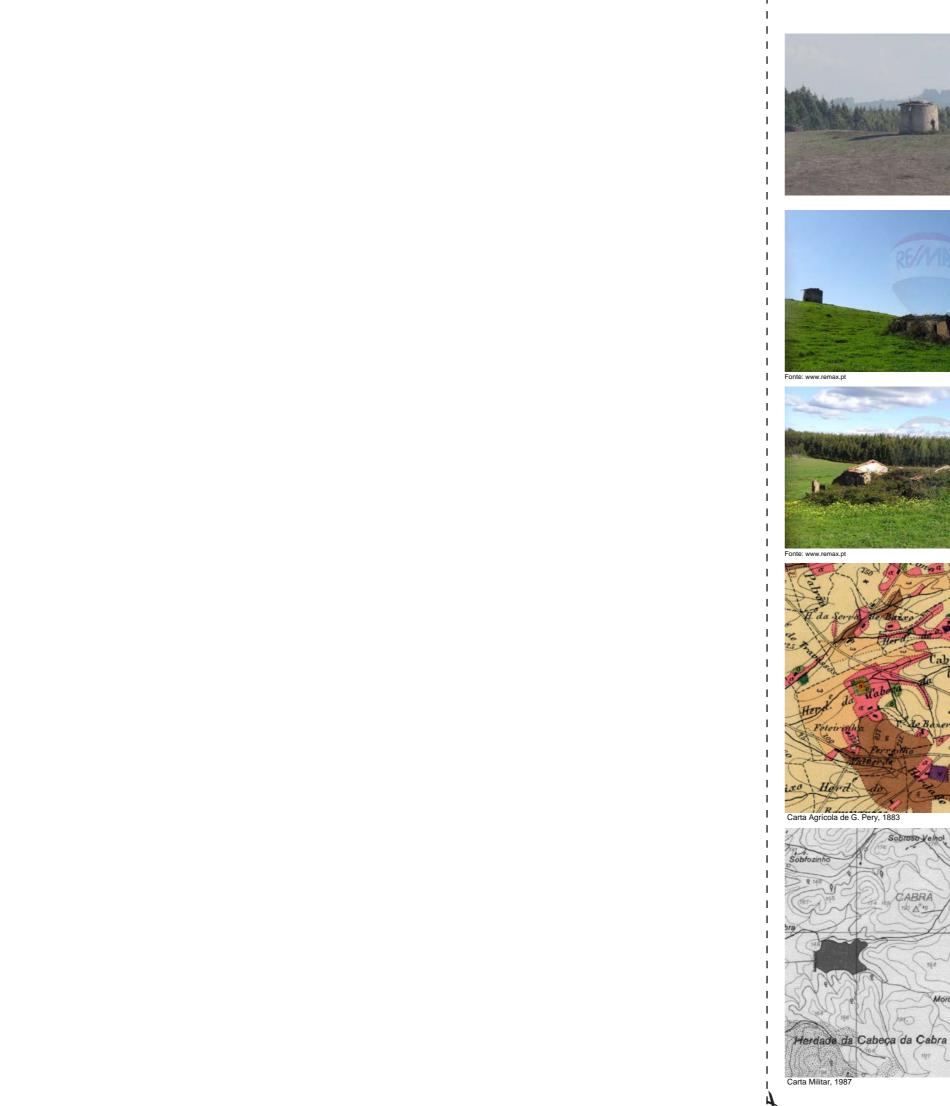








Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé sem leitura. Forno sem leitura. Poial sem leitura. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções moinho.

Nota: a descrição refere-se ao monte que serve de apoio ao moinho

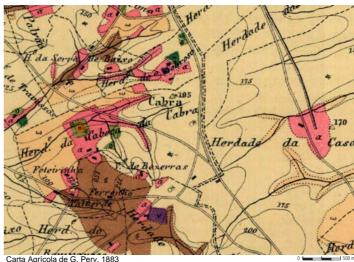














Curralões, Santiago do Cacém, sem data. 37°47'26.34"N; 8°39'52.95"W

Pisos 1. Águas 2. Portas sem leitura. Janelas 2 na fachada tardoz, fachada principal sem leitura. Chaminé 3 no conjunto das 4 edificações. Forno não. Poial sem leitura. Tanque sem leitura. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções conjunto de 4 edificações me banda.

Nota: a descrição refere-se ao conjunto das 4 edificações em banda.




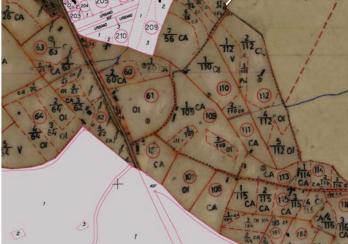

Carta Agrícola de G. Pery, 18

0-1-----

Carta do Cadastro, 1049-1

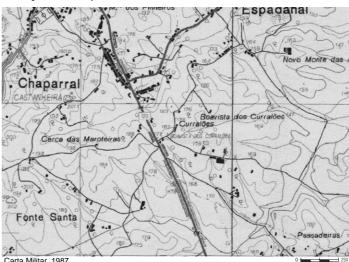



Ortofotomapa, 2015











Fonte Santa de Baixo, Santiago do Cacém, sem data. 37°47′10.82″N; 8°40′2.37″W


Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé não. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos muro em pedra e taipa. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais e agrícolas.

Nota: a descrição refere-se à edificação com duas fachadas para o pátio.







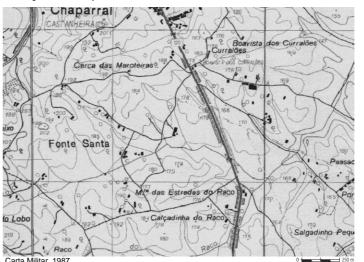

i
!
i
I
1
i
-5
1
!
i
i
المن ا
Fo
1 +
I
1
I Cart
I
105
195
1
Carte
2
1 30
Cart
7









Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883. $37^{\circ}46'56.57"N\ ;\ 8^{\circ}40'45.47"W$

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral para animais. Janelas 2. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes sim. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos portas em madeira com postigo. Construção evolutiva sim. Outras construções curral, abrigo de apoio agricola.














160 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

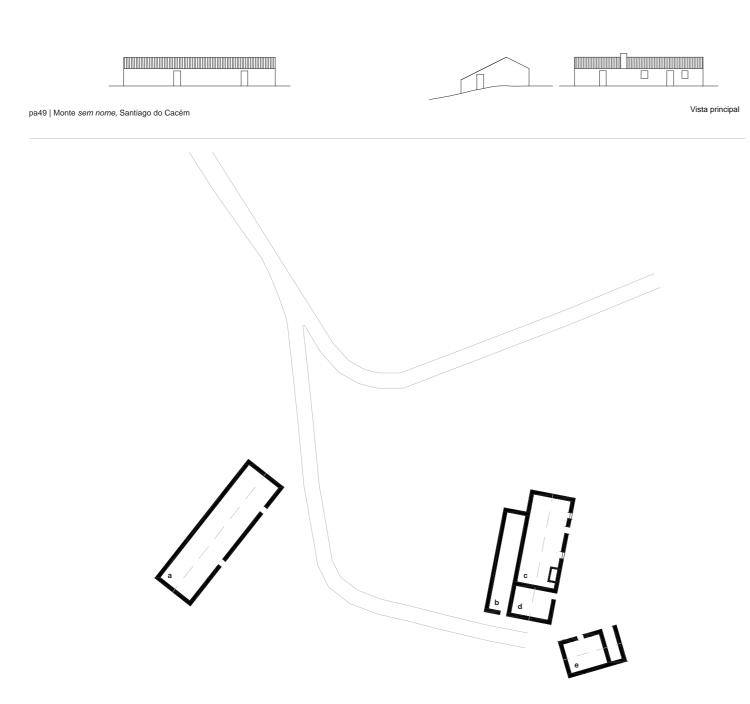

- Legenda:
 a. Dependência para animais (Compartimentação interior desconhecida)
 b. Apoio à actividade agro-pecuária (Compartimentação interior desconhecida)
 c. Cozinha (compartimentação interior desconhecida)
 d. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
 e. Apoio à actividade agro-pecuária (Compartimentação interior desconhecida)
 Planta









Rabo do Lobo, Santiago do Cacém 37°46'50.97"N ; 8°41'2.30"W

pa50

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço, curral e dependência para animais.






















Chaparral de Baixo, Santiago do Cacém, sem data. 37°46'34.73"N; 8°41'14.03"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. **Ornamentos** não. **Outros elementos** não. **Paredes** exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções poço e dependência para animais.

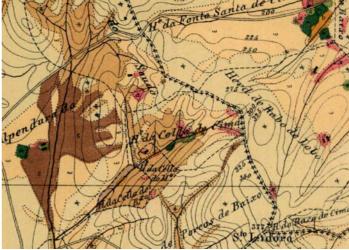



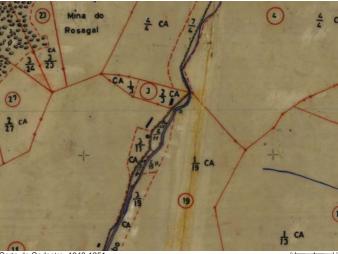

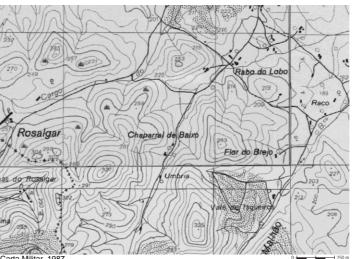





Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano Anexo 165
montes em pontos médios










Sesmarias das Moças, Grândola, anterior a 1883. 38°9'51.50"N; 8°26'6.61"W


pm01


Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com barra azul. **Ornamentos** não. **Outros elementos** não. **Paredes exteriores** taipa e misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais.

Nota: a descrição refere-se ao módulo, que se repete, em banda.

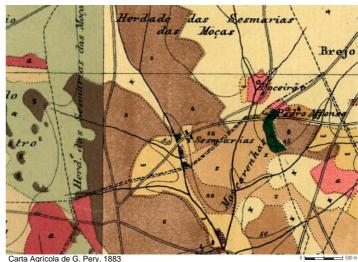



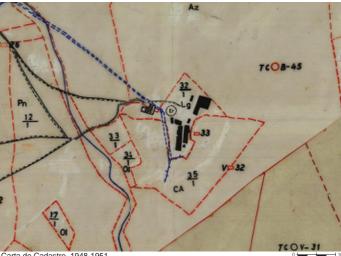

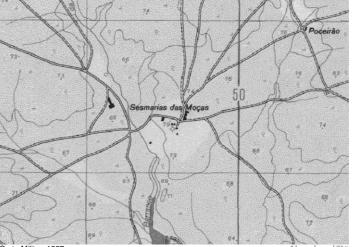














Herdade de Mascarenhas, Grândola, anterior a 1883. 38°8'41.35"N ; 8°25'32.04"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 2 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não Outros elementos lintel em madeira e cantaria em abobe. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores adobe. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos portas em tábua de madeira com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções silo, eira, celeiro, estábulo e curral.

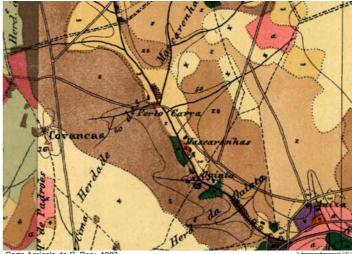












Ortofotomapa, 2015

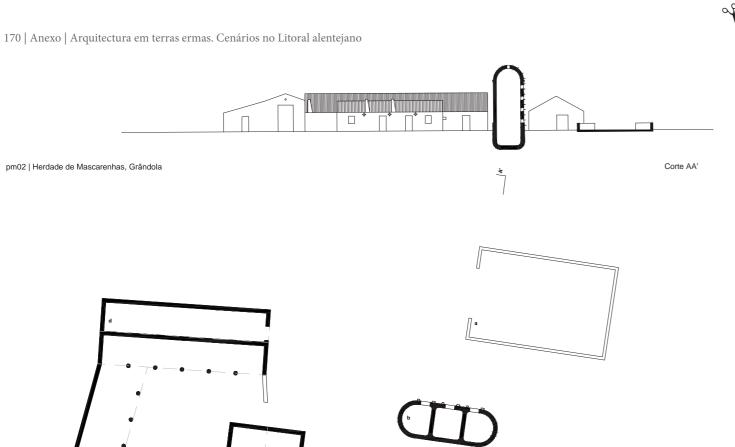

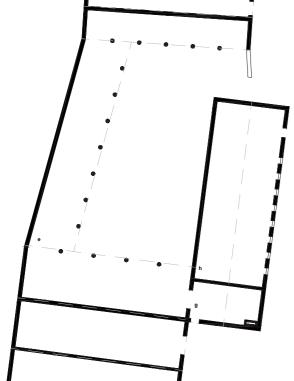



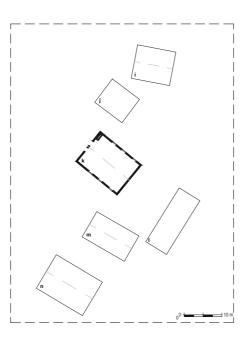



- Legenda:
 a. Eira
 b. Silo
 c. Habitação
 d. Estábulos
- e. Curral f. Casão da palha
- g. Zona de descanço do boieiro e dependência para animais
 h. Estábulos

- I. Casao

 j. Apoio agrícola/ dependência para animais

 k. Habitação do Proprietário (Compartimentação interior desconhecida)

 I. Apoio agrícola/ dependência para animais (Identificada na Carta Militar)

 m. Apoio agrícola/ dependência para animais

 n. Apoio agrícola/ dependência para animais





















Monte da Tojeira, Grândola, período do Estado Novo 38°8'6.58"N; 8°23'46.28"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 5 na fachada principal. Janelas 5 na fachada tardoz. Chaminé 5. Forno 2 independentes. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. **Ornamentos** não. **Outros elementos** pedra de soleira. **Paredes exteriores** taipa. Paredes interiores adobe. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento mosaico hidráulico. Vãos portas em tábua de madeira com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções casão, 2 fornos independentes e ruína de monte antigo.


Nota: a descrição refere-se à construção situada mais a este

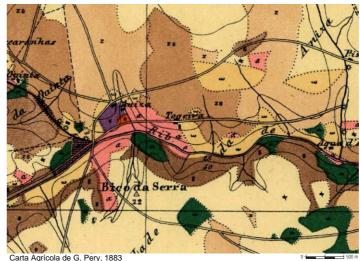



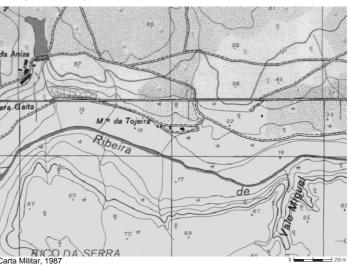

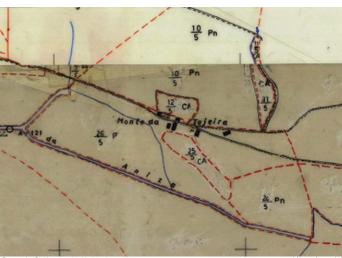


















Monte da Assencada, Grândola, anterior a 1883 38°7'43.89"N; 8°21'40.85"W

Pisos 1. Águas 2. Portas fachada principal sem leitura e 5 na fachada tardoz. Janelas fachada principal sem leitura e 1 na fachada tardoz. **Chaminé** 5. **Forno** não. **Poial** não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros **elementos** a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva sim. Outras construções casão e dependências para animais nas proximidades.

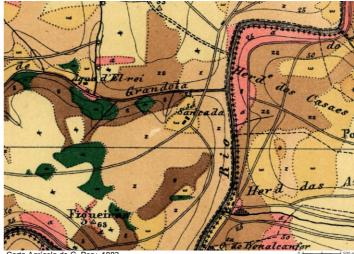



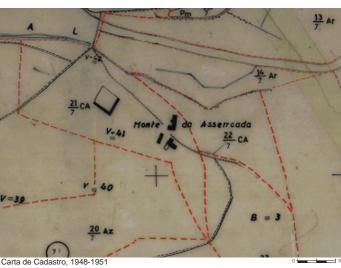

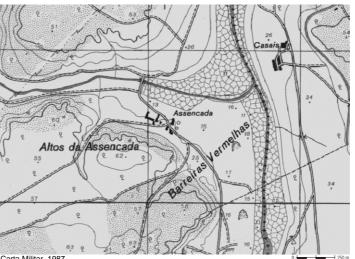
















Monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo, anterior a 1883. 38°6'1.16"N; 8°20'37.13"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com barra azul. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais.

Nota: a descrição refere-se à construção em banda situada mais a oeste.

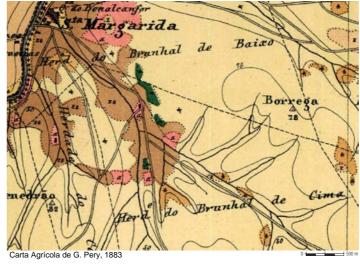






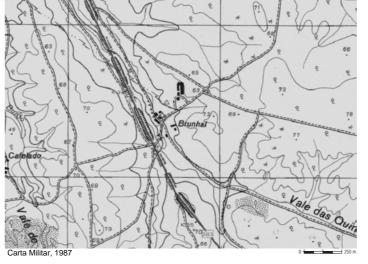



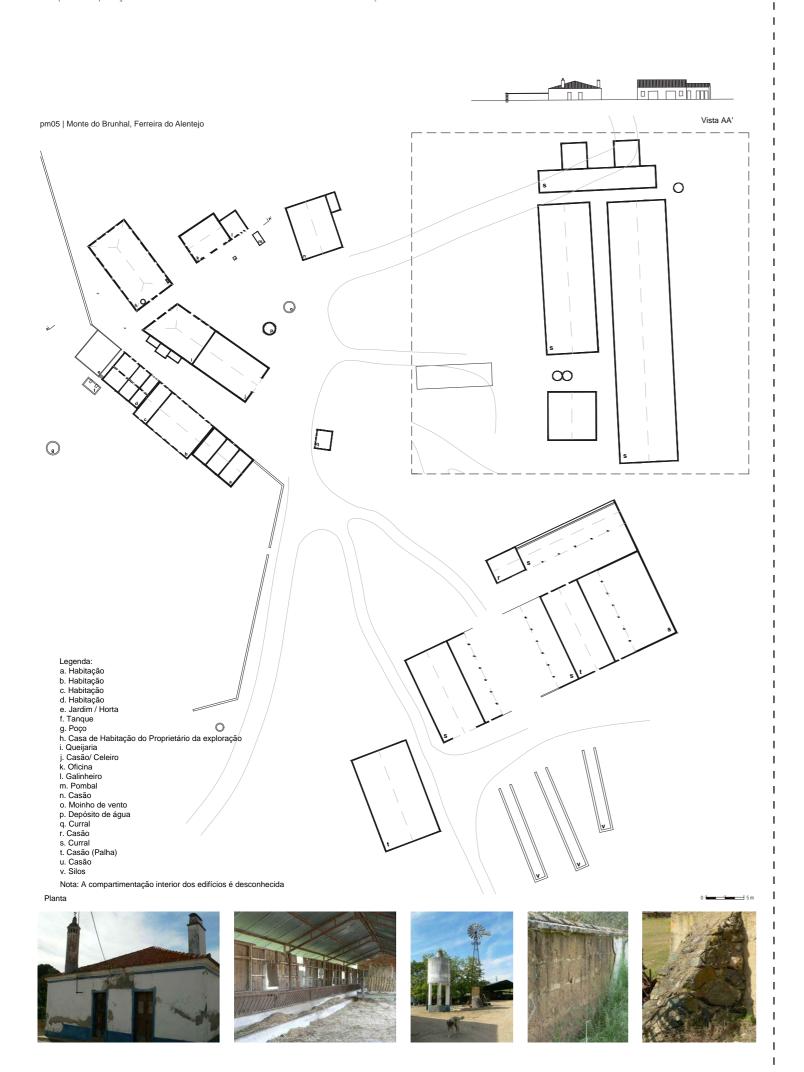












Monte da Brunheira, Grândola, anterior a 1883 38°04'29.59"N; 8°28'21.95"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 3 na fachada lateral. Chaminé 3. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais nas proximidades.

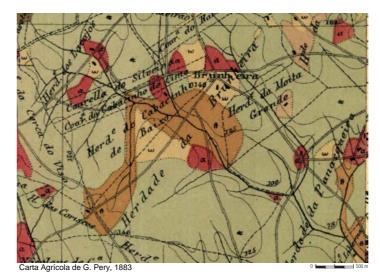

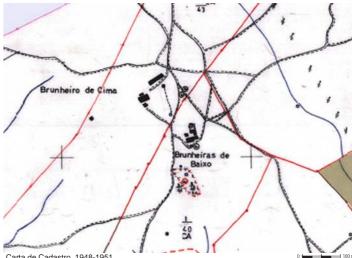


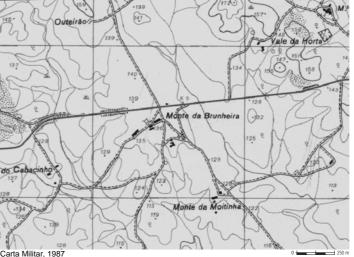



Ortofotomapa, 2015

178 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

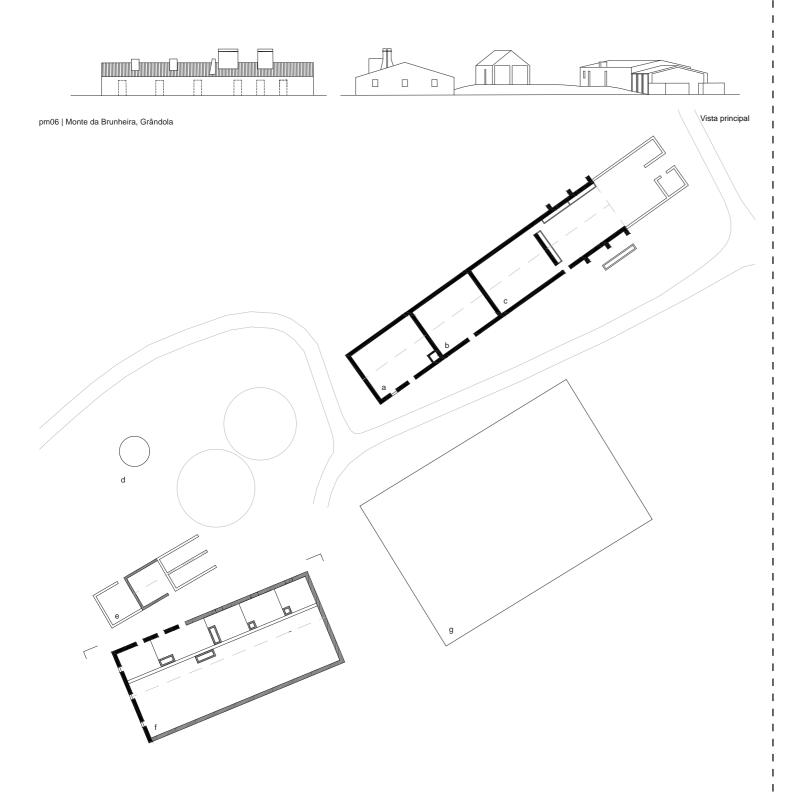

- Legenda:
 a. Habitação
 b. Casa de fora
 c. Estábulo

- c. Estabulo
 d. Depósito de água
 e. Curral
 f. Habitação principal (compartimentação interior desconhecida)
 g. Eira

Planta












Monte das Brunheiras de Baixo, Grândola, anterior a 1883 38°04'29.59"N; 8°28'21.95"W

pm06_1 00

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal, 1 na fachada lateral. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores $taipa. \ \textbf{Paredes interiores} \ sem \ leitura. \ \textbf{Cobertura} \ telha \ cerâmica. \ \textbf{Pavimento} \ sem \ leitura.$ Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais nas proximidades, forno e poço.

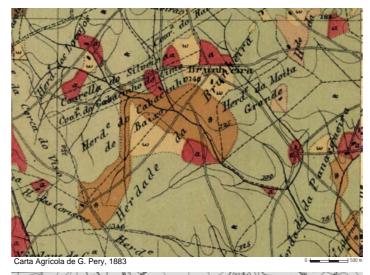

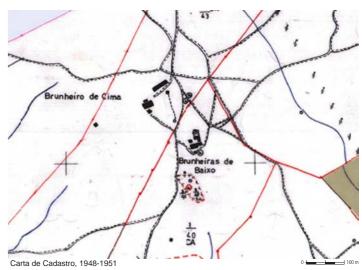

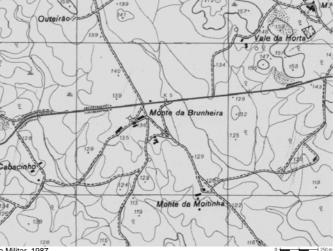






pm06_1 | Monte das Brunheiras de Baixo, Grândola 00 | Monte sem nome, Santiago do Cacém

Vista principal

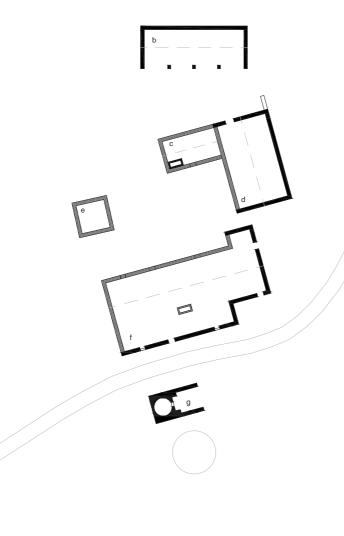

- Legenda:
 a. Poço
 b. Estábulo
 c. Dependência para animais
 d. Dependência para animais
 e. Galinheiro
 f. Habitação e compartimentos para animais (compartimentação interior desconhecida)
- g. Forno

Planta



ta geral do Monte do Canal. Fonte: Arquivo Municipal de Grândola








Monte do Canal, Grândola, anterior a 1883 38°8'4.26"N; 8°29'58.07"W

pm07

Pisos 1. Águas 3. Portas 1 na fachada principal e 3 na fachada tardoz. Janelas 6 na fachada principal e 6 na fachada tardoz. **Chaminé** 2. **Forno** sim. **Poial** não. **Tanque** não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções casas de trabalhadores, curral e dependências para animais.

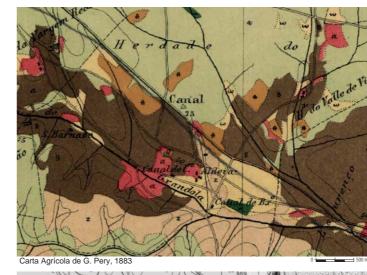


















Casa do Pessoal das Minas (da Caveira), Grândola, anterior a 1948-1951 38°7'33.32"N; 8°30'11.65"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas não / 1. Chaminé 1. Forno sim, independente. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos chaminé de canto. Paredes exteriores taipa, pedra e adobe. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções 2 conjuntos edificados de características semelhantes, nas proximidades.

Nota: a descrição refere-se ao terceiro edifício situado a norte




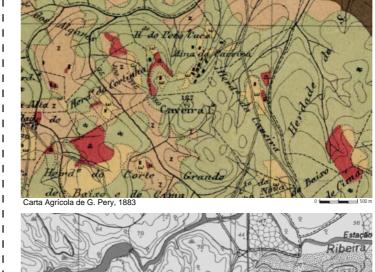



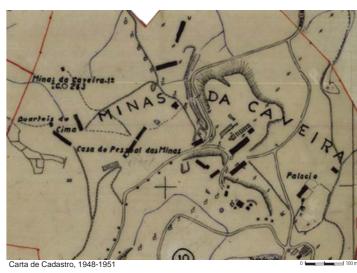



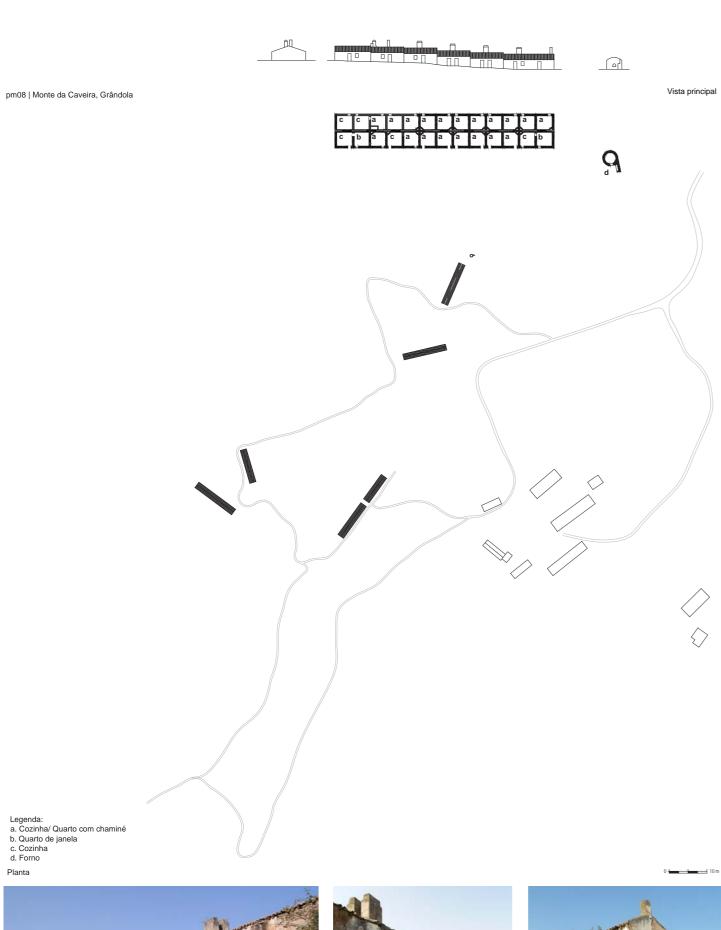














Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 2 na tardoz. Janelas 1 na fachada principal 1 na tardoz. Chaminé não. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais pedra, tijolo e taipa. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra e tijolo. Paredes interiores adobe e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica (marselha). Pavimento sem leitura. Vãos em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.

Nota: a descrição é feita com base na publicação (Correia, 2007)

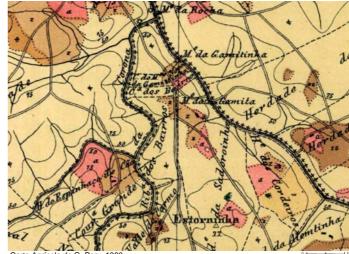



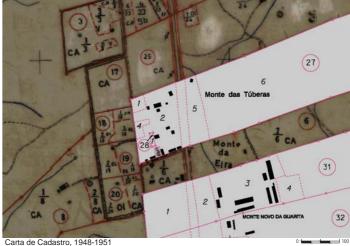








186 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

pm09 | Monte sem nome (Casa da Escola), Santiago do Cacém

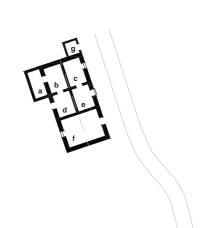

Legenda:
a. Arrumos
b. Quarto
c. Quarto
d. Quarto
e. Casa de fora
f. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
g. Instalação sanitária

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Correia, 2007)












pm10

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na tardoz. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé sim, na fachada sul. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais xisto, tijolo e taipa. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e xisto e tijolo. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica (marselha). Pavimento sem leitura. Vãos em madeira com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções não.

Nota: a descrição é feita com base na publicação (Correia, 2007)





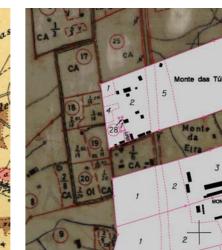





pm10 | Monte da Eira, Santiago do Cacém



Legenda: a. Arrumos b. Cozinha c. Quarto d. Quarto

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Correia, 2007) Planta














Tanganhal, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°00'47.66"N; 8°30'50.05"W

pm11

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 3 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos pedra de soleira é a pedra de uma mó. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores tijolo de burro e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento tijoleira Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções não.

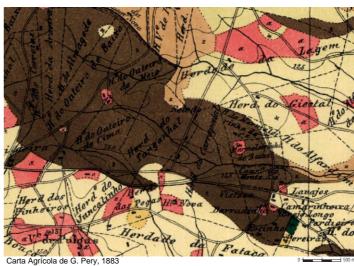

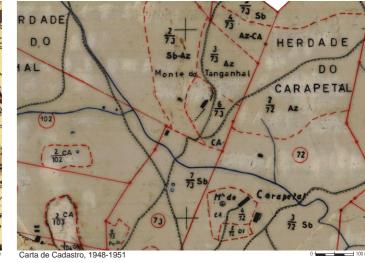

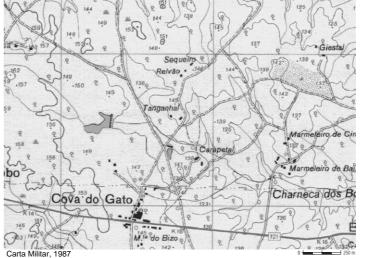




pm11 | Tanganhal, Santiago do Cacém



Vista principal

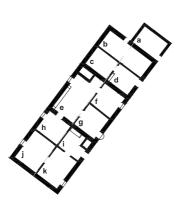

- Legenda:
 a. Apoio à actividade agro-pecuária
 b. Dependência para animais
 c. Dependência para animais
- c. Dependência para animais
 d. Dependência para animais
 e. Cozinha
 f. Quarto
 g. Casa de fora
 h. Quarto
 i. Cozinha
 j. Quarto
 k. Quarto
 Planta













Carapetal, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°0'36.88"N; 8°30'46.45"W

pm12

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 3 na fachada tardoz. Janelas 3 na fachada principal e 3 na fachada tardoz. **Chaminé** 4. **Forno** sim. **Poial** sim. **Tanque** não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções curral.

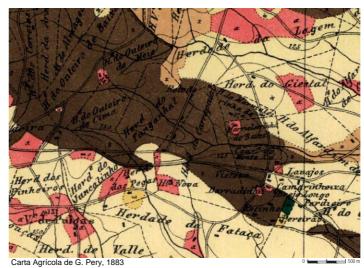


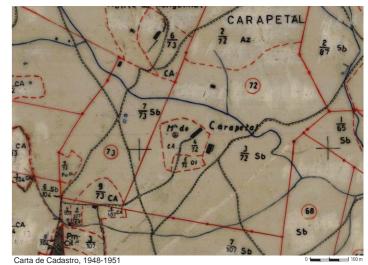






Vista posterior Vista principal pm12 | Carapetal, Santiago do Cacém

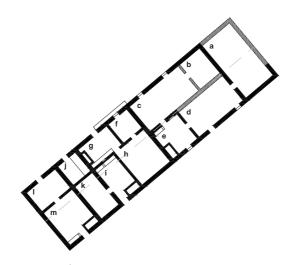

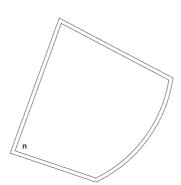

Legenda: a. Apoio à actividade agro-pecuária b. Arrumos c. Quarto

c. Quarto
d. Casa de fora(compartimentação interior desconhecida)
e. Cozinha
f. Quarto
g. Forno
h. Arrumos

Arumos
 Cozinha
 Dependência para animais
 K. Arrumos/ Quarto
 Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária

m.Cozinha n. Curral





















Dourados, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°0'38.72"N; 8°35'49.44"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé não. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos dependência para animais na fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções monte com várias dependências nas proximidades.

pm13





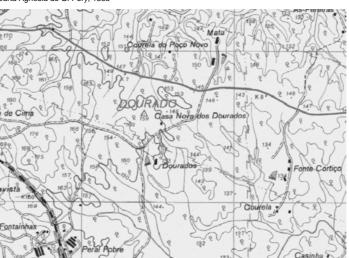









pm13 | Dourados, Santiago do Cacém

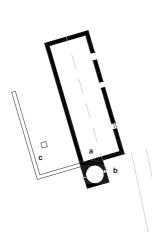

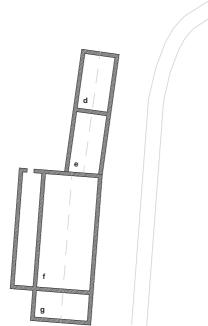

Legenda:
a. Habitação (compartimentação interior desconhecida)

a. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
 b. Forno
 c. Dependência para animais
 d. Dependência para animais
 e. Dependência para animais
 f. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
 g. Arrumos
Planta










Peral Pobre, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°0'14.20"N; 8°36'12.24"W


pm14


Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com elementos metálicos decorativos. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções não.

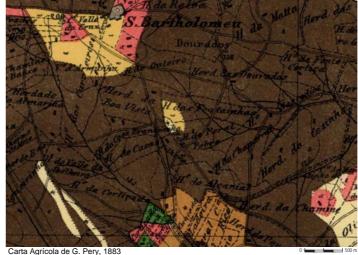








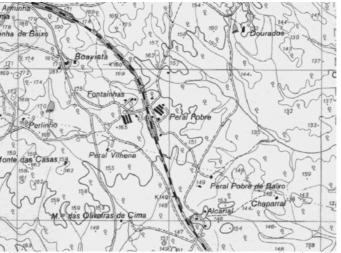



196 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

pm14 | Peral Pobre, Santiago do Cacém

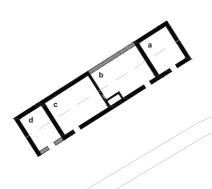

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Apoio à actividade agro-pecuária
d. Dependência para animais











Peral Pobre de Baixo, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 38°0'3.64"N; 8°36'1.64"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras

pm15

construções construção para animais nas proximidades.

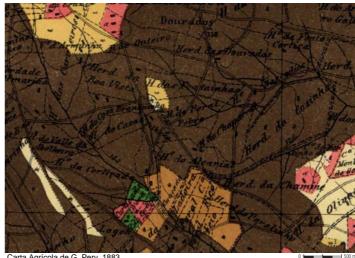













pm15 | Peral Pobre de Baixo, Santiago do Cacém

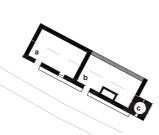

Legenda: a. Quarto/ Apoio à actividade agro-pecuária b. Cozinha c. Forno

Nota: Compartimentação interior do edifício desconhecida Planta











Monte da Vinha, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°59'32.61"N; 8°33'29.82"W


pm16

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 4 na fachada principal e 2 fachada lateral. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais pedra. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos em madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções dependencias para animais, poço.

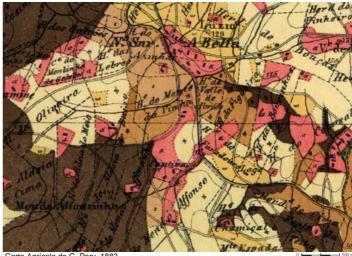





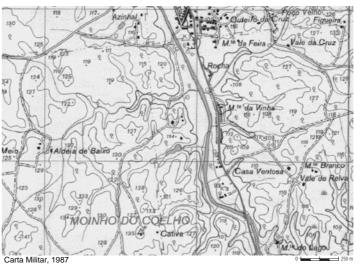














Monte Feio, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°58'55.72'N : 8°36'11.37"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal, 2 na fachada tardoz e 1 na fachada lateral. Janelas 3 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes 1, junto ao forno. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções anexo para animais, escola primaria nas proximidades.








Carta de Cadastro, 1948-1951

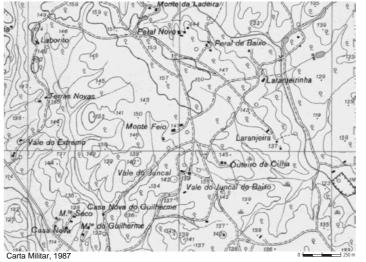

ontolotinapa, 2013



pm17 | Monte Feio, Santiago do Cacém

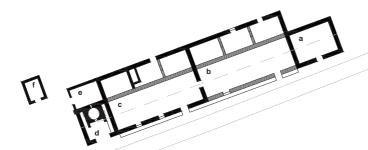

- Legenda: a. Apoio à actividade agro-pecuária
- a. Apono a actividade agro-pecuaria
 b. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
 c. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
 d. Casa do forno
 e. Arrumos
 f. Arrumos



















Monte da Fome, Santiago do Cacém, anterior a 1883 37°58'21.84"N; 8°36'9.00"W


pm18


Pisos 1. Águas 3. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial interiores. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos pedra de soleira é a pedra de uma mó. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores tijolo maciço Cobertura estrutura de madeira e ripado de cana com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva divisões contíguas de apoio agrícola. **Outras construções** três construções no mesmo alinhamento e outra a 100 metros.

Nota: a descrição refere-se à construção mais a norte de um alinhamento de quatro montes. O conjunto incluí o Monte da Portela.






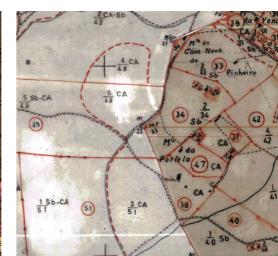

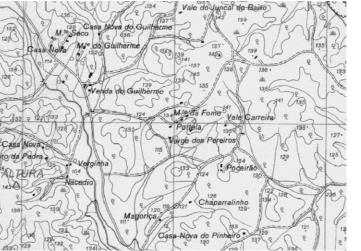










pm18 | Mdnte da Fome, Santiago do Cacém










Vista principal

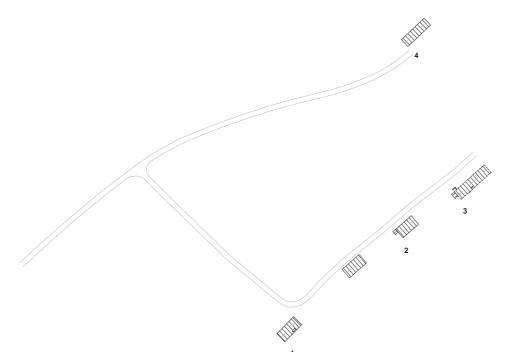

Legenda: casa 1 a. Arrumos para alfaias agrícolas b. Quarto c. Cozinha

casa 2 d. Forno e. Quarto f. Casa de fora g. Quarto

casa 3
h. Forno
i. Quarto
j. Casa de fora
k. Cozinha
l. Quarto
m. Arrumos para alfaias agrícolas
n. Arrumos para alfaias agrícolas

casa 4
o. Quarto
p. Quarto
q. Casa de fora
r. Quarto
s. Arrumos para alfaias agrícolas




















Casa Nova da Besteira, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°57'39.57"N : 8°36'9.53"W


nas proximidades.


Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em

madeira. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais

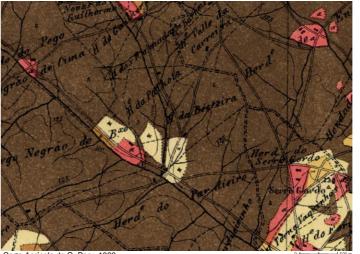



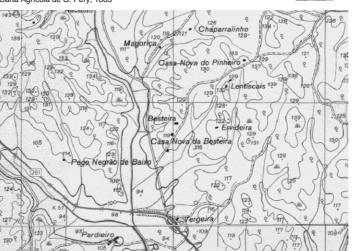


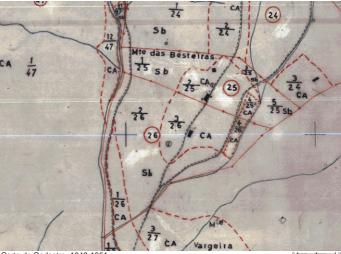





pm19 | Casa Nova da Besteira, Santiago do Cacém

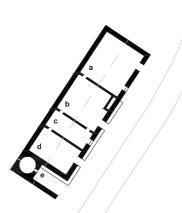

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Quarto
d. Apoio à actividade agro-pecuária
e. Casa do forno
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)
Planta

















Pardieiro, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°57'18.14"N; 8°36'24.62"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 6 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 3 na fachada principal e 2 na fachada tardoz. **Chaminé** 1. **Forno** sim. **Poial** sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções dependências para animais e curral.





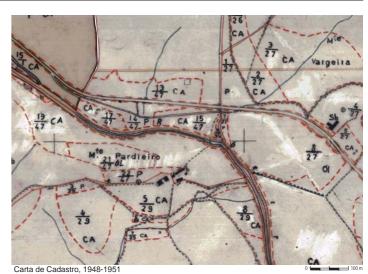


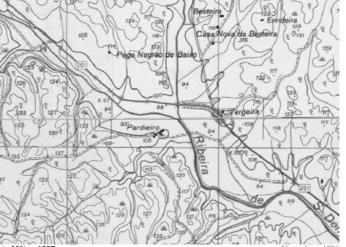





pm20 | Pardieiro, Santiago do Cacém

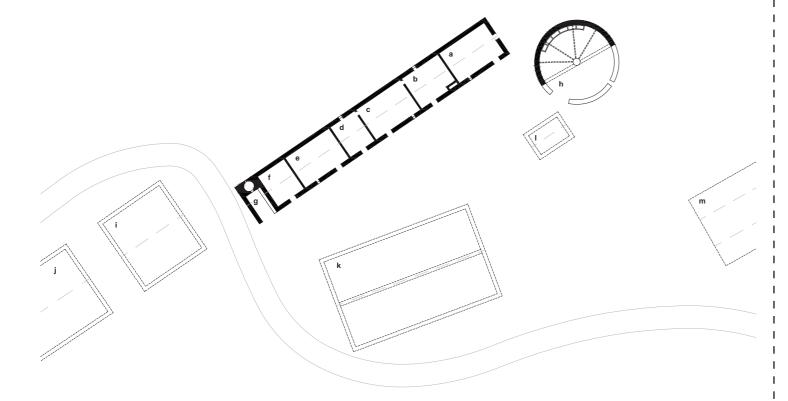

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinta
c. Quarto/ Arrumos
d. Quarto


- d. Quarto
 d. Quarto/ Arrumos
 f. Apoio à actividade agro-pecuária
 g. Forno
 h. Curral

- Apoio à actividade agro-pecuária
 Apoio à actividade agro-pecuária
 Apoio à actividade agro-pecuária
 Apoio à actividade agro-pecuária
 Apoio à actividade agro-pecuária
 M. Dependência para criação de gado

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)





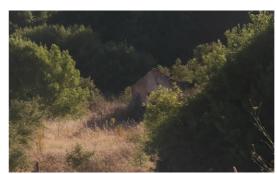

Vale do Chiqueirinho, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°55′59.74″N;8°34′3.22″W


pm21

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na fachada principal e 4 na fachada tardoz. **Chaminé** 3. **Forno** sim. **Poial** sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. **Ornamentos** não. **Outros elementos** a construção é bastante larga. **Paredes exteriores** taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço.








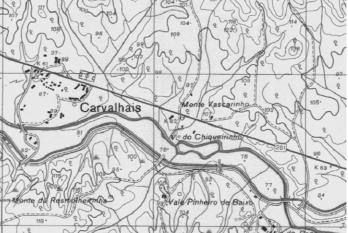



pm21 | Vale Chiqueirinho, Santiago do Cacém

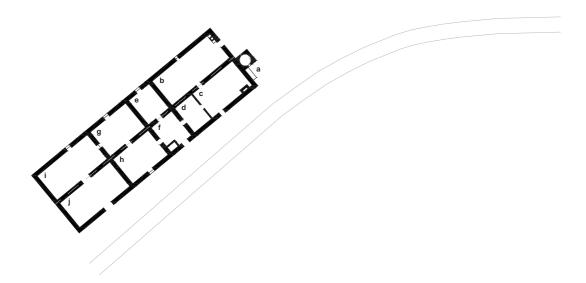

Legenda: a. Forno b. Dependência para animais

c. Cozinha d. Quarto e. Quarto f. Cozinha

g. Quarto h. Quarto

Apoio à actividade agro-pecuária
 Apoio à actividade agro-pecuária
 Reconstruction de la construction de la construc

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013) Planta













Vale Vinagre, Santiago do Cacém 37°55'38.50"N; 8°27'19.22"W

pm22

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Chaminé 1. Forno sim, na fachada tardoz. Poial sim. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e rebocadas e caidas. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida e tijoleira. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. **Outras construções** construções anexas para animais, poço e tanque.

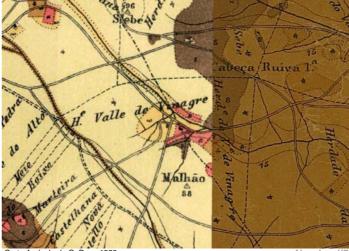



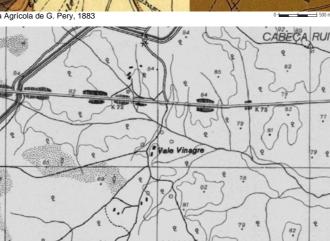













pm22 | Vale Vinagre, Santiago do Cacém Corte AA' Vista principal



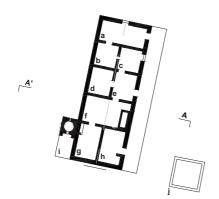

 \bigcirc^{m}

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Quarto
c. Quarto
d. Quarto
e. Casa de fora
f. Cozinha
g. Arrumos
h. Apoio à actividade agro-pecuária
i. Forno
j. Tanque
k. Pocilga
l. Casão
m. Poço










Chaparralinho, Santiago do Cacém, anterior a 1883 37°55′10.84″N; 8°38′49.86″W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chami**né** 2. **Forno** sim. **Poial** sim, junto ao forno. **Tanque** não. **Contrafortes** não. **Cunhais** não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções conjunto de três construções e curral.

Nota: a descrição refere-se à construção situada maia a este

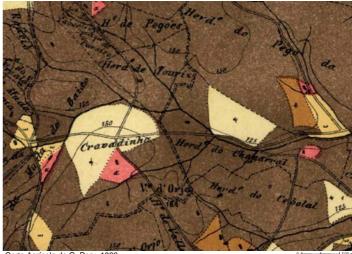



















Pinhal Novo, Santiago do Cacém, anterior a 1948-1951 37°54'38.97"N; 8°35'24.11"W


Pisos 2. Águas 2 e 2 de maior inclinação. Portas várias. Janelas várias. Chaminé várias. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos escadas interiores e lage do 1º piso em madeira. Paredes exteriores misto. Paredes interiores misto, parede estrutural interior em taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira e adobe. Construção evolutiva sim. Outras construções 2 dependências para animais.

Nota: a descrição refere-se ao conjunto das duas edificações.





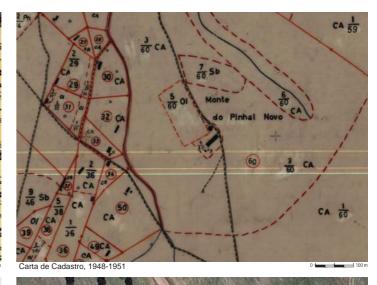

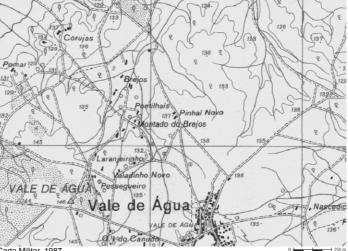

i
I
- 1
I
I
I .
l I
i
1
l I
i
- 1
I I
i
I
I I
i
- 1
I
l I
- 1
1
l I
Ī
1
I
I
1
i
I
1
i
1
l I
i
- 1
I I
I
1
l I
Ī
1
l I
Ī
I
l I
i
1
l I
i
1
I I
i
, I
M













Rochinha, Santiago do Cacém, sem data. 37°54'27.49"N; 8°34'44.32"W

Pisos 1. Águas 3. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais nas proximidades.

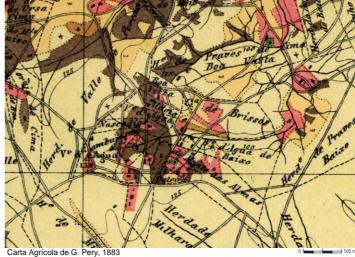





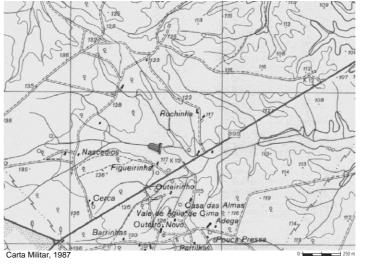














Courela, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°54'20.32"N; 8°38'20.29"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 2 na fachada lateral. Janelas 2 na fachada principal e 2 na fachada tardoz. **Chaminé** não. **Forno** sim. **Poial** sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores taipa e tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais nas proximidades.

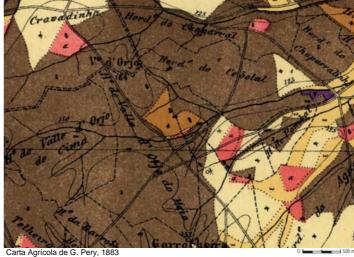









pm26 | Courela, Santiago do Cacém

Vista principal

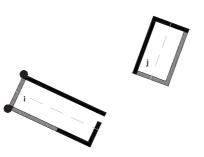

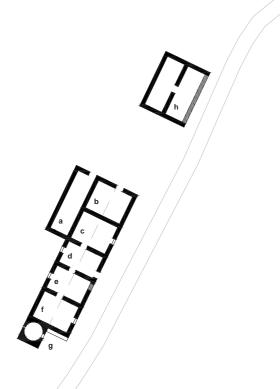

- Legenda:
 a. Arrumos/ Dependência para animais
 b. Arrumos/ Dependência para animais
 c. Quarto
 d. Casa de fora
 e. Quarto
 f. Quarto
 g. Forno
 h. Dependência para animais
 i. Dependência para animais
 j. Curral





















Montinho da Rochinha, Santiago do Cacém, sem data. 37°53'28.45"N; 8°41'42.31"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não Outros elementos construção adjacente na fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva sim. Outras construções construção em taipa com chaminé nas proximidades.







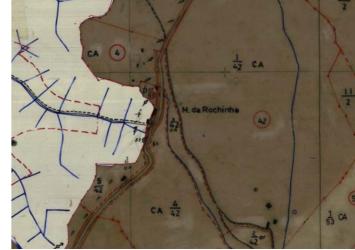













Garrocheira Velha, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°53'27.77"N; 8°38'58.91"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chami**né** 1. **Forno** sim. **Poial** sim, junto ao forno. **Tanque** não. **Contrafortes** não. **Cunhais** não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções uma dependência para animais nas proximidades.

pm28

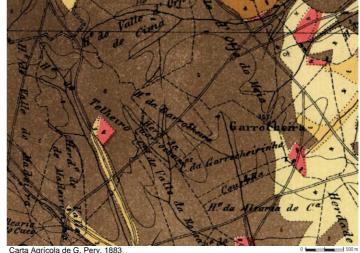



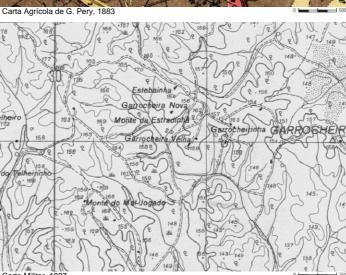


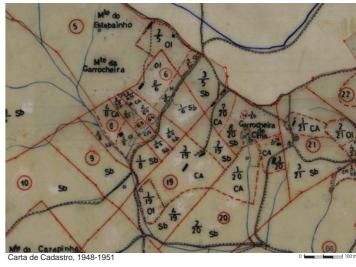



pm28 | Garrocheira Velha, Santiago do Cacém



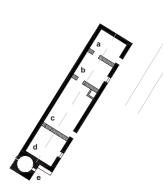

Legenda: a. Casa de fora b. Quarto

D. Quarto
 Cozinha
 d. Quarto
 e. Forno
 f. Dependência para animais
 p. Dependência para animais
 h. Dependência para animais











Monte de Alcaria da Ribeira, Santiago do Cacém, anterior a 1883. pm29
37°52'33.63"N; 8°38'41.06"W

Pisos 1. Águas 3. Portas 2 fachada principal e 1 fachada sul. Janelas 2 fachada

principal e 2 fachada tardoz. Chaminé 2. Forno nao. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos chaminé com acabamento em arco. Outros elementos patamar exterior na fachada principal. Bebedouro para animais numa divisão interior. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro e uma mestra em taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento continuo em terra comprimida. Vãos madeira e vidro com portadas em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções anexo para animais.

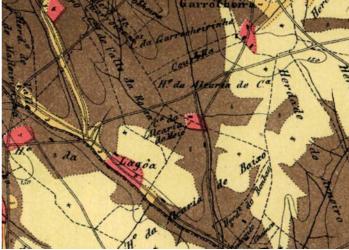


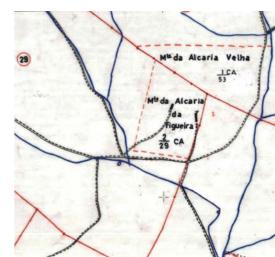

CA 32



pm29 | Monte da Alcaria da Ribeira, Santiago do Cacém

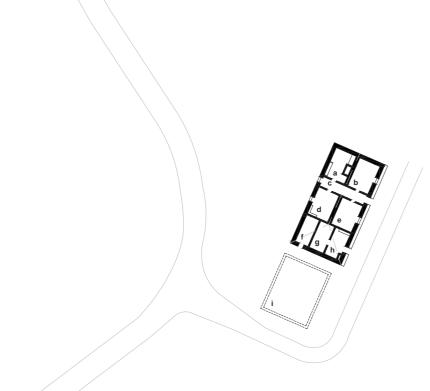

Legenda:
a. Cozinha
b. Quarto
c. Corredor
d. Quarto
e. Quarto

f. Apoio à actividade agro-pecuária
 g. Arrumos
 h. Cozinha
 i. Dependência para animais

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013) Planta














Arneiro, Santiago do Cacém, sem data. 37°52'16.04"N; 8°41'26.50"W

pm30

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. **Chaminé** não. **Forno** sim. **Poial** sim. **Tanque** não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e tijolo rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.

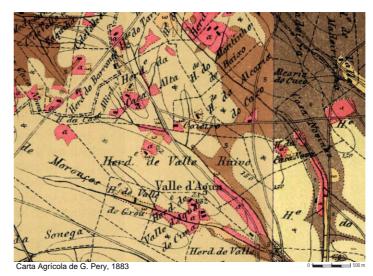

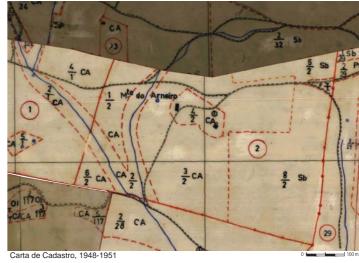


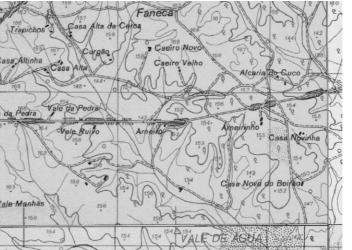





pm30 | Arneiro, Santiago do Cacém

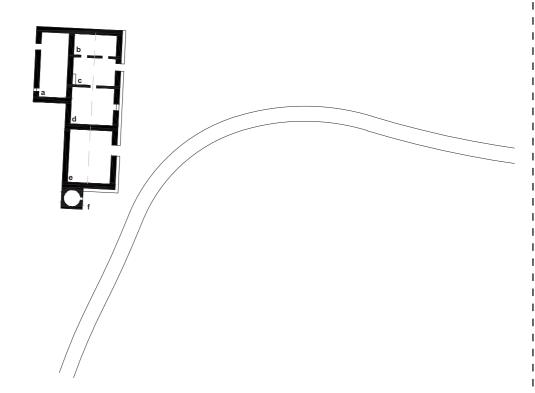

Legenda:
a. Dependência para animais
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Apoio à actividade agro-pecuária
f. Forno

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013) Planta











Vale Ruivo, Santiago do Cacém, anterior a 1883. $37^{\circ}52'15.90"N\ ;\ 8^{\circ}41'45.46"W$

pm31

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.

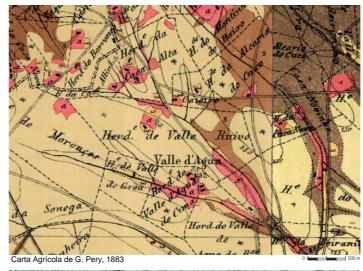


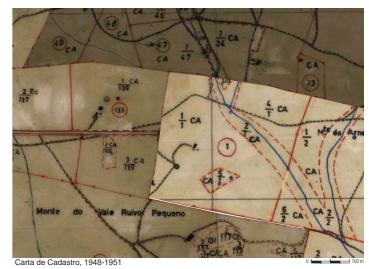






230 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano



pm31 | Vale Ruivo, Santiago do Cacém Vista principal

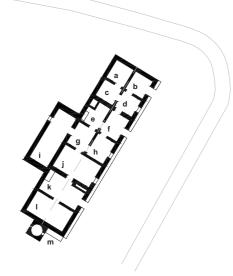

Legenda:
a. Quarto
b. Casa de fora
c. Quarto
d. Quarto
e. Cozinha
f. Casa de fora

g. Arrumos h. Quarto

i. Quarto
i. Quarto
j. Quarto
k. Cozinha
l. Quarto/ Arrumos

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)










Beirão, Santiago do Cacém, anterior a 1883 37°51'46.71"N; 8°40'20.26"W

pm32

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções dependências para animais e outras construções em ruína.

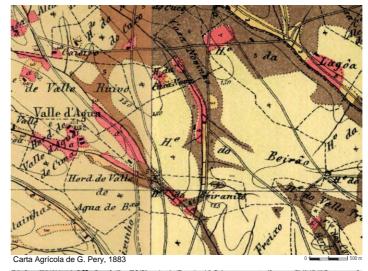








pm32 | Beirão, Santiago do Cacém

Vista principal

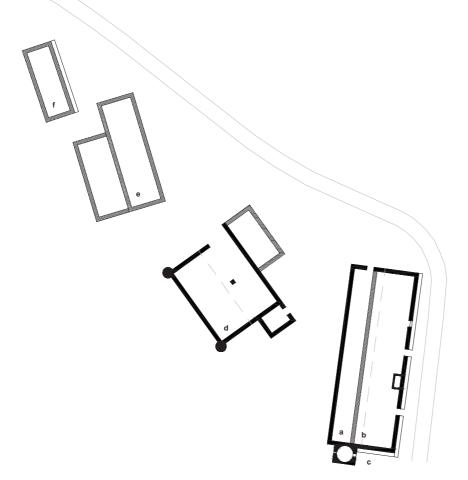



- Legenda:
 a. Compartimentos a tardoz (Compartimentação interior desconhecida)
 b. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
- c. Forno
 d. Dependência para animais
- e. Dependência para animais
 f. Dependência para animais




















Casito, Santiago do Cacém, anterior a 1883.

37°51'29.23"N; 8°37'33.10"W


Pisos 1. Águas 2 de diferentes dimensões. Portas 2 fachada principal e 1 fachada tardoz. Janelas 1 fachada tardoz. Chaminé 1. Forno 1. Poial exterior em tijolo de burro e interior. **Tanque** não. **Contrafortes** 2 fachada principal que servem de cunhal. **Cunhais** contrafortes. Cor cal branca. Ornamentos lareira construida dentro da área da chaminé. Outros elementos patamar exterior na fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica e revestimento parcial em cana. Pavimento tijoleira / mosaico hidraúlico. Vãos portadas em madeira. Construção evolutiva dois módulos de construção posterior diferenciada. Outras construções anexo para animais com contra-

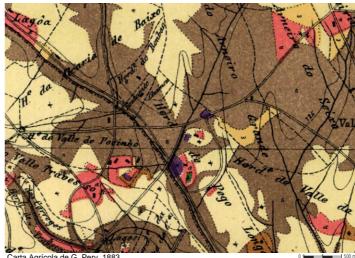














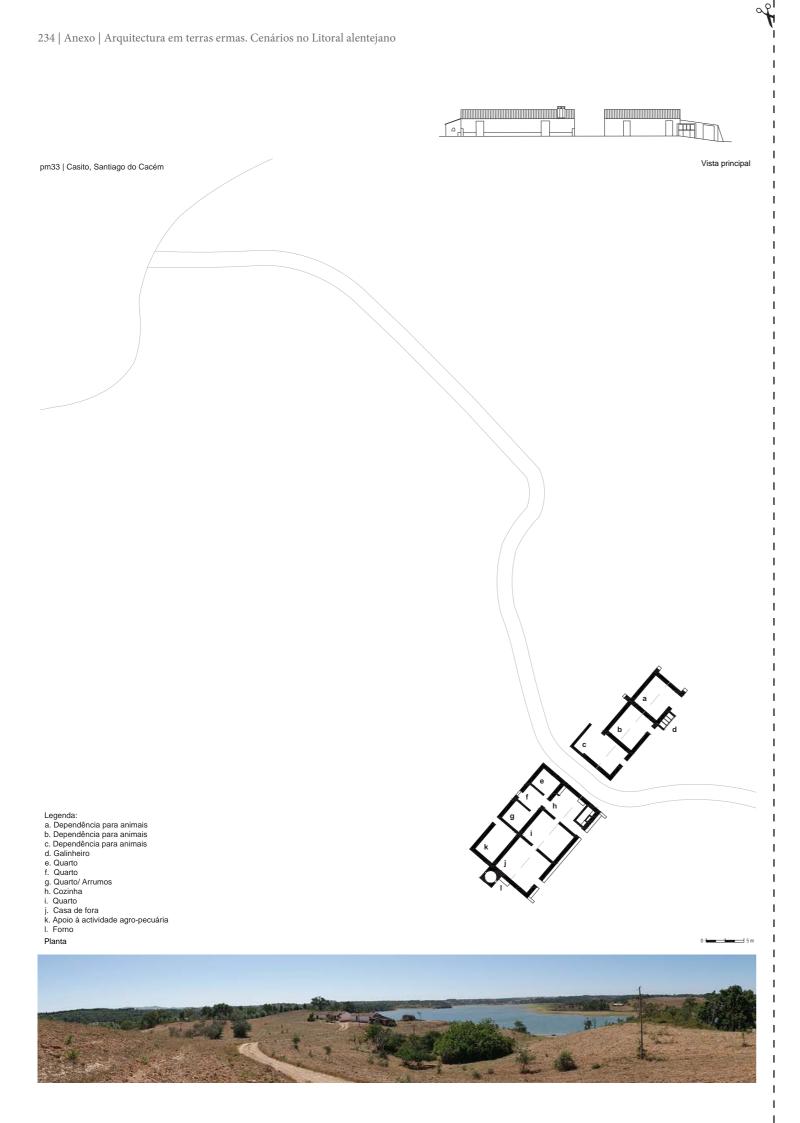











Herdade da Casa Velha, Santiago do Cacém, sem data. 37°50'4.71"N; 8°42'20.51"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 ou 2. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes 2. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data de 1891 e elementos metálicos decorativos. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedra. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções uma casa nobre nas proximidades.

Nota: a descrição refere-se ao conjunto central, destinado à habitação dos trabalhadores.

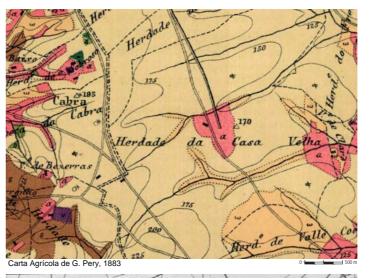

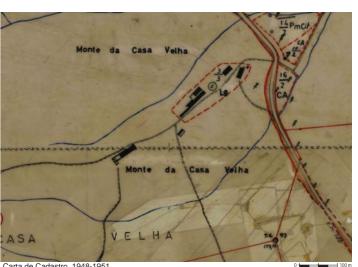








	Monte 37°51'56 Pisos né 2. branca desen exteric leitura. Vãos l
	Herd Balastreiro sa la Balastr
	Carta Agrícola de G. Pery, 1883 Azinhai Monta Branco
	83
1 1	Carta Militar, 1987




e Branco de Cima, Santiago do Cacém, anterior a 1883 6.83"N; 8°26'55.86"W

1. Águas 2. Portas 5 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chami-Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal a com moldura e barra azul. **Ornamentos** não. **Outros elementos** a construção volve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes ores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço.

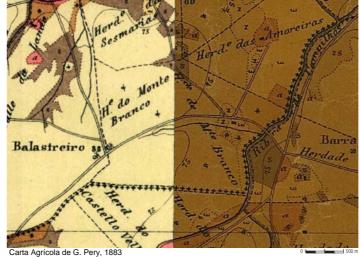



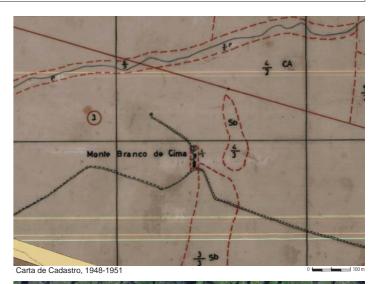















Monte do Castelo Novo, Odemira, anterior a 1948-1951 $_{37^{\circ}51'34.16"N\:;\:8^{\circ}26'57.36"W}$


Pisos 1. Águas 3. Portas várias. Janelas várias. Chaminé 4. Forno sem leitura. Poial sem leitura. Tanque sem leitura. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais.

Nota: a descrição refere-se ao conjunto edificado









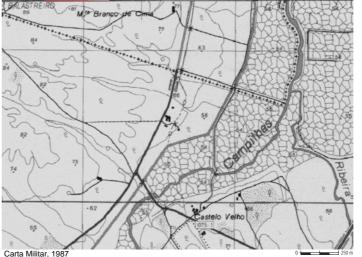





Vista principal pm36 | Monte do Castelo Novo, Odemira

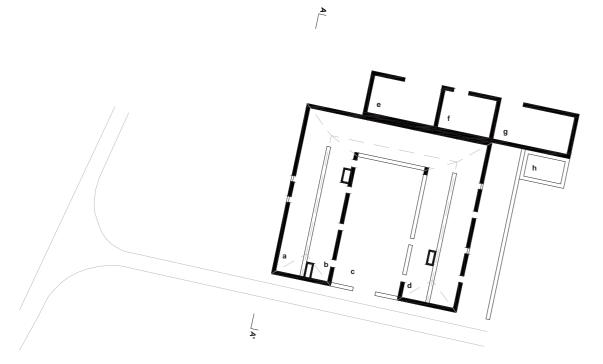

Legenda:
a. Habitação e apoio agrícola (Compartimentação interior desconhecida)
b. Cozinha (Compartimentação interior desconhecida)
c. Pátio de lavoura
d. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
e. Ddependência para animais
f. Apoio à actividade agropecuária
g. Dependência para animais
h. Dependência para animais












Sem nome, **Odemira**, **sem data**. 37°51'46.98"N; 8°24'22.30"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque sim, junto ao forno. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas


pm37

pedras. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções não.

Herd



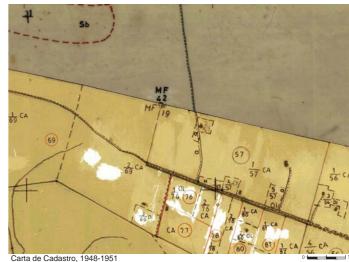


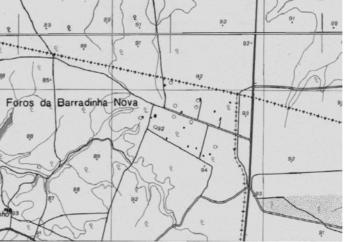





pm37 | Monte sem nome, Odemira

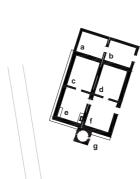

Legenda: a. Dependência para animais b. Dependência para animais

c. Quarto
d. Quarto
e. Cozinha
f. Casa de fora

Nota: o desenho é feito tendo em consederação a publicação (Pires, 2013) Planta










Sem nome, Odemira, sem data. 37°51'39.80"N; 8°24'7.37"W


pm38


Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções forno e dependência para animais.







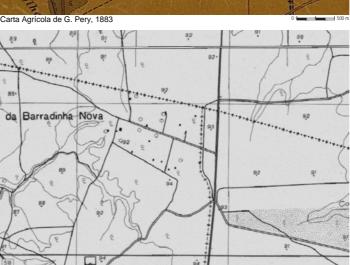

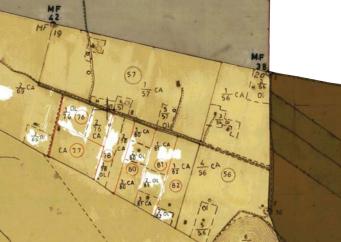

Vista principal

pm38 | Monte sem nome, Odemira



- Legenda:
 a. Arrumos
 b. Cozinha
 c. Quarto
 d. Casa de fora
 e. Quarto
 f. Forno
 g. Dependência para animais
 h. Dependência para animais

Nota: o desenho é feito tendo em consederação a publicação (Pires, 2013) Planta



Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.93)





Sem nome, Odemira, sem data. 37°51'33.51"N; 8°24'4.00"W

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.92)


pm39

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas não. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira.

Construção evolutiva não. Outras construções não.





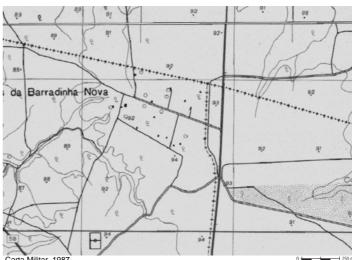

FORNALHAS 55



Vista principal pm39 | Monte sem nome, Odemira



Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Arrumos
d. Quarto
e. Dependência para animais

Planta









Castelo Velho, Odemira, anterior a 1883. 37°51'12.73"N; 8°26'49.34"W


pm40

Pisos 1. Águas 4. Portas várias. Janelas várias. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções várias depenências para animais.

Nota: a descrição refere-se à habitação a este.














pm40 | Castelo Velho, Odemira

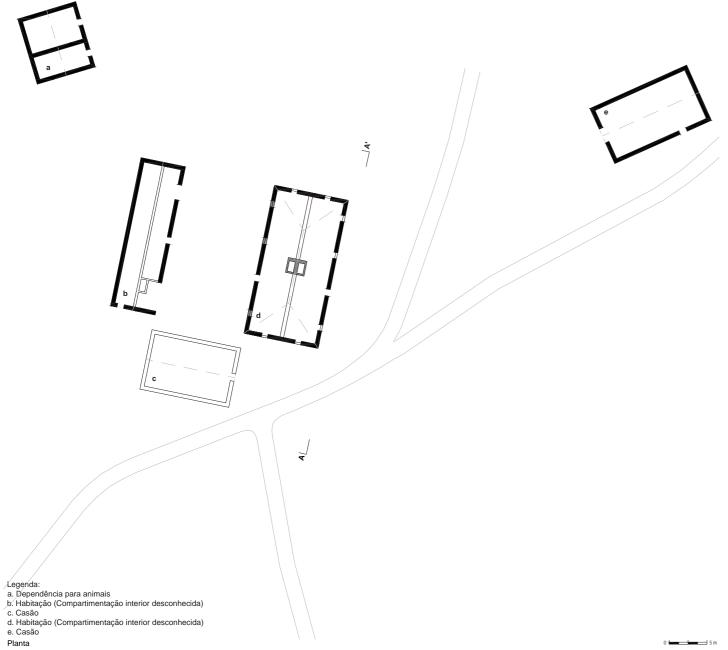











Terrazina de Baixo, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°50′21.80″N; 8°29′18.35″W

Pisos 1. Águas 4. Portas 1. Janelas 3. Chaminé 1. Forno sim, independente. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. **Construção evolutiva** não. **Outras construções** dependências para animais e agricultura, silos, casão e complexo agrícola a 200m a sudoeste.

Nota: a descrição refere-se ao módulo da construção de topo do conjunto agrícola-pecuária situado a este.

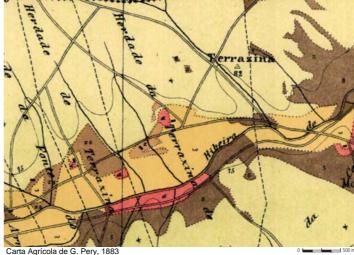



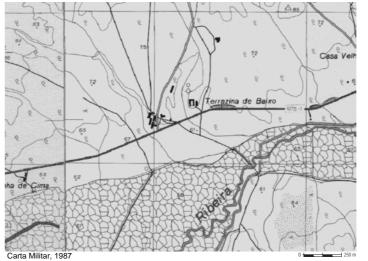


















Terrazina de Cima, Santiago do Cacém, sem data. 37°50′7.96″N; 8°29′57.63″W

Pisos 1, alto. Águas 4. Portas 1 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal e 5 na fachada tardoz. **Chaminé** 2. **Forno** sim. **Poial** não. **Tanque** não. **Contrafortes** não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais.

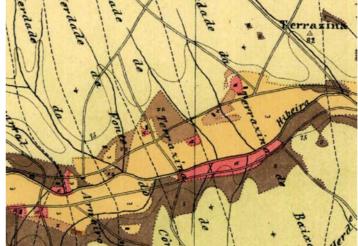











i
Fonte: Arquitectura das Cabe
Fonte: Arquitectura das Cabe
Fonte: Arquitectura das Cabe
ac .
Carta Agrícola de G. Po
85 E
HO VELHO
Carta Militar, 1987










Vale Escuro, Odemira, sem data. 37°50'15.59"N; 8°26'44.12"W


Pisos 1. Águas 2. Portas 4 na fachada principal. Janelas 1 na fachada lateral e 3 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes 2 na fachada tardoz. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço.

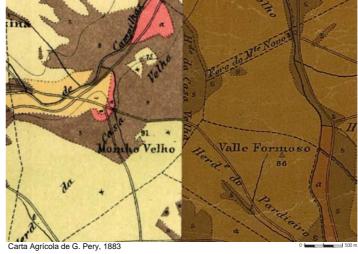





pm43 | Vale Escuro, Odemira



Legenda:
a. Compartimento para animais
b. Casa de fora
c. Quarto
d. Arrumos
e. Cozinha
f. Forno Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)









Corujo, Santiago do Cacém, anterior a 1883. 37°49'12.30"N; 8°33'39.10"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé não. Forno sim, com abertura a norte. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções poço e duas construções nas proximidades.

Nota: a descrição refere-se ao monte mais pequeno orientado a sul.




















fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.90)


Sem nome, Odemira, sem data. 37°48'57.97"N; 8°30'4.07"W

pm45


Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes 1 na fachada tardoz. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções uma construção em ruina.

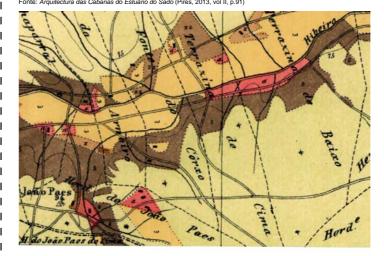



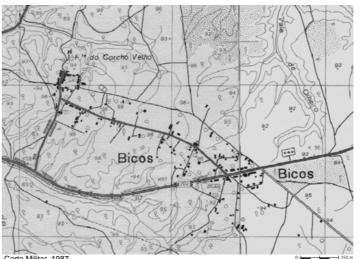

Vista principal pm45 | Monte sem nome, Odemira

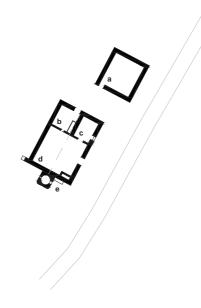

Legenda:
a. Dependência para animais
b. Arrumos
c. Quarto

d. Cozinha e. Forno

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)










Poço Santana, Santiago do Cacém, sem data. 37°47'0.80"N; 8°36'49.21"W

pm46

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 1 na fachada principal e 3 na fachada tardoz. **Chaminé** 1. **Forno** sim. **Poial** não. **Tanque** não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço.



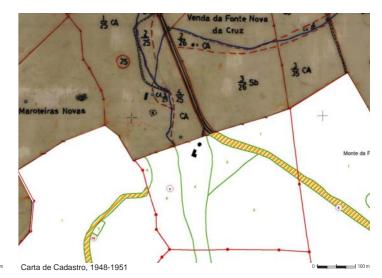

Carta Agrícola de G. Pery, 1883










pm46 | Poço Santana, Santiago do Cacém

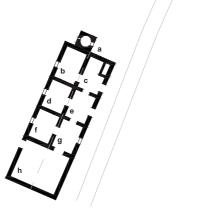



Legenda:
a. Forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Casa de fora
f. Quarto
g. Quarto
h. Apoio à actividade agro-pecuária
i. Poço
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)
Planta









Sem nome (Ferrarias), Odemira, sem data. 37°44'56.73"N; 8°29'16.01"W


pm47


Pisos 1. Águas 2. Portas 5 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 5. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.






Carta de Cadastro, 1948-1951




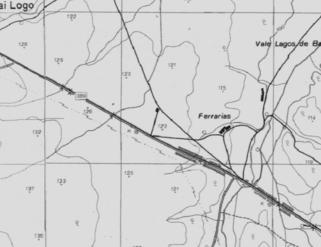

262 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano



pm47 | Monte sem nome, Odemira

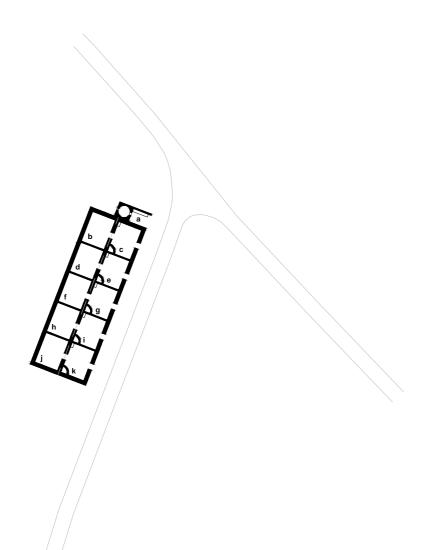


Legenda:
a. Casa do forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Cozinha
f. Quarto
g. Cozinha
h. Quarto
i. Cozinha
j. Quarto
k. Cozinha

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013) Planta

Cartografia e elementos gráficos e fotográficos do trabalho de campo


Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 263

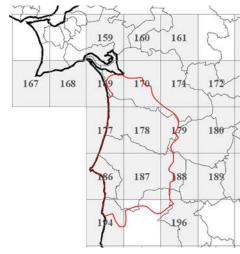

Junção de folhas das Cartas agrígolas de G. Pery (1883)



Junção de folhas das Cartas de Cadastro (1948-1951)

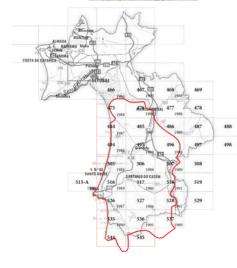


Junção de folhas das Cartas Militares (1986 a 2010)



Informação digital - Ortofotomapas (2015)



Cartas agrígolas de G. Pery (1883)

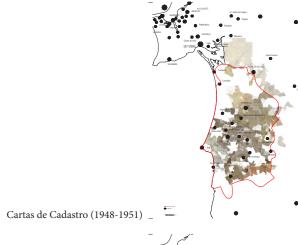

Cartas Militares (1986 a 2010)



Ortofotomapas (2015)

ARQUITECTURA EM TERRAS ERMAS

CENÁRIOS NO LITORAL ALENTEJANO

VOLUME II: ANEXO

Cláudia Alexandra de Oliveira Calado Gaspar

Tese apresentada à Universidade de Évora para obtenção do Grau de Doutor em Arquitectura

ORIENTADORES:

Professor Doutor Miguel Reimão Lopes da Costa Professor Doutor João Gabriel Candeias Dias Soares

ÉVORA, Julho 2017